 


DEKRA-Nr: [REDACTED]


vom 02.07.2026



Zustandsbericht / Minderwertgutachten

**Kennzeichen****MG LS360****FIN****W0VBD8EA4K8005175**

 Vorgang



Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 140 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden.

Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Werkstattunterlagen

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	29.11.2018	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	OPEL	Typ / Verkaufsbez.	Astra 1.0 Turbo Start/Stop Sports Tourer Edition
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W0VBD8EA4K8005175	HSN / TSN	0035 / BHJ
Schlüssel-Nr.	10011912	Km-Stand abgelesen	83928
Nächste HU §29 StVZO	12 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	77
Hubraum (ccm)	999	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5	Felgen	Stahl mit Radzierblende
Farbe (Hersteller)	Silber / Metallic	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 94 V	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FR	A / O	4 mm
rechts	205 / 55 R 16 94 V	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FR	A / O	4 mm
2 links	205 / 55 R 16 94 V	Continental / AllSeasonContact 2	A / O	5 mm
rechts	205 / 55 R 16 94 V	Continental / AllSeasonContact 2	A / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.05.2023			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Brust-Becken-Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kopfairbags 1. und 2. Sitzreihe außen, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachreling schwarz, Dekorleisten Silber, Drehzahlmesser, Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler mit Begrenzer, Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimaanlage inkl. Fußraumheizung, hinten, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Laderaumabdeckung, Lenkrad: Komfortlenkrad, Lenkrad: Lenkradfernbedienung, Lenksäule, höhen- und längseinstellbar, Parkpilot, Einparkhilfe hinten, Polster: Stoff, Radio: Radio R 4.0 IntelliLink mit 7" Touchscreen-Farbdisplay, Reifen-Reparatur-Set, Reifendruck-Kontrollsystem, Räder: Designräder 6,5 J x 16 mit Reifen 205/55 R16, Serviceintervallanzeige, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sitze: Komfortsitze, vorn, Start/Stop System, Steckdose, 12V im Gepäckraum, Steckdose, 12V in der

Mittelkonsole, Traction Control (TC) Plus, Verzurösen 4 im Gepäckraum, Vorrüstung für Kindersitz-Haltesystem "ISOFIX", Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, grün getönt und Windschutzscheibe, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenschaltern, Zündschlüssel, zwei, beide klappbar

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
2EB	Beheizbares Lederlenkrad und Sitzheizung, mehrstufig, Fahrer und Beifahrer
	Lackierung: Metallic
TSP=FC	Licht-Ausstattung
2	
ZL3	Mittelarmlehne, verschiebbar, vorne
IO6=JY1	Navi 900 IntelliLink (Generation 2) mit 8"-Touchscreen-Farbdisplay
UD5=WYP	Parkpilot, Einparkhilfe vorn und hinten
1	
AP9=NM	Sicherheitsnetz für Gepäckraum
0	
TSQ=O1	Sicht-Ausstattung
0	
SR1=WA	Sitze: Ergonomiesitz mit Gütesiegel AGR (Aktion Gesunder Rücken e. V.)
D	
SR1=WA	Sitze: Ergonomiesitz mit Gütesiegel AGR (Aktion Gesunder Rücken e. V.)
F	

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt
bis Wartung verbleiben: 0 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost		Anrechn.	Minderwert in EUR	
	netto	brutto		netto	brutto
1. Service fällig, erneuern (Bild 5)	378,15	450	voll	-378,15	-450
2. Tirefit abgelaufen 05/23, erneuern (Bild 6)	42,02	50	voll	-42,02	-50
3. Motorabdeckung Tierverschleiß, erneuern (Bild 7)	67,23	80	voll	-67,23	-80
4. Undichtigkeit im Bereich Getriebe, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 8, 9)	134,45	160	voll	-134,45	-160
5. Motorhaube verformt, instandsetzen	1.075,63	1.280	anteilig	-435,29	-518
6. Tür Einstieg vorne links Kratzer und Delle, smart repair (Bild 11, 12)	126,05	150	voll	-126,05	-150
7. Seitenwand hinten links Delle, drücken (Bild 13)	100,84	120	voll	-100,84	-120
8. Stoßfänger vorne und hinten beklebt, entfernen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 14, 15)	302,52	360	anteilig	-122,69	-146
9. Stoßfänger vorne und hinten erneute Lacküberprüfung nach entfernen der Beklebung, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung					

DEKRA-Nr:

vom 02.07.2026

möglich	16,81	20	voll	-16,81	-20
10.Tür Einstieg hinten rechts Delle und Kratzer, smart repair (Bild 16, 17)	126,05	150	voll	-126,05	-150
Gesamt	2.369,75	2.820		-1.549,58	-1.844

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Heckklappenverkleidung Kratzer,
Tür Einstieg vorne rechts Kratzer,

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Für den Fachbereich
Ralf Moonen

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn
Archiv 9



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Service fällig

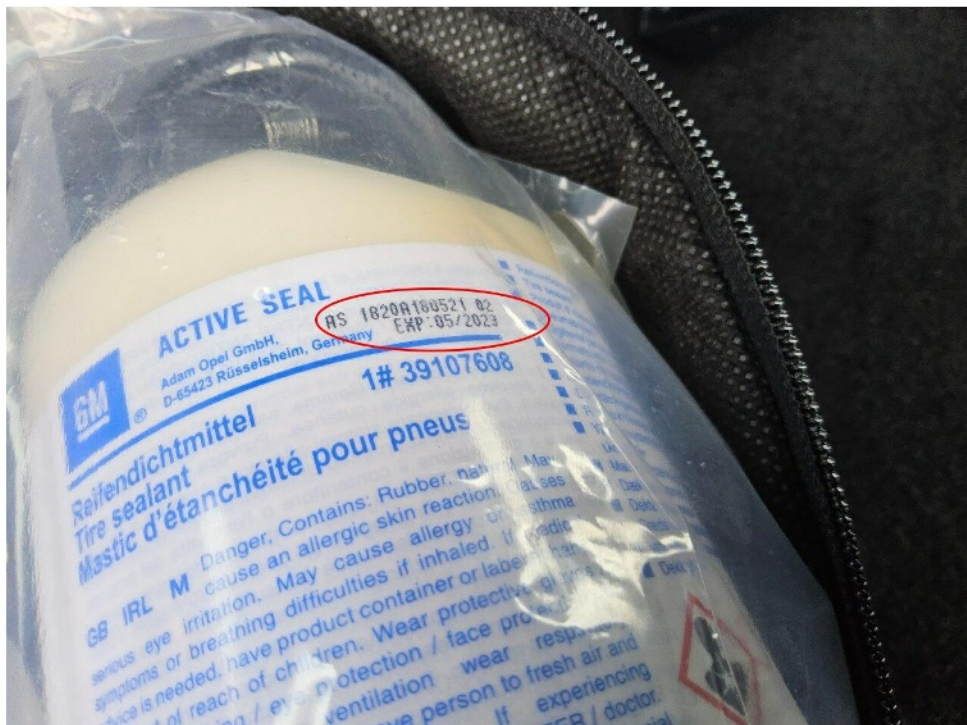


Bild 6 : Tirefit abgelaufen 05/23

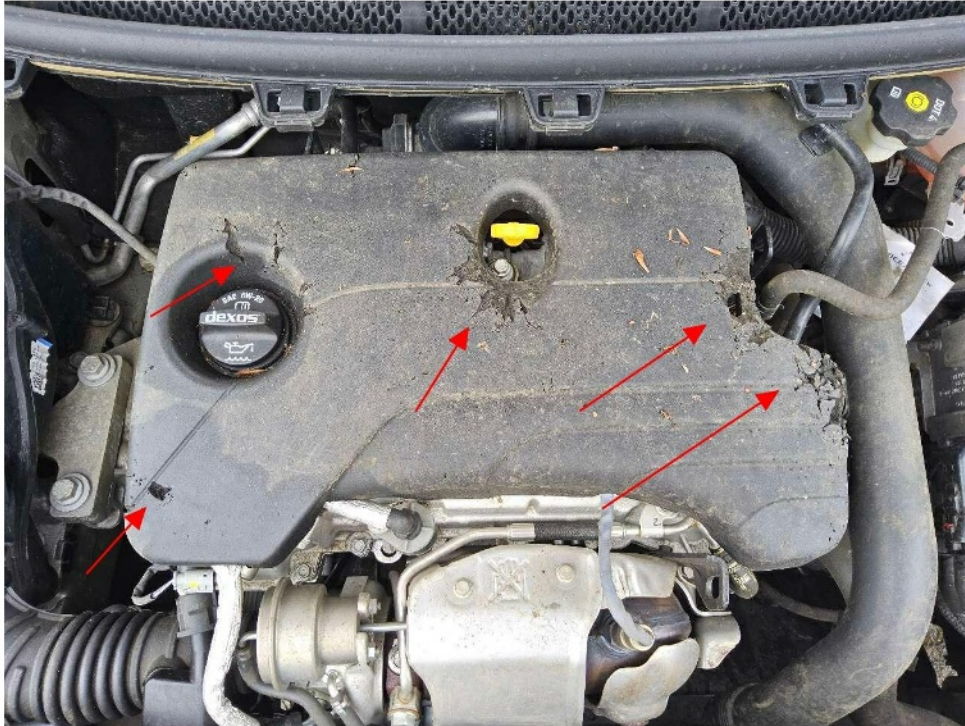


Bild 7 : Motorabdeckung Tierversiss



Bild 8 : Undichtigkeit im Bereich Getriebe



Bild 9 : Undichtigkeit im Bereich Getriebe

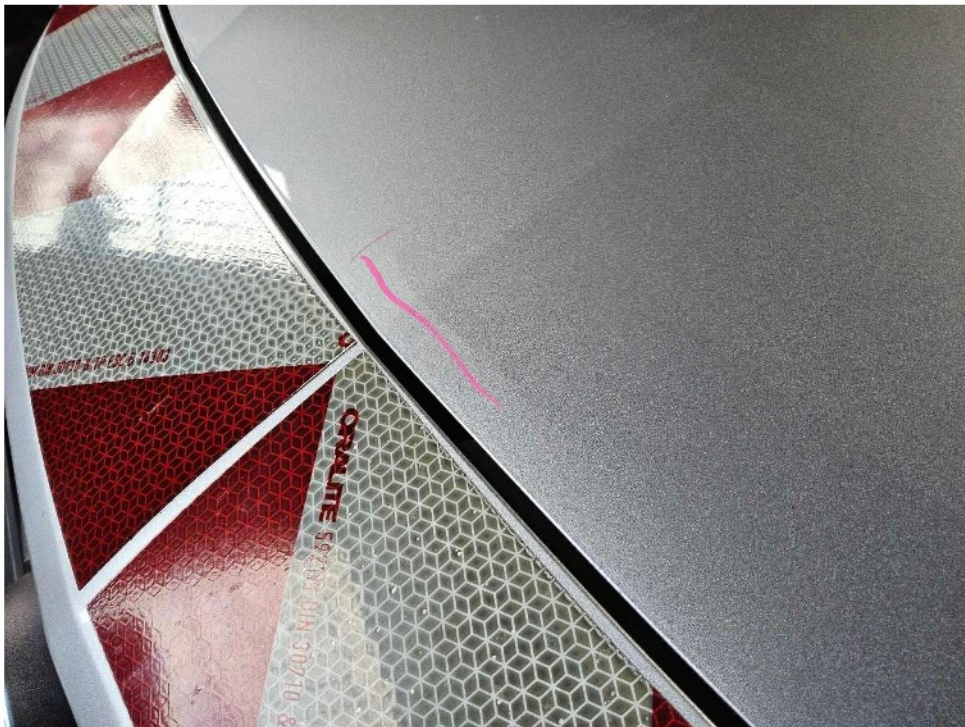


Bild 10 : Motorhaube



Bild 11 : Tür Einstieg vorne links Kratzer und Delle



Bild 12 : Tür Einstieg vorne links Kratzer und Delle



Bild 13 : Seitenwand hinten links Delle



Bild 14 : Stoßfänger vorne und hinten beklebt, entfernen

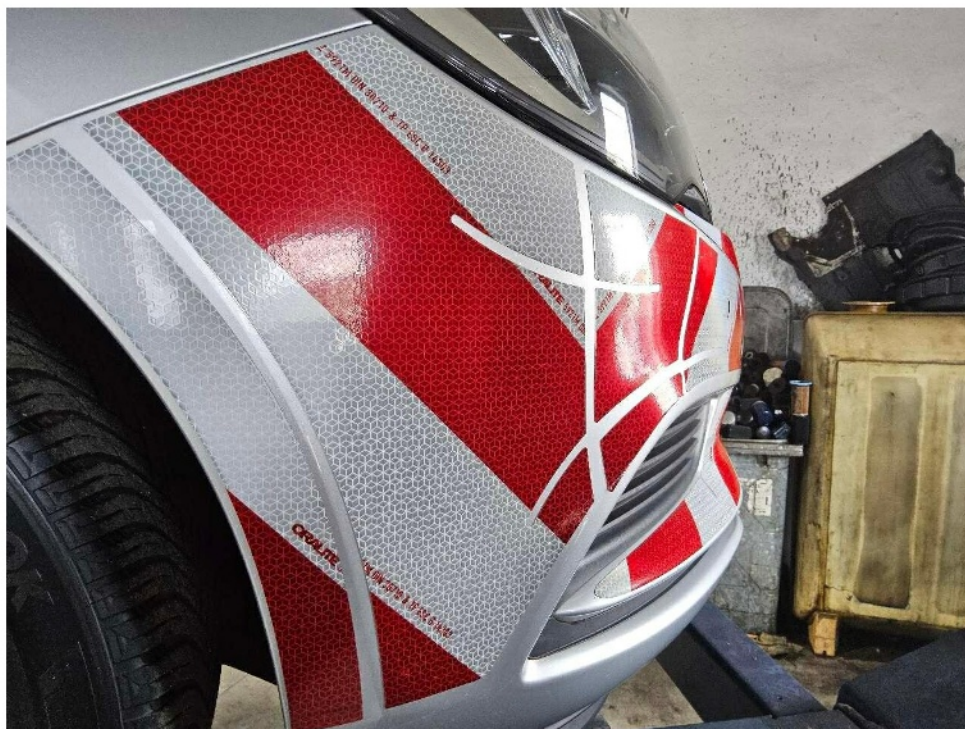


Bild 15 : Stoßfänger vorne und hinten beklebt, entfernen



Bild 16 : Tür Einstieg hinten rechts Delle und Kratzer



Bild 17 : Tür Einstieg hinten rechts Delle und Kratzer