



## Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing


**Kennzeichen**
**MG LS260**
**FIN**
**W0VBD8EA8K8005485**

### Vorgang

Kunden-Nr.  
Auftraggeber

Ihr Auftrag vom  
Besichtigung

Bewertet auf  
Betrifft

### Zusammenfassung

|                             |            |               |
|-----------------------------|------------|---------------|
| Reparaturkosten gesamt      | mit MwSt.  | -3.346,00 EUR |
|                             | ohne MwSt. | -2.811,77 EUR |
| Minderwerte aus Rep.-kosten | mit MwSt.  | -1.832,00 EUR |
|                             | ohne MwSt. | -1.539,50 EUR |

## Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.  
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 135 µm festgestellt.  
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.  
Reifenalter DOT 3018 an der Hinterachse beachten.  
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.  
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.  
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

|                                                                                   |                                                  |                            |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Erstzulassung                                                                     | 29.11.2018                                       | Letzte Zulassung           | 29.11.2018              |
| Fahrzeugart                                                                       | PKW                                              | Hersteller                 | OPEL                    |
| Typ / Verkaufsbez.                                                                | Astra 1.0 Turbo Start/Stop Sports Tourer Edition | Aufbauart                  | Kombi                   |
| Türen                                                                             | 5                                                | Sitzplätze                 | 5                       |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.                                                               | W0VBD8EA8K8005485                                | HSN / TSN                  | 0035 / BHJ              |
| Schlüssel-Nr.                                                                     | 10011912                                         | Km-Stand abgelesen         | 54067                   |
| Nächste HU §29 StVZO                                                              | 12 / 2025                                        | Energiequelle / Kraftstoff | Benzin                  |
| Zylinderanzahl                                                                    | 3 / Reihenmotor                                  | Leistung (kW)              | 77                      |
| Hubraum (ccm)                                                                     | 999                                              | Antriebsart                | Frontantrieb            |
| Getriebe / Gänge                                                                  | Schaltgetriebe / 5                               | Felgen                     | Stahl mit Radzierblende |
| Farbe                                                                             | Silber / Metallic                                | Polster / Farbe            | Stoff / Schwarz         |
| Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht. |                                                  |                            |                         |

## Räder / Reifen

| Achse     | Reifenbezeichnung                 | Hersteller/Typ                   | Art   | Profiltiefe |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|-------|-------------|
| 1 links   | 205 / 55 R 16 94 V                | Yokohama / BluEarth-4S AW21      | A / O | 6 mm        |
| rechts    | 205 / 55 R 16 94 V                | Yokohama / BluEarth-4S AW21      | A / O | 6 mm        |
| 2 links   | 205 / 55 R 16 94 V                | Continental / AllSeasonContact 2 | A / O | 6 mm        |
| rechts    | 205 / 55 R 16 94 V                | Continental / AllSeasonContact 2 | A / O | 5 mm        |
| Pannenset | Füllflasche haltbar bis 05 / 2023 |                                  |       |             |

A/ Ganzjahres; /O Original;

## Serienausstattung

Serie: Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Brust-Becken-Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kopfairbags 1. und 2. Sitzreihe außen, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachreling schwarz, Dekorleisten Silber, Drehzahlmesser, Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler mit Begrenzer, Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimaanlage inkl. Fußraumheizung, hinten, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Tagfahrlicht, Laderaumabdeckung, Lenkrad: Komfortlenkrad, Lenkrad: Lenkradfernbedienung, Lenksäule, höhen- und längseinstellbar, Parkpilot, Einparkhilfe hinten, Polster: Stoff, Radio: Radio R 4.0 IntelliLink mit 7" Touchscreen-Farbdisplay, Reifen-Reparatur-Set, Reifendruck-Kontrollsystem, Räder: Designräder 6,5 J x 16 mit Reifen 205/55 R16, Serviceintervallanzeige, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sitze: Komfortsitze, vorn, Start/Stop System, Steckdose, 12V im Gepäckraum, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole,

Traction Control (TC) Plus, Verzurrrösen 4 im Gepäckraum, Vorrüstung für Kindersitz-Haltesystem "ISOFIX", Wegfahrsperr, Wärmeschutzverglasung, grün getönt und Windschutzscheibe, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenschaltern, Zündschlüssel, zwei, beide klappbar

## Sonderausstattung


**Code**    **Bezeichnung**  
Lackierung: Metallic  
TSP=FC Licht-Ausstattung  
2  
IO6=JY1 Navi 900 IntelliLink (Generation 2) mit 8"-Touchscreen-Farbdisplay  
UD5=WYParkpilot, Einparkhilfe vorn und hinten  
1  
AP9=NM Sicherheitsnetz für Gepäckraum  
0  
TSQ=O1 Sicht-Ausstattung  
0  
SRY=WASitze: Ergonomiesitz mit Gütesiegel AGR (Aktion Gesunder Rücken e. V.)  
D

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:            lückenhaft  
bis Wartung verbleiben:    28 % (zum Besichtigungszeitpunkt)

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

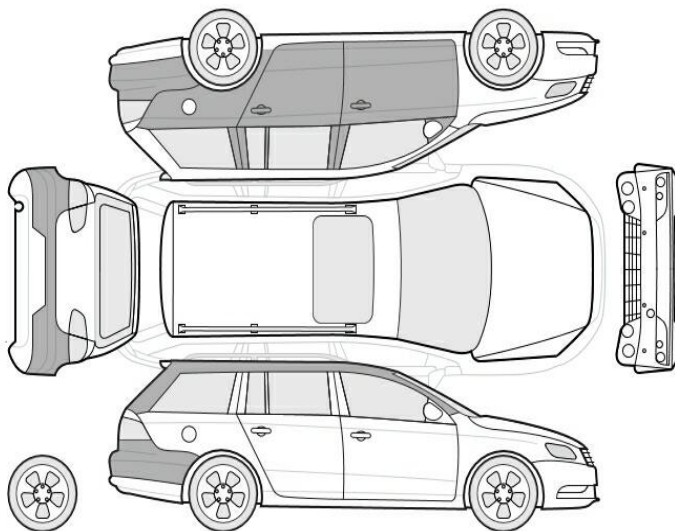

| Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg                                                                        | Rep.Kost |        | Anrechn. | Minderwert in EUR |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|-------------------|--------|
|                                                                                                            | netto    | brutto |          | netto             | brutto |
| 1. Tirefit, abgelaufen, erneuern                                                                           | 33,61    | 40     | voll     | -33,61            | -40    |
| 2. Motorhaube, Klebereste, schleifen und polieren, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich | 42,02    | 50     | voll     | -42,02            | -50    |
| 3. Abdeckkappe Abschleppöse vorne, Lackierung, wellig, lackieren                                           | 42,02    | 50     | voll     | -42,02            | -50    |

|                                                                                         |                 |              |          |                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|------------------|---------------|
| 4. Dichtung Tür hinten rechts, verformt, erneuern (Bild 16, 17)                         | 100,84          | 120          | voll     | -100,84          | -120          |
| 5. Blende Schaltknauf, Loch, erneuern (Bild 6)                                          | 71,43           | 85           | voll     | -71,43           | -85           |
| 6. HU, abgelaufen                                                                       | 126,05          | 150          | voll     | -126,05          | -150          |
| 7. Dachrahmen rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13, 14, 15)  | 274,79          | 327          | anteilig | -117,65          | -140          |
| 8. Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 7, 8)          | 699,16          | 832          | anteilig | -300,00          | -357          |
| 9. Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 9, 10) | 650,42          | 774          | anteilig | -278,99          | -332          |
| 10. Stoßfänger hinten Lackierung, gerissen, lackieren mit Lackaufbau (Bild 11, 12)      | 603,36          | 718          | anteilig | -258,82          | -308          |
| 11. Lackvorbereitung                                                                    | 168,07          | 200          | voll     | -168,07          | -200          |
| <b>Gesamt</b>                                                                           | <b>2.811,77</b> | <b>3.346</b> |          | <b>-1.539,50</b> | <b>-1.832</b> |

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt,  
Gebrauchsspur  
Tür hinten links Lackierung, zerkratzt,  
Gebrauchsspur

### Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige  
Alexander Kerber

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

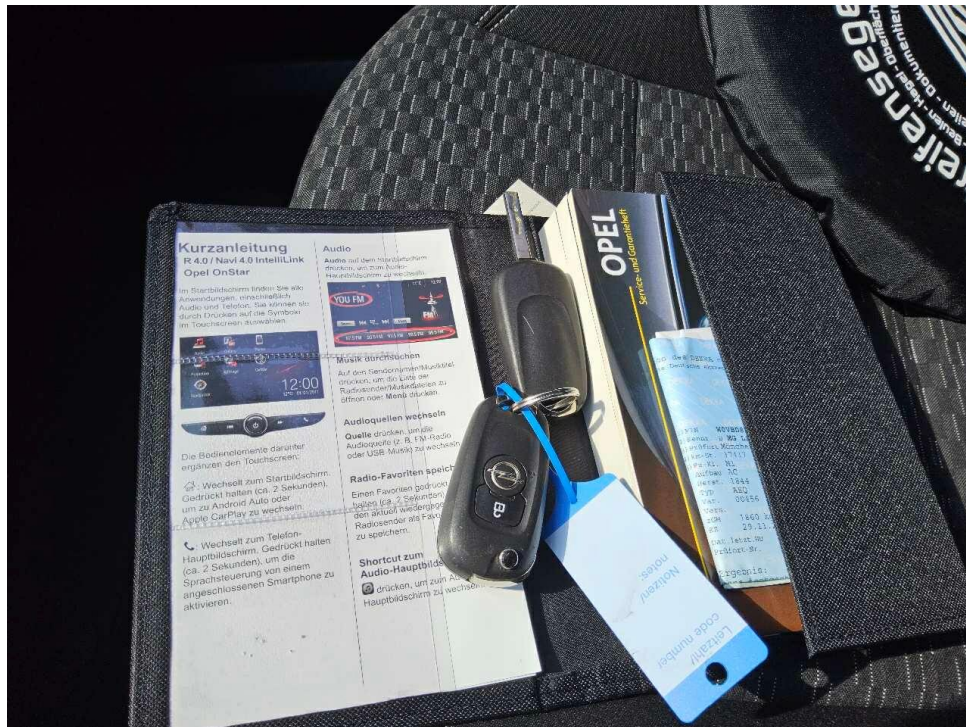


Bild 5 : Serviceheft, Bedienungsanleitung und alle Fahrzeugschlüssel



Bild 6 : Blende Schaltknäuf, Loch



Bild 7 : Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 8 : Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 9 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 10 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 11 : Stoßfänger hinten Lackierung, gerissen, lackieren mit Lackaufbau



Bild 12 : Stoßfänger hinten Lackierung, gerissen, lackieren mit Lackaufbau



Bild 13 : Dachrahmen rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 14 : Dachrahmen rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Dachrahmen rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Dichtung Tür hinten rechts, verformt



Bild 17 : Dichtung Tür hinten rechts, verformt