


Bewertungsgutachten

Kennzeichen	MZ BK61E	FIN	W1K1770861J336405
Referenznummer			
Auftraggeber			
Ihr Auftrag vom	12.03.2026,		
Besichtigung	13.04.2026		

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 13.04.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	



Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 12.03.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte durch [REDACTED]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 13.04.2026.

Besichtigung

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Die Ausstattungsliste lag zum Besichtigungszeitpunkt nicht vor weshalb die vorhandene Ausstattung nicht auf Vollständigkeit geprüft werden konnte.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 2 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 54 µm bis 157 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	[REDACTED]
Kennzeichen	MZ BK61E
Tag der Erstzulassung	19.11.2021
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	19.11.2021

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

11 / 2026

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	F2A / A 250 e 8G-DCT Style
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	2222 / AJP
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K1770861J336405
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Iridiumsilber
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Motorart / Zylinderanzahl	Hybridantrieb / 4
Leistung / Hubraum	118 kW / 1332 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	68.106

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 17 91 H	Hankook / Winter i*cept evo2 W320 MO W/O		2 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 H	Hankook / Winter i*cept evo2 W320 MO W/O		2 mm
2 links	205 / 55 R 17 91 H	Hankook / Winter i*cept evo2 W320 MO W/O		5 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 H	Hankook / Winter i*cept evo2 W320 MO W/O		5 mm

W/ Winter; /O Original;

Serienausstattung

ABS - Anti-Blockier-System, ATTENTION ASSIST (der Aufmerksamkeitsassistent), Adaptives Bremslicht blinkend, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Kniebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Akustischer Umfeldschutz, Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armauflage in Mittelkonsole für Fahrer und Beifahrer, klappbar, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Außentemperaturanzeige, Bremsassistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Doppelcupholder vorne, Dritte Bremsleuchte, ECO Start-Stopp-Funktion, Einstiegsleisten mit Schriftzug »Mercedes-Benz«, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrlicht-Assistent, Fahrwerk: Komfortfahrwerk, Fahrzeugschlüssel mit Zierrahmen in Chrom, Fensterheber elektrisch 4fach, Fußmatten Velours, Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: Automatik 8G-DCT, Halogen-Scheinwerfer mit integriertem LED-Tagfahrlicht, Heckscheibenwischer, Heizbare Heckscheibe, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch, Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorne höhenverstellbar, Kühlergrill mit Diamant-Pins in schwarz, Lackierung: Uni, Ladekabel für Haushaltssteckdose, 5m, glatt, Ladesystem: Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden) 3,7 kW, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad, Mercedes-Benz Notrufsystem, Netz im Beifahrerfußraum, Ottopartikelfilter, Paket: Licht- und Sichtpaket, Paket: Sitzkomfort, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff Bertrix, Radio-Zubehör: Digitales Radio (DAB), Radio-Zubehör: USB Schnittstelle in Spontanablage & 2 USB Schnittstellen in Mittelkonsole hinten, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediasystem, Reifendruckkontrolle, Remote Services Plus, Räder: 43,2 cm (17") Leichtmetallräder 4fach im 5-Doppelspeichen-Design, Schalthebel mit zusätzlichen Chromelementen, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenwind-Assistent, Servolenkung, Sicherheitsgurte

A-Klasse, Sitze: Fondsitze klappbar 40/20/40 geteilt, Sitze: Komfortsitze, Spurhalte-Assistent, aktiv, Steckdose: 12 V-Anschluss, Tempomat, Touchpad, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperrung elektronisch, Wärmedämmendes Glas, grün rundum, Zentralverriegelung, Zierelemente Style

Sonderausstattung

Feuerlöscher, Innenhimmel Stoff schwarz, Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC mit 2 Zonen, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Metallic, Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestationen, 5m, glatt, Ladesystem: Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden) 7,4 kW, Paket: Business für 250e, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Räder: 43,2 cm (17") Leichtmetallräder 4fach im 5-Doppelspeichen-Design, Räder: Winter-Komplettäder M+S 4fach 43,2 cm (17"), Räder: Winterkomplett-Räder ab Werk montiert, Rückfahrkamera, Sitze: 4-Wege-Lordosstütze, Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion, Trennnetz, Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Letzte Wartung erfolgte am 24.03.2026 bei Kilometerstand 68.053. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 345 Tage.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Reifenreparaturset fehlt, erneuern (Bild 6); Kotflügel vorn links bis auf das Grundmaterial verschrammt und eingedellt, instandsetzen (Bild 7, 8); Untere Grillverkleidung mangelhafte Befestigung, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 9, 10); Einstieg vorn rechts bis auf das Grundmaterial verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 11, 12);

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Einstiegsleiste hinten links punktuell eingedellt, (Bild 13).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Wartungsnachweis



Bild 6 : Reifenreparaturset fehlt



Bild 7 : Kotflügel vorn links bis auf das Grundmaterial verschrammt und eingedellt

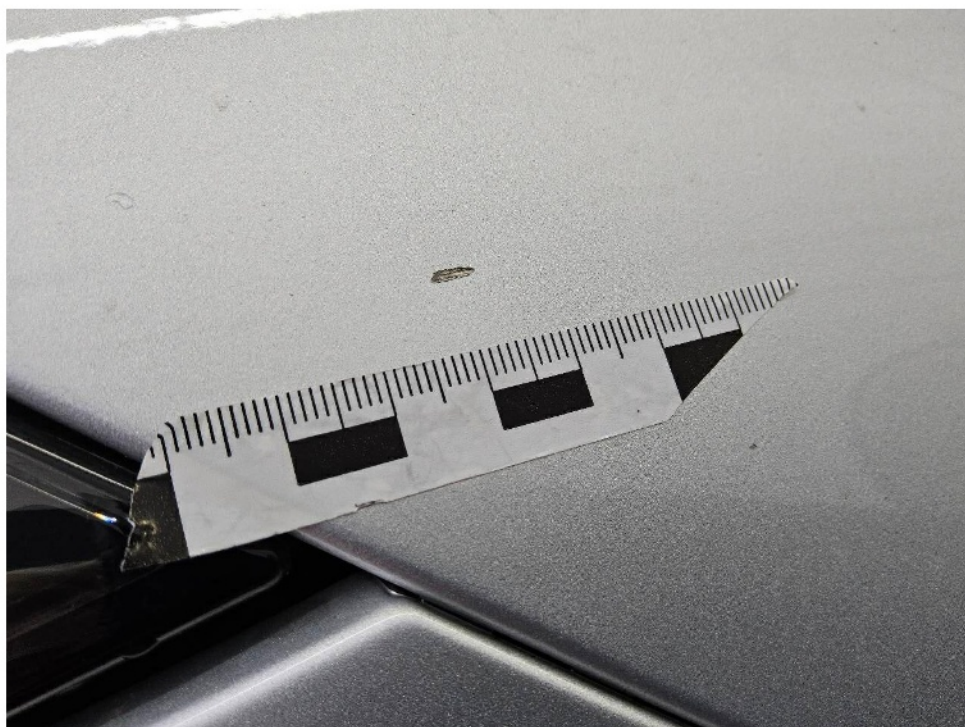


Bild 8 : Kotflügel vorn links bis auf das Grundmaterial verschrammt und eingedellt



Bild 9 : Untere Grillverkleidung mangelhafte Befestigung



Bild 10 : Untere Grillverkleidung mangelhafte Befestigung



Bild 11 : Einstieg vorn rechts bis auf das Grundmaterial verschrammt



Bild 12 : Einstieg vorn rechts bis auf das Grundmaterial verschrammt



Bild 13 : Einstiegsleiste hinten links punktuell eingedellt



Bild 14 : Sommerradsatz