

Bewertungsgutachten

Kennzeichen


K 3897A

FIN

WDDWJ8HB8JF627660

Zusammenfassung und Ergebnis

Auftrag



Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Ausstattungsliste
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 1870 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- A-Säule rechts 1870 µm
- A-Säule links 1200 µm
- Heckklappe 380 µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Bemerkung Dach: Überdurchschnittlich hohe Schichtdicken an den Dachholmen und eine fehlerhafte Lackstruktur am Dach weisen auf eine durchgeführte Instandsetzung hin. Ohne weitergehende Prüfung, die eine Demontage von Verkleidungen umfasst, kann keine zuverlässige Aussage über einen unfallfreien Zustand des Fahrzeuges getroffen werden.

Bemerkung Batterie und Fehlermeldungen: Das Fahrzeug musste zum Zeitpunkt der Besichtigung fremdgestartet werden. Die Starterbatterie war nach mehrjähriger Standzeit seit 2021 tiefenentladen und ein Aufladeversuch über Nacht konnte keinen hinreichend Ladezustand wiederherstellen. Die Batterie ist zu erneuern und anschließend der Fehlerspeicher des gesamten Fahrzeuges zu löschen.

Bemerkung Herkunft: Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Importfahrzeug aus Kanada. Dies wurde bei der Wertermittlung berücksichtigt.

Bemerkung Fehlteile: Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag nur ein Fahrzeugschlüssel vor.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	K 3897A
Tag der Erstzulassung	01.07.2018
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	10.12.2020

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	11 / 2022
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Daimler (D)
Typ / Verkaufsbezeichnung	204 / AMG C 63 Coupe S AMG Speedshift 7G-MCT
Aufbauart	Coupe
HSN / TSN	1313 / EXC
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDDWJ8HB8JF627660
Türen	3
Sitzplätze	4
Farbe	Grau
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Leder / Schwarz/Orange
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	V-Motor / 8
Leistung / Hubraum	375 kW / 3982 cm ³
Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	29.431

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 35 ZR 19 96 Y	Michelin / Pilot Sport 4	S /O	6 mm
rechts	255 / 35 ZR 19 96 Y	Michelin / Pilot Sport 4	S /S	6 mm
2 links	285 / 30 ZR 20 99 Y	Michelin / Pilot Sport 4 S	S /O	6 mm
rechts	285 / 30 ZR 20 99 Y	Michelin / Pilot Sport 4 S	S /O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 10 / 2022			

S/ Sommer; /O Original; /S Schaden;

Serienausstattung

ADAPTIVE BRAKE mit Berganfahrhilfe, Vorfüllen und Trockenbremsen bei Nässe, AMG Abrisskante in Wagenfarbe, AMG Einstiegsleisten vorne weiß beleuchtet in LED-Technik, AMG Hinterachs-Sperrdifferenzial elektronisch, AMG Hochleistungs-Verbundbremsanlage mit rot lackierten Bremsätteln mit AMG Schriftzug, AMG Kombiinstrument mit 13,97 cm (5,5") großem Multifunktionsdisplay, AMG Kühlergrill mit Doppellamelle in Silberchrom und AMG Schriftzug, AMG Motorhaube mit Powerdome, AMG Motorlager dynamisch, AMG Performance Lenkrad in Leder Nappa schwarz/Mikrofaser DINAMICA, AMG RIDE CONTROL Sportfahrwerk, AMG Sport-Parameterlenkung 3-stufig, AMG Sportpedalanlage aus gebürstetem Edelstahl mit Gumminoppen, AMG Sportsitze, AMG Styling, ATTENTION ASSIST (der Aufmerksamkeitsassistent), Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbags Coupe, Anti-Blockier-System (ABS), Armlehne für Fahrer- und Beifahrer klappbar mit Fach, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Brems-Assistent, Aktiv, DYNAMIC SELECT zur Auswahl der verschiedenen Fahrprogramme, Doppelcuppolder in der Mittelkonsole, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, ECO Start-Stopp-Funktion, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), 3-stufig, Fahrlicht-Assistent, Fensterheber elektrisch mit Komfortbetätigung und Einklemmschutz, 4fach, Fondgurt-Statusanzeige im Kombiinstrument, Fußgängerschutz (aktive Motorhaube), Fußmatten in Schwarz mit AMG Schriftzug, Gepäcknetz seitlich im Kofferraum links mit zwei Haken, Getriebe: AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang-Sportgetriebe mit Race Start Funktion, Handschuhfach beleuchtet und abschließbar, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibe heizbar mit Zeitsteuerung, ISOFIX Kindersitzbefestigung im Fond, Innenhimmel Stoff schwarz, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 2 Klimazonen, Kofferraumdeckel-Fernentriegelung über Fzg.-Schlüssel, Kraftstofftank mit größerem Volumen 66 l, LED High Performance-Scheinwerfer inklusive integrierten LED-Tagfahrlicht, Lenksäule mechanisch einstellbar in Höhe und Längsrichtung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Paket: Innenraumlichtpaket, Radio: Audio 20 USB, Radiozubehör: Kommunikationsmodul (UMTS) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Radiozubehör: Lautsprecher mit Frontbass 5-fach, Reifendruckkontrolle (RDK), Reiserechner im Multifunktionsdisplay, Scheibenwischer mit Regensensor, Sicherheitsgurte in kristallgrau, Sitze: Coupé-Sitzanlage mit integrierten Kopfstützen und Einzelsitzen im Fond, Sitze: Fondsitzelehnen klappbar 40/20/40 geteilt sowie Komfortbedienung im Kofferraum, Tempomat mit HOLD-Funktion, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmedämmendes Glas grün rundum inkl. Heckscheibe aus Einscheibensicherheitsglas, Zentralverriegelung mit Innenschalter, Zierelemente Klavierlackoptik schwarz / Aluminium mit Längsschliff hell

Sonderausstattung

AMG 48,3 cm (19")/50,8 cm (20") AMG Schmiederäder im Kreuzspeichen-Design, AMG Night-Paket, AMG Performance-Abgasanlage schaltbar mit Klappensteuerung über Taste, Ambientebeleuchtung, Aschenbechereinsätze vorn und hinten in den Ablagefächern sowie Zigarettenanzünder vorn, Gurtbringer automatisch für Fahrer und Beifahrer mit Bedientaste an der Mittelkonsole, Instrumententafel und Bordkanten in Ledernachbildung ARTICO in Nappaoptik schwarz, KEYLESS-GO Komfort-Paket, KEYLESS-GO Start-Funktion, KEYLESS-GO Zugangs- und Fahrberechtigungssystem, Kofferraumdeckel-Komfortschließung, Lackierung: Metallic, PRE-SAFE System als präventiver Insassenschutz, Paket: Fahrassistenz-Paket Plus, Paket: Park-Paket mit 360° Kamera anstelle Rückfahrkamera, Paket: Spiegelpaket, Park-Pilot mit PARKTRONIC, Polster: Leder Nappa, Radio-Navigation: COMAND Online, Radiozubehör: Burmester Surround-Soundsystem, Radiozubehör: Touchpad, Scheibenwaschanlage mit beheiztem Wischwasserbehälter, Separate Kofferraumdeckel-Verriegelung, Sitze: Beifahrersitz elektrisch verstellbar mit Memory-Funktion, Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion inkl. elektrische Lenksäulenverstellung, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sonnenblenden mit Zusatzfunktion, TIREFIT mit Reifenfüllkompressor

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 0 Tage.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Glanzgedrehte Felge vorne links, zerkratzt, Minderwert; Glanzgedrehte Felge hinten links, zerkratzt, erneuern (Bild 10, 11); Glanzgedrehte Felge vorne rechts, zerkratzt, erneuern (Bild 12, 13); Glanzgedrehte Felge hinten rechts, zerkratzt, erneuern (Bild 14); Sitz vorne rechts, Verkleidung rechts lose, Originalzustand wiederherstellen; Türeinstieg vorne rechts, Verkleidungen lose, Originalzustand wiederherstellen; Gepäckraum, seitliche Verkleidungen lose, Originalzustand wiederherstellen; Frontscheibe, gerissen, erneuern (Bild 6); Dach, Lackierung im hinteren Bereich Strukturfehler und im vorderen Bereich rissig, instandsetzen (Bild 7, 8, 9); Pannenset, Füllflasche abgelaufen, erneuern; Wartung fällig, durchführen; Starterbatterie tiefenentladen und mehrere Fehlermeldungen, siehe zusätzliche Bemerkungen (Bild 18); Hauptuntersuchung fällig, durchführen; Bremsscheiben vorne, oxidiert, erneuern;

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Frontspoiler, zerkratzt, Gebrauchsspur; Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, Gebrauchsspur.

Fehlende Teile

Zweitschlüssel, Schließanlage erneuern

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Bordliteratur und Fahrzeugschlüssel



Bild 6 : Frontscheibe, gerissen



Bild 7 : Dach, Lackierung im hinteren Bereich Strukturfehler und im vorderen Bereich rissig

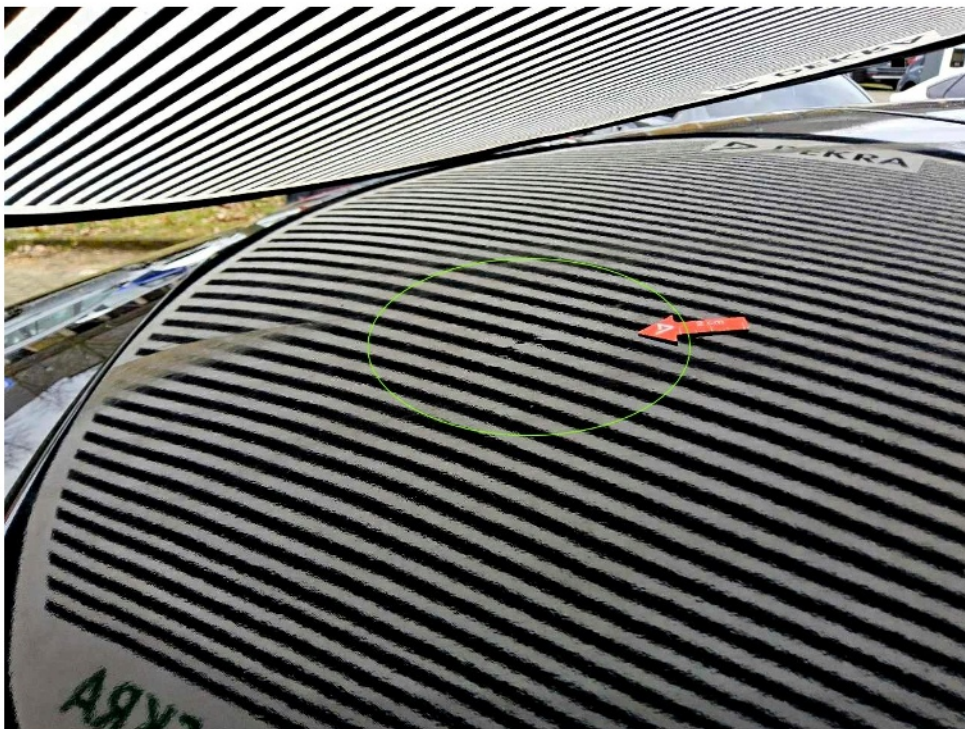


Bild 8 : Dach, Lackierung im hinteren Bereich Strukturfehler und im vorderen Bereich rissig



Bild 9 : Dach, Lackierung im hinteren Bereich Strukturfehler und im vorderen Bereich rissig



Bild 10 : Glanzgedrehte Felge hinten links, zerkratzt



Bild 11 : Glanzgedrehte Felge hinten links, zerkratzt



Bild 12 : Glanzgedrehte Felge vorne rechts, zerkratzt



Bild 13 : Glanzgedrehte Felge vorne rechts, zerkratzt



Bild 14 : Glanzgedrehte Felge hinten rechts, zerkratzt



Bild 15 : Reifen vorne rechts, Außenflanke eingeschnitten



Bild 16 : Lackschichtdicke Dachholm vorne rechts



Bild 17 : Lackschichtdicke Dachholm vorne links



Bild 18 : Starterbatterie tiefenentladen und mehrere Fehlermeldungen, siehe zusätzliche Bemerkungen



Bild 19 : Bremsscheiben vorne, oxidiert