

Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte
Madriker Ring 20
52078 Aachen
Deutschland

Kfz.-Sachverständiger für
Schaden- und Wertgutachten



Wertgutachten

Vorgang

1992785



Fahrzeug:

AC-EB2633 / VF7AAKFVCA8031715

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1992785
Auftrag vom: 17.09.2026 / 15:00 Uhr
Auftrag per: E-Mail
Beauftragt durch: 
Bewertungsdatum: 22.09.2026

Ordnungsmerkmale

Auftrags-ID: 45162531

Wertzusammenfassung

Händlereinkaufswert ohne Mwst:

Händlereinkaufswert inkl. Mwst:



Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 22.09.2026 / 10:39 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte
Madrider Ring 20
52078 Aachen
Erfolgt durch: Unterzeichner

Beteiligte

Auftraggeber: Aachener Stadtbetrieb
Aachen-Mitte
Madrider Ring 20
52078 Aachen

Fahrzeughalter: Stadt Aachen E26
Gebäudemanagment
Lagerhausstraße 20
52064 Aachen

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	AC-EB2633	FIN:	VF7AAKFVCA8031715
HSN/TSN:	3001 / AGD	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Kasten	Hersteller:	Citroën
Modell:	Nemo 1.4 Basis	Erstzulassung:	26.05.2010
Letztzulassung:	26.05.2010	Anzahl Türen:	3
Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	2 / - / -	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	54,0 KW	Hubraum:	1.360 ccm
Antriebsart:	Otto	Antriebskonzept:	Frontantrieb
Getriebeart:	manuell	Laufleistung abgelesen:	53068 Kilometer
Laufleistung geschätzt:	53068 Kilometer		

Farbe außen

Farbe außen:	LACK WEISS BANQUISE/DECKENDE LACKIERUNG	Lackart:	Uni (2 Schicht)
---------------------	---	-----------------	-----------------

Farbe und Polsterung innen

Art der Polsterung:	STOFF CTR5 + SOFTY "ZO"
----------------------------	----------------------------

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	3500 mm / 1300 mm / 1742 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1680,0 kg
Leergewicht:	1145,0 kg

Serienausstattung

Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Drehzahlmesser, Getriebe 5-Gang, Heckflügeltüren ohne Verglasung, Karosserie/Aufbau: Kasten, Motor 1,4 Ltr. - 54 kW, Radstand 2513 mm, Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Wegfahrsperre mit Transponder, Zeituhr (digital)

Sonderausstattung

Airbag Beifahrerseite, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Elektro-Paket, Fensterheber elektrisch vorn, Laderaumtrennwand halbhoch (Gitter und Durchreiche), Reserverad in Fahrbereifung, Schiebetür rechts ohne Fenster, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag vor
HU - Prüfbericht:	lag nicht vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	185/65 R 15,0 88 H	Hankook	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	6,0 mm
Vorderachse rechts	185/65 R 15,0 88 H	Hankook	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	6,0 mm
Hinterachse links	185/65 R 15,0 88 H	Hankook	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	6,0 mm
Hinterachse rechts	185/65 R 15,0 88 H	Hankook	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	6,0 mm

Ersatzrad

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
4	185/65 R 15,0 - -	Michelin	Sommerreifen,	-	Stahlfelge	8,0 mm

Feststellungen

Sichtverhältnisse: allgemein ausreichend

Fahrbereitschaft: fahrfähig

Verkehrssicherheit: Ja

Inspektion: Dokumentation fehlt

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurden Lackschichtdickenmessungen vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Kotflügel vorne rechts	250
Kotflügel vorne links	163

Checks

Sonstige

Bereich / Bauteil / System	Bewertung	Schadenart	Bemerkung
Fensterheber vorne rechts	ohne Beanstandung		
Fensterheber vorne links	ohne Beanstandung		
Radioanlage	ohne Beanstandung		
Funkschlüssel	ohne Beanstandung		



Details zur Beschädigung

Anbauteile

Dach, Dachantenne, fehlt, erneuern

Fahrzeugfront, Motorhaube, Dellen, instandsetzen + lackieren

rechte Seite, Kotflügel vorne rechts, Delle, Smart Repair

rechte Seite, Tür vorne rechts, Delle, instandsetzen + lackieren

Fahrzeugheck, Hecktür rechts, Delle, Smart Repair

Fahrzeugheck, Hecktür links, Dellen, Smart Repair

linke Seite, Außenspiegel links, verkratzt, erneuern

rechte Seite, Schiebetür rechts, Delle, instandsetzen + lackieren

Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, verkratzt, erneuern

Karosserie

rechte Seite, Seitenwand rechts, Dellen, instandsetzen + lackieren

linke Seite, Seitenwand links, Dellen, Smart Repair

Innenraum, Einstieg hinten rechts, Delle, verkratzt, instandsetzen + lackieren

Innenraum / Kofferraum

Innenraum, Sitz vorne links, gerissen / eingerissen, erneuern

Aufbau, Ladefläche, Verdellt, beschädigt, instandsetzen + lackieren

Allgemeinzustand

Fahrzeugzubehör, Borddokumente, fehlt, erneuern

Wartung / Prüfung, Hauptuntersuchung, fehlt, erneuern

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 17.09.2026 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung alters- und lauleistungsentsprechend.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer VF7AAKFVCA8031715 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Fahrprobe / Probelauf

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen


Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Ergänzende Hinweise

An dem beschädigten Fahrzeug wurde im Rahmen der Besichtigung der Fehlerspeicher ausgelesen. Soweit erforderlich, wurden festgestellte Fehler bei der Ermittlung der Reparaturkosten bzw. des Wiederbeschaffungswertes und des Restwertes berücksichtigt.

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.




Kfz.-Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten

Aachen, den 25.09.2026

Das Dokument umfasst 6 Seiten und 34 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 34 Fotos

Dokumentennummer:

1992785

Amtliches Kennzeichen:

AC-EB2633

Fahrzeugidentifikationsnummer:

VF7AAKFVCA8031715



Bild 1: Frontdiagonale



Bild 2: Frontdiagonale



Bild 3: Heckdiagonale



Bild 4: Heckdiagonale



Bild 5: VIN, Fahrgestellnummer



Bild 6: Tacho



Bild 7: Armaturenbrett

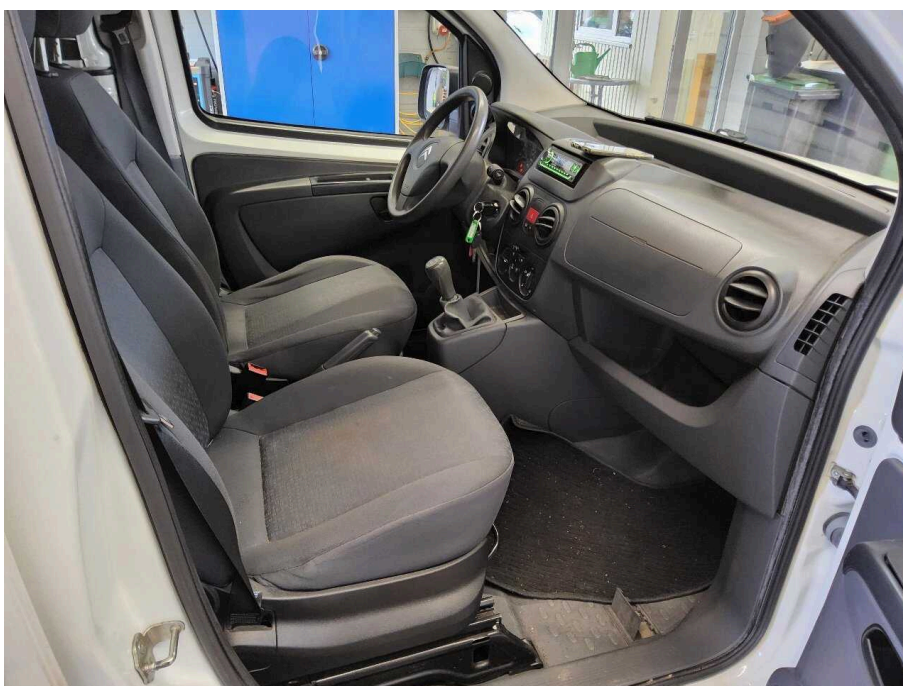


Bild 8: Innenraum vorne

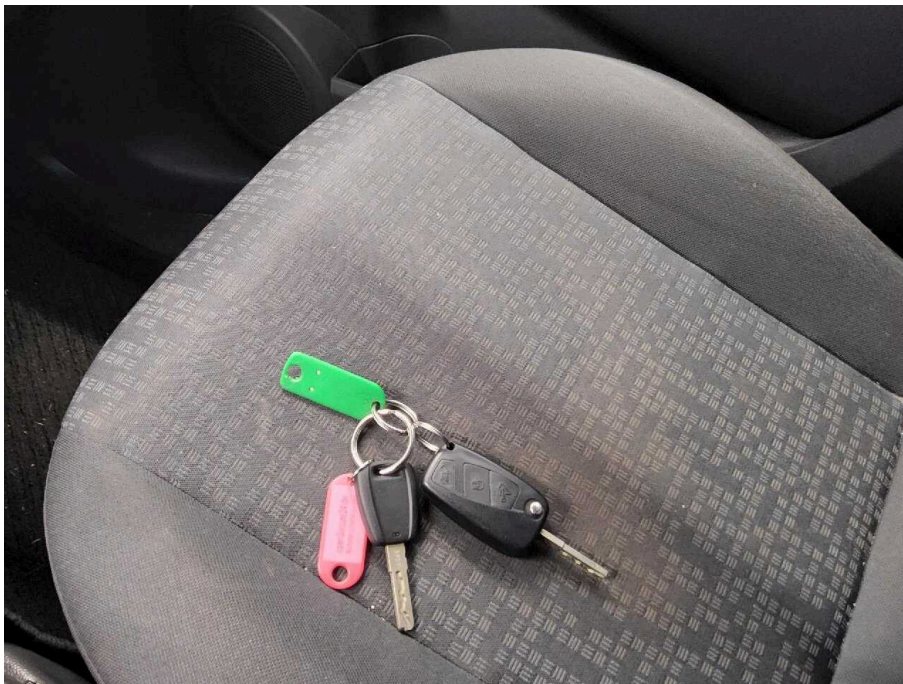


Bild 9: Schlüssel/Borddokumente



Bild 10: montierte Räder



Bild 11: Innenraum hinten



Bild 12: Innenraum hinten

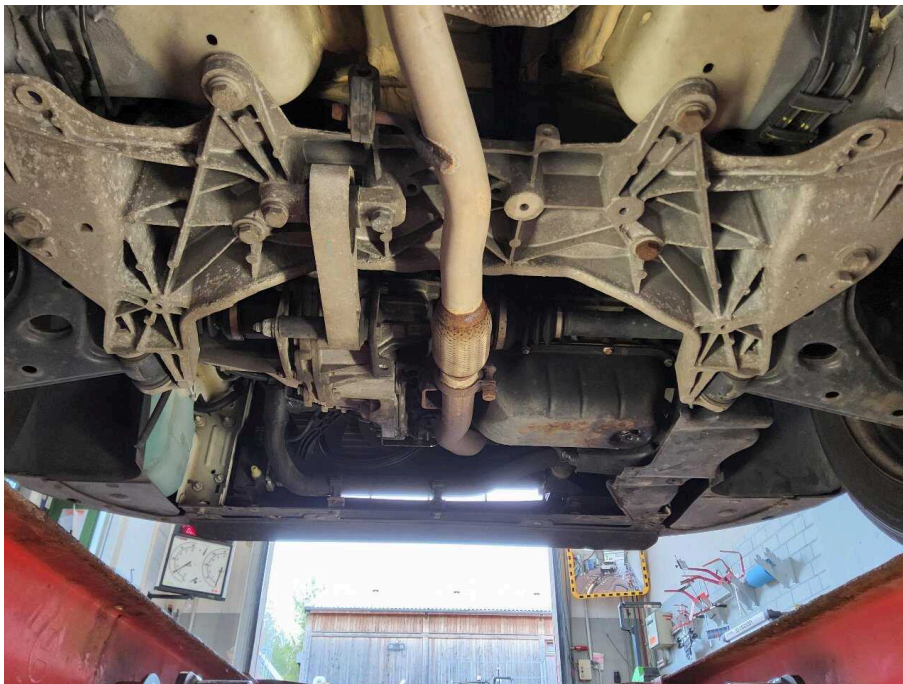


Bild 13: Unterseite vorne

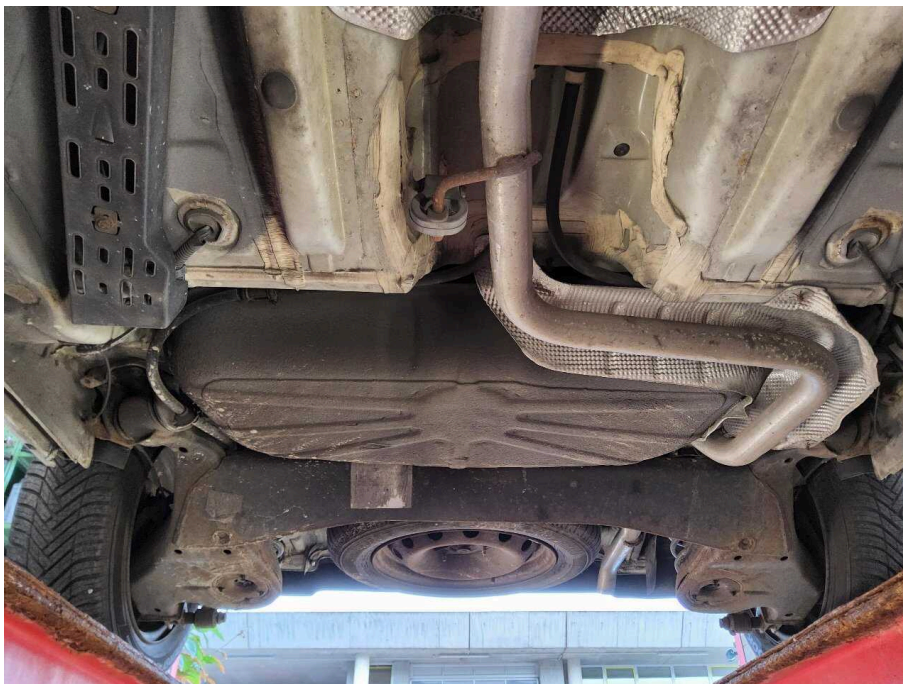


Bild 14: Unterseite hinten



Bild 15: Motorraum



Bild 16
Dach Dachantenne fehlt



Bild 17
Fahrzeugfront Motorhaube Dellen



Bild 18
rechte Seite Kotflügel vorne rechts Delle



Bild 19
rechte Seite Tür vorne rechts Delle



Bild 20
rechte Seite Seitenwand rechts Dellen

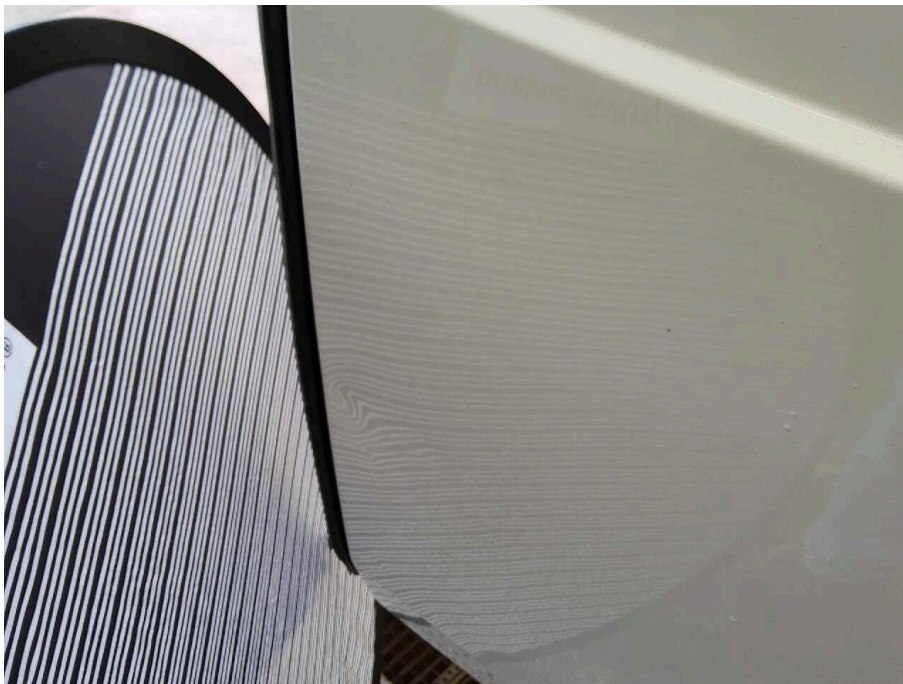


Bild 21
Fahrzeugheck Hecktür rechts Delle



Bild 22
Fahrzeugheck Hecktür links Dellen

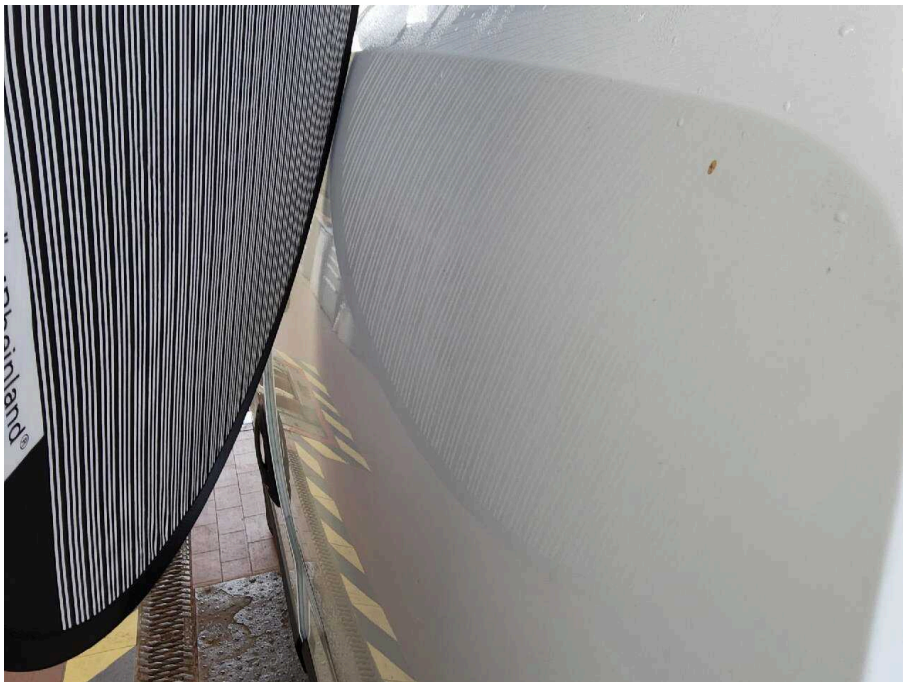


Bild 23
linke Seite Seitenwand links Dellen

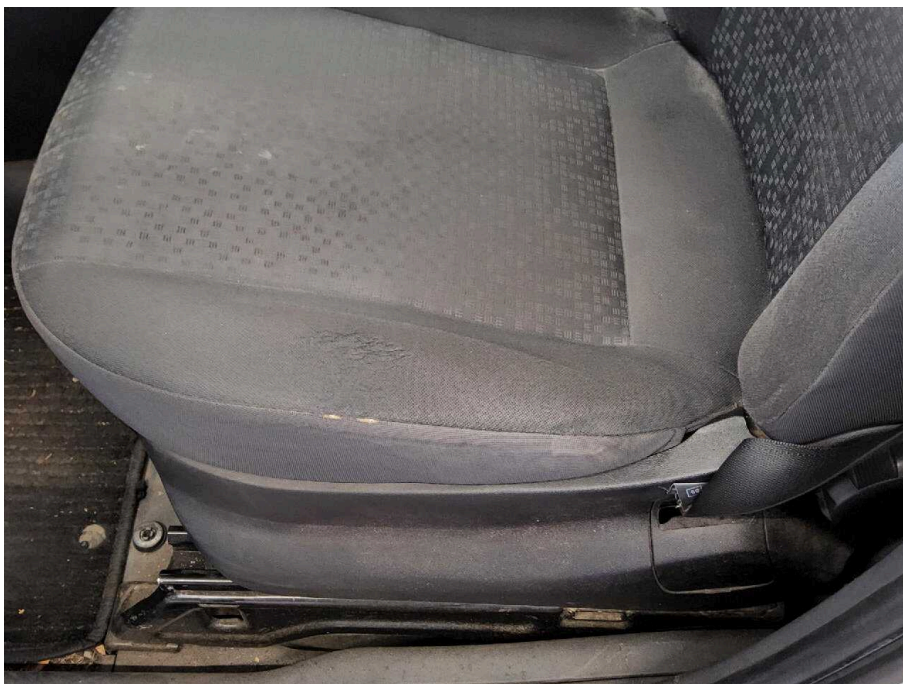


Bild 24
Innenraum Sitz vorne links gerissen / eingerissen



Bild 25
linke Seite Außenspiegel links verkratzt

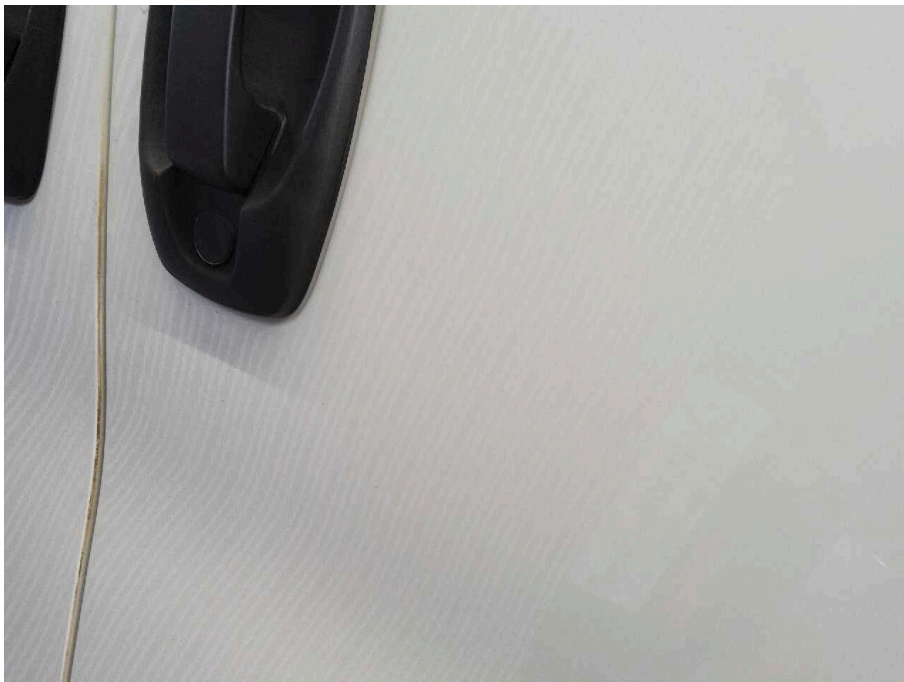


Bild 26
rechte Seite Tür vorne rechts Delle

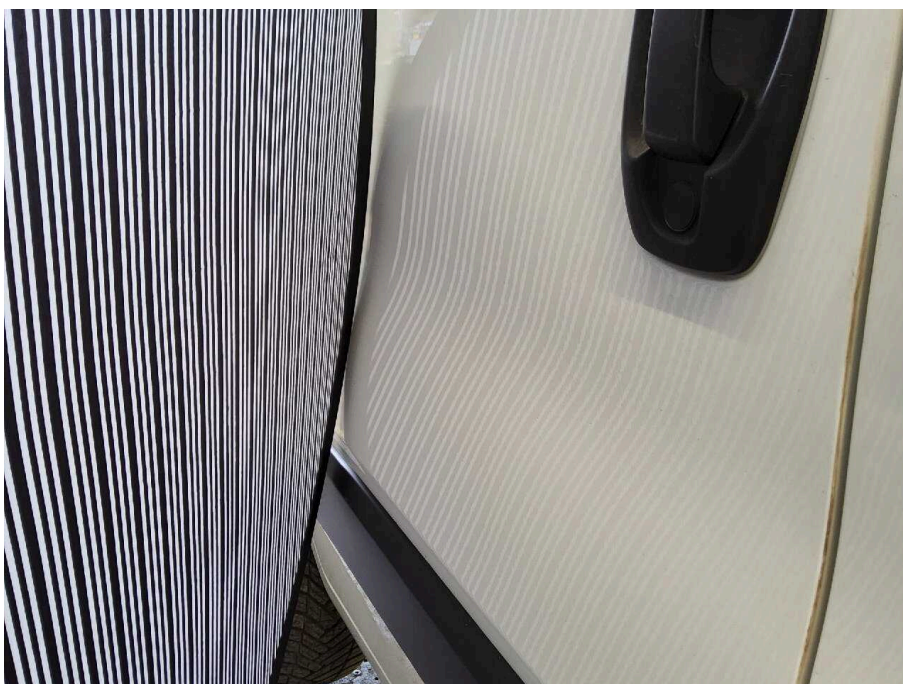


Bild 27
rechte Seite Schiebetür rechts Delle



Bild 28
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne verkratzt



Bild 29
Aufbau Ladefläche Verdellt beschädigt



Bild 30
Aufbau Ladefläche Verdellt beschädigt



Bild 31
Aufbau Ladefläche Verdellt beschädigt



Bild 32
Aufbau Ladefläche Verdellt beschädigt



Bild 33
Innenraum Einstieg hinten rechts Delle verkratzt



Bild 34
Innenraum Einstieg hinten rechts Delle verkratzt