



Gutachtennummer: 4543072

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben

Datum: 30.03.2026

GUTACHTEN

B e t r e f f

Fahrzeugbewertung

Fahrzeughalter

Auftrag vom / durch

Besichtigungsdatum / Ort

Anwesend bei Besichtigung

Amtliches Kennzeichen

FDB-BH 345 (nicht zugelassen)

Art

Zugmaschine (auf Räder)

Hersteller

Deere (USA)

Typ

3045 R

Ident.-Nummer

1LV3045RVFE240346

Antriebsart

Diesel

Hubraum [ccm]

1.496

Leistung [kW]

33


Gutachtennummer: 4543072

 Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben

Datum: 30.03.2026

Lackierung / Farbe	uni / grün
Bereifung	Vorderachse: 225/70 R15 C 112/110 R Hinterachse: 41x14,00-20 120 B
Erstzulassung	07.06.2016
Anzahl der Vorbesitzer	Erstbesitz
abgelesene Betriebsleistung	4.156 Betr. Std.
Leermasse [kg]	1.765
Nutz-/Aufliegebelast [kg]	1.415
Zulässige Gesamtmasse [kg]	3.180
Sonderausstattung / Ausrüstung	Kommunaltraktor, 3-Zylinder Dieselmotor wassergekühlt, Höchstgeschwindigkeit 30 km/h, 47 Liter Kraftstofftank, Allradantrieb zuschaltbar, Differenzialsperre zuschaltbar, Bremsscheiben innenliegend, Servolenkung, Hydraulikanlage 172bar, 52,5 Liter, Joystick (4Funktionen), Hydraulikanschlüsse 4 vorne 2 hinten, Zapfwelle hinten und mitte, Heckkraftheber, Frontkraftheber (ohne Unter- und Oberlenker), Anhängelast ungebremst 2.000kg, gebremst 4.000kg, Hydrostat 3stufig elektrisch vorgesteuert, Tempomat, Geschwindigkeit und Anspruchsverhalten einstellbar, Kotflügel vorne schwenkbar, geschlossenes Fahrerhaus, Klimaanlage/Heizung, Arbeitsscheinwerfer, Radio, Delux-Fahrersitz, Mähwerk für Mittelachsenbau
Probelauf der Antriebsmaschine	Probelauf der Antriebsmaschine wurde durchgeführt.
Probefahrt	Eine Probefahrt wurde mit mäßiger Geschwindigkeit auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wertbeeinflussende Faktoren	-Kühlergrill leiste unten rechts lose und verschoben - Kühlergrill Gitter durchstoßen und eingerissen - Motorhaube rechts mehrfach verschrammt - Kühlergrill seitlich rechtsseitig eingedrückt und

**Gutachtennummer: 4543072**Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben**Datum: 30.03.2026**

deformiert

- Einstieg links Tritt mehrfach deformiert
- Radabdeckung hinten links seitlich ausgebrochen und mehrfach verschrammt
- Halterung Rundumkennleuchte deformiert
- Fahrerkabine Dach linksseitig seitlich mehrfach verschrammt mit Materialabtrag
- Radabdeckung hinten rechts ausgebrochen und mehrfach verschrammt
- Radabdeckung hinten mehrfach verschrammt
- Fahrerkabine Türe rechts Scheibe mehrfach verschrammt
- Kotflügel vorne rechts mehrfach verschrammt mit Materialabtrag
- Bedienelemente Knopf Einstellrad fehlt
- Winterdienstfahrzeug (Korrosion)

Die Fahrzeugbewertung führte zu folgendem Ergebnis:

Einkaufswert ohne MwSt.	**7.479,00Euro**
MwSt. auf den ermittelten Wert	**1.421,00Euro**
Einkaufswert mit MwSt.	**8.900,00Euro**

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

Augsburg, den 30.03.2026

Der Sachverständige

**Anlage :**

30 Lichtbilder

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 4543072



Bild 1



Bild 2

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 4543072



Bild 3



Bild 4

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 4543072



Bild 5

Kühlergrill leiste unten rechts lose und verschoben



Bild 6

Kühlergrill Gitter durchstoßen und eingerissen

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 4543072



Bild 7

Motorhaube rechts
mehrfach
verschrammt



Bild 8

Kühlergrill
seitlich
rechtsseitig
eingedrückt und
deformiert

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 4543072



Bild 9

Einstieg links
Tritt mehrfach
deformiert



Bild 10

Radabdeckung hinten
links seitlich
ausgebrochen und
mehrfach
verschrammt

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 4543072



Bild 11

Halterung
Rundumkennleuchte
deformiert



Bild 12

Fahrerkabine Dach
linksseitig
seitlich mehrfach
verschrammt mit
Materialabtrag

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 4543072



Bild 13



Bild 14

Radabdeckung hinten rechts ausgebrochen und mehrfach verschrammt

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 4543072



Bild 15

Radabdeckung hinten
mehrfach
verschrammt



Bild 16

Fahrerkabine Türe
rechts Scheibe
mehrfach
verschrammt

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 4543072



Bild 17

Kotflügel vorn
rechts mehrfach
verschrammt mit
Materialabtrag



Bild 18

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 4543072



Bild 19



Bild 20

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 4543072

Bild 21



Bild 22



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 4543072



Bild 23

Knopf Einstellrad
fehlt



Bild 24

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 4543072



Bild 25



Bild 26

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 4543072



Bild 27



Bild 28

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 4543072



Bild 29

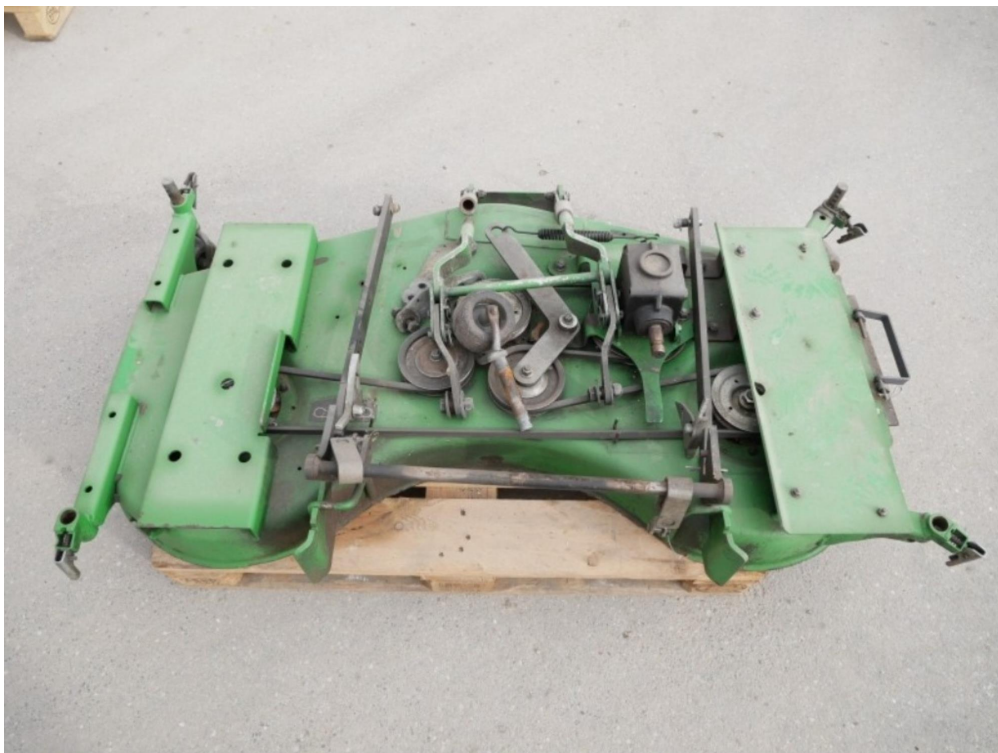


Bild 30

Mähwerk