

Bewertungsgutachten

Kennzeichen**HH V4073E****FIN****W1K2130161A954289**

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 09.02.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

Händlerereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)

Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)

Auftrag

Besichtigung

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 125 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden. **"Gemäß Angabe reparierter Frontschaden, Stoßfänger-Verkleidung vorne nachlackiert".**

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag

Kennzeichen

Tag der Erstzulassung

Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

03 / 2026

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	212 / E 300 de 9G-TRONIC Avantgarde
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	2222 / AIO
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K2130161A954289
Türen	4
Sitzplätze	5
Farbe	cavansitblau
Lackierung	890
Polster / Farbe	Stoff / Ledernachbildung / schwarz / grau
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.D/E ext.auf.
Motorart / Zylinderanzahl	Hybridantrieb / 4
Leistung / Hubraum	143 kW / 1950 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 9
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	41.225

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 18 100 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 * MO FSL	W / O	7 mm
rechts	245 / 45 R 18 100 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 * MO FSL	W / O	7 mm
2 links	245 / 45 R 18 100 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 * MO FSL	W / O	5 mm
rechts	245 / 45 R 18 100 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 * MO FSL	W / O	5 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Fahrzeug bei Besichtigung auf Winterrädern, (Sommerräder eingelagert), keine Zustandsbewertung des original Sommerradsatz möglich.

Serienausstattung

ADAPTIVE BRAKE mit Berganfahrhilfe, Vorfüllen und Trockenbremsen bei Nässe, ATTENTION ASSIST, AdBlue Behälter mit 23,5 l Fassungsvermögen, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrer-Airbagabschaltung, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbags links/rechts, Akustischer Umfeldschutz, Ambientebeleuchtung mit 64 Farben und 3 Farbzonen, Anti-Blockier-System (ABS), Armlehne für Fahrer- und Beifahrer klappbar, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar in Wagenfarbe lackiert, Basisdienste, Bordcomputer, Brems-Assistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk: AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem, Fensterheber elektrisch mit Komfortbetätigung und Einklemmschutz, 4fach, Fußmatten Velours, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Heckscheibe heizbar mit Zeitsteuerung, Innenhimmel in Stoff neivagrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Klima: Vorklimatisierung, Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kopfstützen (5), LED High Performance-Scheinwerfer, Ladekabel für Haushaltssteckdose, 4m, spiralisiert, Ladesystem: Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden) 7,4 kW, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder Nappa im 3-Speichen-Design, Lenksäule mechanisch einstellbar in Höhe und Längsrichtung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole Klavierlackoptik schwarz, Mittelkonsole mit Spontanablage, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information, Navigation: Festplatten-Navigation, PRE-SAFE-System, Paket: AVANTGARDE Exterieur (für Plug-in-Hybrid), Paket: Ablage-Paket, Paket: Sitzkomfort, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff Norwich, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediasystem, Radiozubehör: Digitales Radio, Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Reifendruckkontrolle, Remote Services Plus, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar, Sitze: i-Size Kindersitzbefestigung, Tempomat, Touchpad, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmedämmendes Glas grün rundum, Zentralverriegelung, Zierelemente Aluminium mit Längsschliff hell

Sonderausstattung

Feuerlöscher, Innenhimmel Stoff schwarz, Lackierung: Metallic, MULTIBEAM LED, Paket: Fahrassistenz-Paket, Paket: MBUX High-End Paket, Paket: Memory, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Paket: Public-Charging, Paket: Spiegel, Paket: URBAN GUARD Fahrzeugschutz, Räder: 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design, hochglanzschwarz lackiert, Räder: Winterkomplett Räder M+S 4fach 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design, Räder: Winterkomplett-Räder ab Werk montiert, Rückfahrkamera, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Telefon-Zubehör: Multifunktions-Telefonie in Verbindung mit MBUX High-End Paket, Verglasung: Wärmedämmend dunkel getöntes Glas, Zierelemente Aluminium mit Längsschliff hell iVm. designo Interieur

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Letzte Wartung erfolgte am 14.04.2025 bei Kilometerstand 34.380.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Leichtmetallfelge (Winterrad glanzgedreht) hinten rechts zerkratzt, erneuern; Tür vorne links Türkante, zerkratzt, smart repair; Frontscheibe, Steinschlag, smart repair; Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau; Lackvorbereitung.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Service Restlauf



Bild 6 : Stoßfänger hinten rechts mehrfach zerkratzt



Bild 7 : Stoßfänger hinten rechts mehrfach zerkratzt



Bild 8 : Frontscheibe Steinschlag

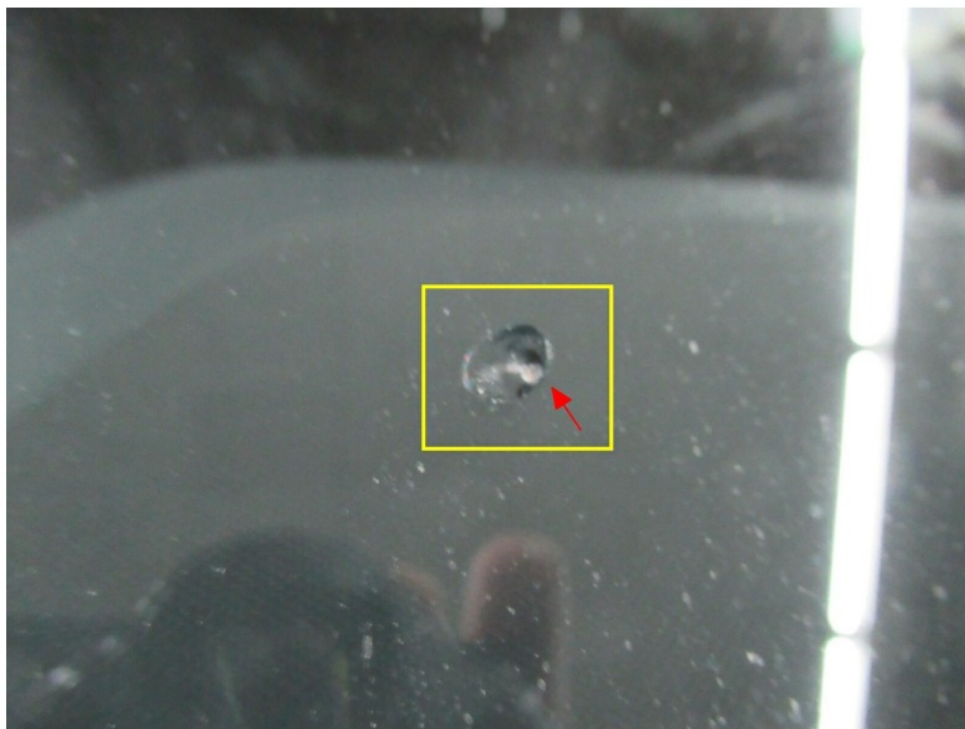


Bild 9 : Frontscheibe Steinschlag

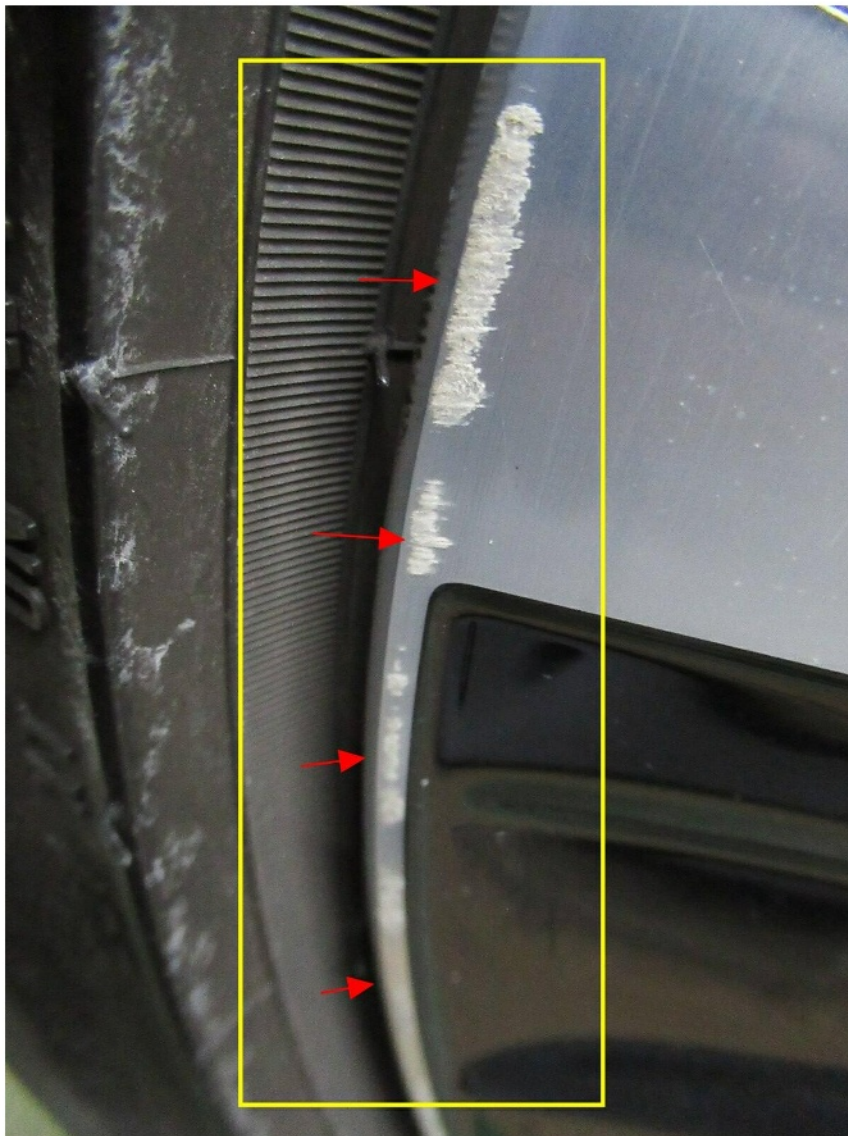


Bild 10 : Leichtmetallfelge (Winterrad glanzgedreht) hinten rechts zerkratzt



Bild 11 : Türkante vorne links zerkratzt