

Aachener Stadtbetrieb Aachen Mitte
Madriker Ring 20
52078 Aachen
Deutschland

Kfz.-Sachverständiger für
Schaden- und Wertgutachten



Wertgutachten

Vorgang

1958756



Fahrzeug:

AC-EB2054 / WF0GXXGBBGEU63609



Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1958756
Auftrag vom: 16.07.2026 / 09:00 Uhr
Auftrag per: E-Mail
Beauftragt durch: 
Bewertungsdatum: 23.07.2026

Wertzusammenfassung

Händlerereinkaufswert ohne Mwst: 4.800,00 €
Händlerereinkaufswert inkl. Mwst: 5.712,00 €

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 23.07.2026 / 10:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Aachener Stadtbetrieb
Madrider Ring 20
52078 Aachen
Erfolgt durch: Unterzeichner

Beteiligte

Auftraggeber: Aachener Stadtbetrieb
Aachen Mitte
Madrider Ring 20
52078 Aachen

Fahrzeughalter: Aachener Stadtbetrieb
Aachen Mitte
Madrider Ring 20
52078 Aachen

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	AC-EB2054	FIN:	WF0GXXGBBGEU63609
HSN/TSN:	8566 / ATD	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Kombi	Hersteller:	Ford
Modell:	Mondeo Turnier 2.0 Duratorq-TDCi Business Edition	Erstzulassung:	18.07.2014
Letztzulassung:	18.07.2014	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	07.2026
Anzahl Vorbesitzer:	0	Anzahl Türen:	5
Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	5 / - / -	Emissionsgruppe:	Euro 5
Feinstaubplakette:	Grün	Leistung:	120,0 KW
Hubraum:	1.997 ccm	Antriebsart:	Diesel
Antriebskonzept:	Frontantrieb	Getriebeart:	Automatik
Laufleistung abgelesen:	101920 Kilometer	Laufleistung geschätzt:	101920 Kilometer

Farbe außen

Farbe außen:	Polar-Silber Metallic	Lackart:	Metallic (2 Schicht)
---------------------	-----------------------	-----------------	----------------------

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	4837 mm / 1886 mm / 1548 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2335,0 kg
Leergewicht:	1592,0 kg
Nutzlast:	743,0 kg

Serienausstattung

Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Außenspiegel Wagenfarbe, Batterie verstärkt, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bord-/Verbrauchscomputer, Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert, Business-Paket 1, Check-Control-System, Dachhimmel Stoff, Dachreling silber, Dimmer Instrumentenbeleuchtung, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrer-Informationen-System (FordConvers+), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fußmatten Teppich, Fußraumleuchte vorn, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 6-Gang - PowerShift Typ: MPS 6, Handbremshebelgriff Leder, Handschuhfach mit Kühlfunktion, Innenausstattung: Aluminium-Dekor, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Intelligent Protection System (IPS), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kühlergrill schwarz, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, LM-Felgen, Mittelarmlehne hinten, Mittelkonsole mit Armlehne, Motor 2,0 Ltr. - 120 kW TDCi KAT, Nebelscheinwerfer, Rücksitz geteilt / klappbar, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung, Servolenkung, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Sound & Connect-Paket, Spezialausführung 2, Sportsitze vorn, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verglasung getönt, Winter-Paket, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zusatzheizung für Dieselmotor

Sonderausstattung

Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory, Bodenleuchte im Außenspiegel, Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Kindersicherung elektrisch, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, Metallic-Lackierung, Pedale Aluminium, Reserverad in Fahrbereifung (Stahl), Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor, Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Sitz vorn rechts elektr. höhenverstellbar, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach), Sitz-Paket, Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten, Sport-Fahrwerk, Traveller-Paket

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:

lag in Kopie vor

HU - Prüfbericht:

lag nicht vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	215/50 R 17,0 95 V	Goodyear	Ganzjahresreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Vorderachse rechts	215/50 R 17,0 95 V	Goodyear	Ganzjahresreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Hinterachse links	215/50 R 17,0 95 V	Goodyear	Ganzjahresreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Hinterachse rechts	215/50 R 17,0 95 V	Goodyear	Ganzjahresreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm

Feststellungen

Sichtverhältnisse: allgemein ausreichend

Fahrbereitschaft: fahrfähig

Verkehrssicherheit: Ja

Inspektion: Dokumentation fehlt

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurden Lackschichtdickenmessungen vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Checks

Sonstige

Bereich / Bauteil / System	Bewertung	Schadenart	Bemerkung
Klimaanlage	ohne Beanstandung		
Fensterheber vorne rechts	ohne Beanstandung		
Fensterheber hinten rechts	ohne Beanstandung		
Fensterheber vorne links	ohne Beanstandung		
Fensterheber hinten links	ohne Beanstandung		
Radioanlage	ohne Beanstandung		
Funkschlüssel	ohne Beanstandung		



Details zur Beschädigung

Mechanik / Motorraum

Fahrzeugfront, Motorraum, Marderschaden, beschädigt, instand setzen

Karosserie

linke Seite, Seitenteil hinten links, Deformiert, Kratzer, instandsetzen + lackieren

Dach, Dachholm links, Kratzer, Dellen, instandsetzen + lackieren

Innenraum, Einstieg vorne rechts, Delle, Smart Repair

Anbauteile

Fahrzeugheck, Heckklappe, Kratzer, lackieren

Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, deformiert, erneuern

Fahrzeugheck, Tür hinten rechts, Delle, Smart Repair

Fahrzeugfront, Seitenblinkleuchte rechts, gebrochen, erneuern

Antrieb

Getriebe / Antrieb, Antriebswellen Manschette rechts aussen 1. Achse, gerissen /
eingerissen, erneuern

Allgemeinzustand

Systeme, Fehlercode, vorhanden, instand setzen



Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 16.07.2026 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung alters- und lauleistungsentsprechend.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer WF0GXXGBBGEU63609 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Fahrprobe / Probelauf

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen


Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Ergänzende Hinweise

An dem beschädigten Fahrzeug wurde im Rahmen der Besichtigung der Fehlerspeicher ausgelesen. Soweit erforderlich, wurden festgestellte Fehler bei der Ermittlung der Reparaturkosten bzw. des Wiederbeschaffungswertes und des Restwertes berücksichtigt.

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Kfz.-Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten

Aachen, den 27.07.2026

Das Dokument umfasst 6 Seiten und 28 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.



Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 28 Fotos

Dokumentennummer:

1958756

Amtliches Kennzeichen:

AC-EB2054

Fahrzeugidentifikationsnummer:

WF0GXXGBBGEU63609

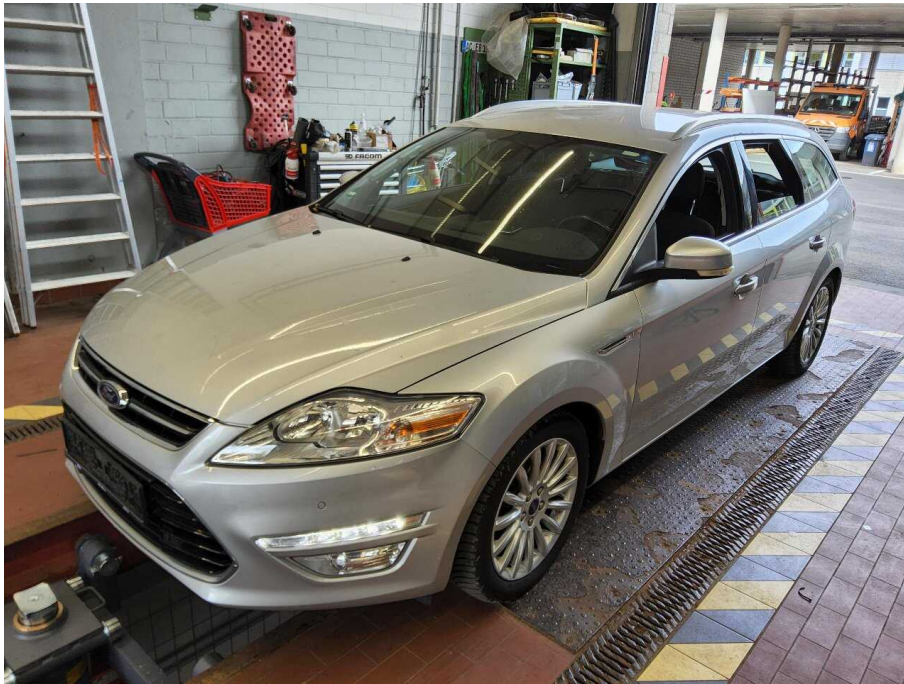


Bild 1: Frontdiagonale



Bild 2: Frontdiagonale



Bild 3: Heckdiagonale



Bild 4: Heckdiagonale



Bild 5: VIN, Fahrgestellnummer



Bild 6: Tacho



Bild 7: Armaturenbrett



Bild 8: Innenraum vorne

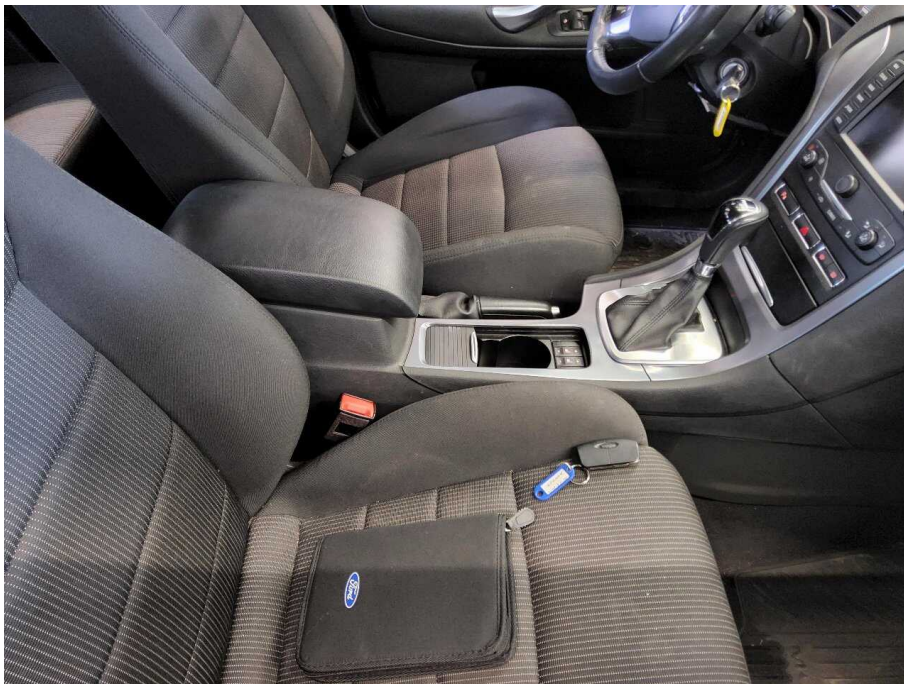


Bild 9: Schlüssel/Borddokumente



Bild 10: montierte Räder

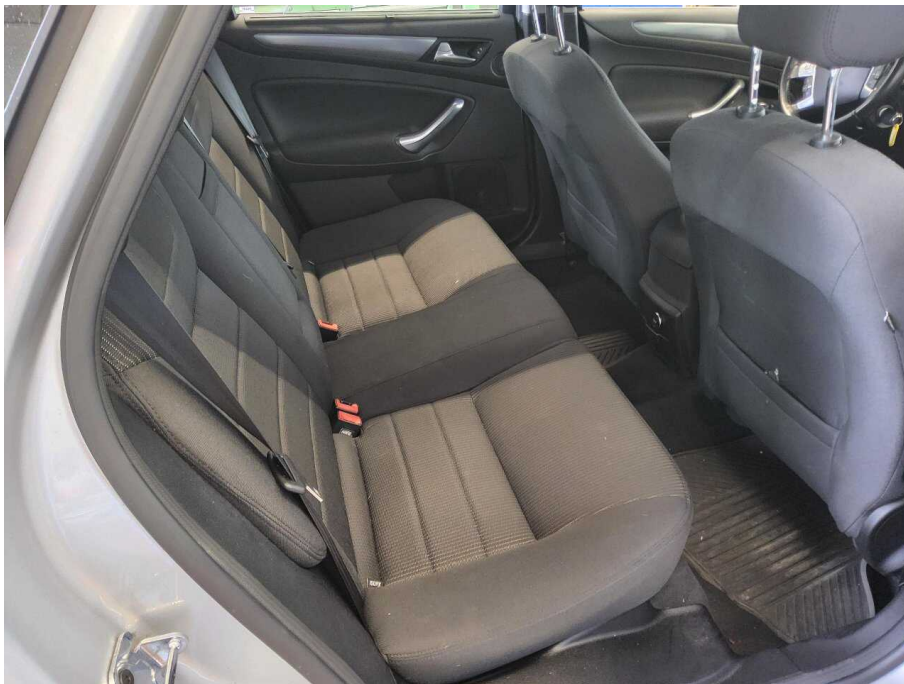


Bild 11: Innenraum hinten



Bild 12: Kofferraum

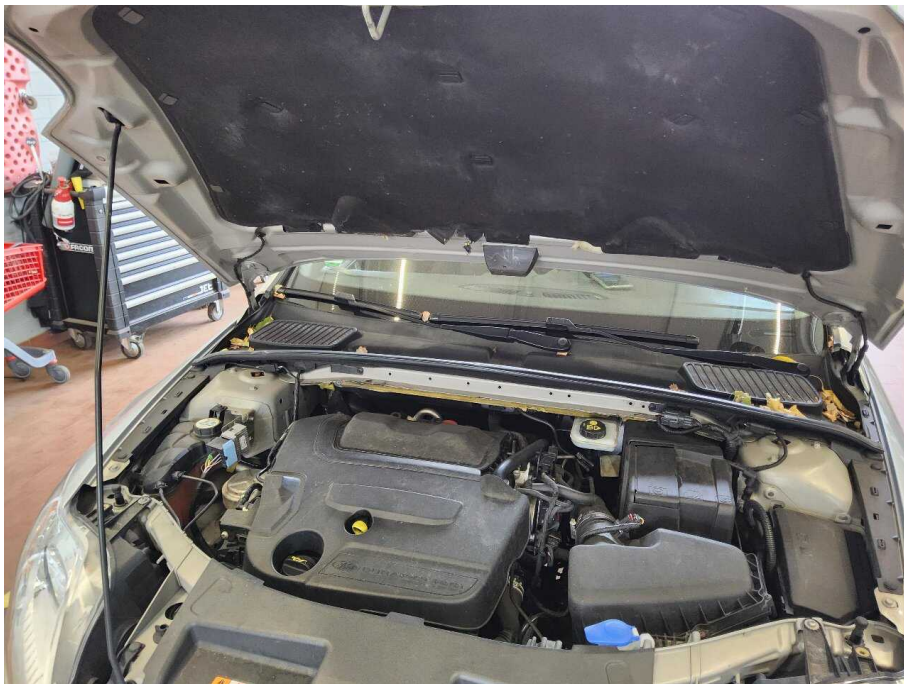


Bild 13: Motorraum



Bild 14: Unterseite Motor



Bild 15
Fahrzeugfront Motorraum Marderschaden beschädigt

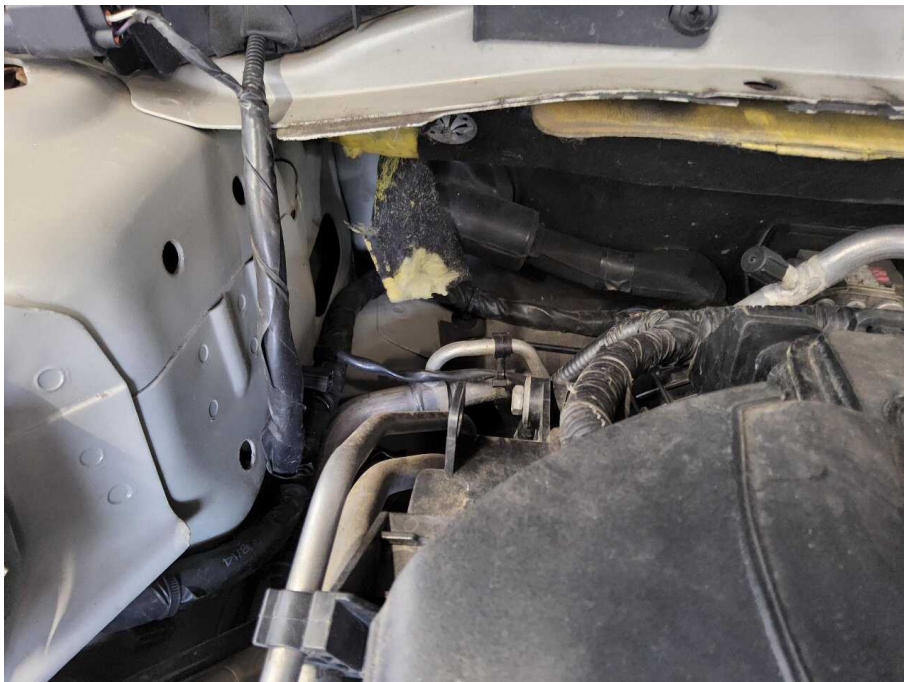


Bild 16
Fahrzeugfront Motorraum Marderschaden beschädigt

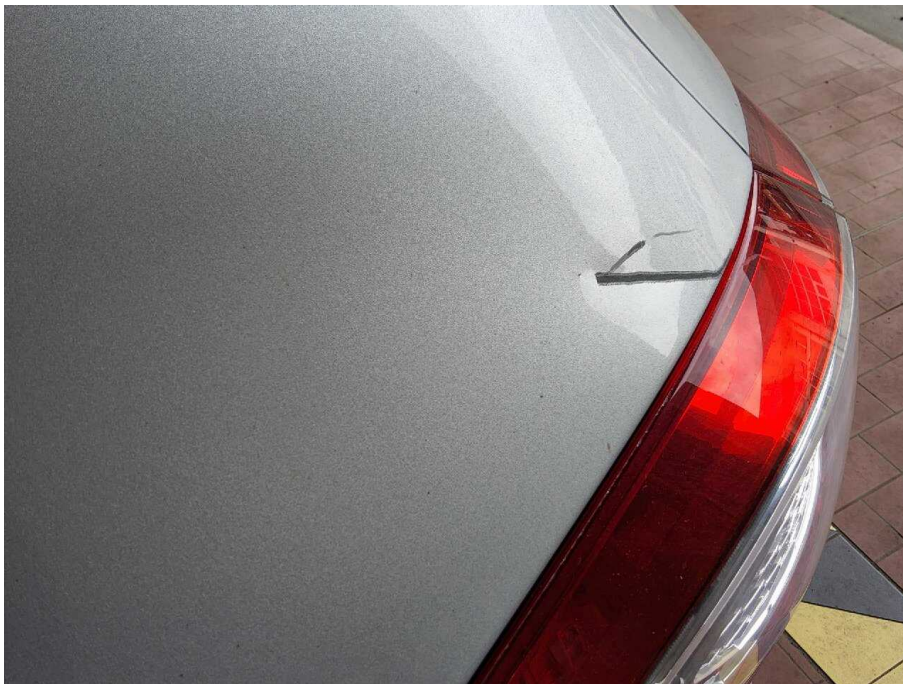


Bild 17
linke Seite Seitenteil hinten links Deformiert Kratzer



Bild 18
Dach Dachholm links Kratzer Dellen



Bild 19
Dach Dachholm links Kratzer Dellen



Bild 20
Dach Dachholm links Kratzer Dellen



Bild 21
Fahrzeugheck Heckklappe Kratzer



Bild 22
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten deformiert

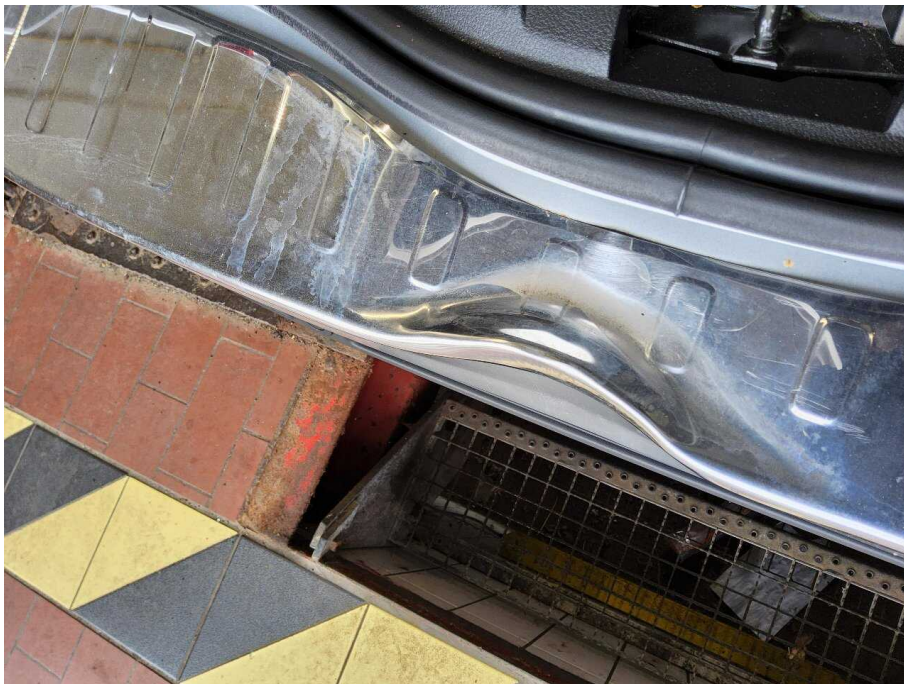


Bild 23
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten deformiert



Bild 24
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten deformiert



Bild 25
Fahrzeugheck Tür hinten rechts Delle

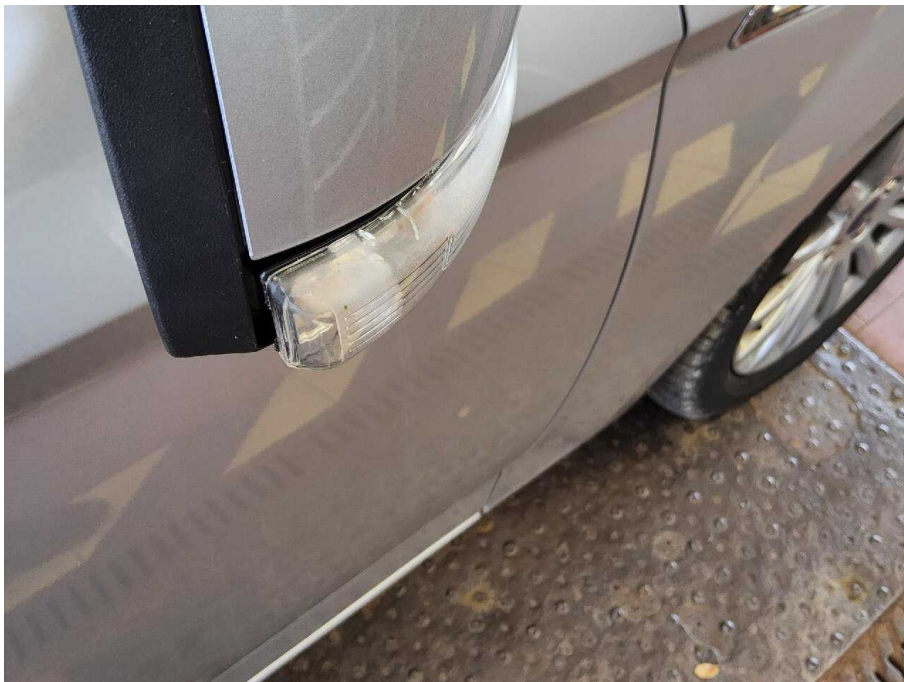


Bild 26
Fahrzeugfront Seitenblinkleuchte rechts gebrochen



Bild 27
Getriebe / Antrieb Antriebswellen Manschette rechts aussen 1. Achse gerissen /
eingerissen



Bild 28
Innenraum Einstieg vorne rechts Delle

Dieser Bericht enthält Fahrzeugdaten, die mit der Carly Enterprise App ausgelesen wurden.

Kilometerstand: **101.920 km**
Datum: **23.7.2026, 10:07**
Hersteller: **Ford**
Fahrzeugserie: **Mondeo**
Fahrzeugmodell: **Mondeo IV Gen**
Baujahr: **2014**
Kraftstoffart: **Diesel**
Report ID: **6a61cbd48b1c339611567ce8**
Adapter ID: **CarlyCE6F0D**

22

Überprüfte Systeme

3 (14%)

Systeme mit Fehlern

Dieser Bericht enthält Fahrzeugdaten, die mit der Carly Enterprise App ausgelesen wurden.

Kilometerstand: **101.920 km**

Datum: **23.7.2026, 10:09**

Hersteller: **Ford**

Fahrzeugserie: **Mondeo**

Fahrzeugmodell: **Mondeo IV Gen**

Baujahr: **2014**

Kraftstoffart: **Diesel**

Report ID: **6a61cc22351320c20fbc17a7**

Adapter ID: **CarlyCE6F0D**

4

Überprüfte Systeme

0 (0%)

Abweichende FIN & KM