

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH
[REDACTED]

DEKRA [REDACTED]

Ansprechpartner:
[REDACTED]

Schadengutachten

Kennzeichen**AC EB1130****Schadennummer****2025.71.5.00233**

Schadenart

Teilkasko Brand / Explosion

Schadentag

14.01.2025

Versicherungsnehmer

Stadt Aachen Fachbereich Recht und Versicherung, [REDACTED]

Auftraggeber

[REDACTED] versicherung [REDACTED]

Ihr Auftrag vom

Besichtigung

11.02.2025 um 11:00 Uhr

Aachener Stadtbetrieb, Madrider Ring 20, 52078 Aachen

Plausibilität

plausibel

Zusammenfassung und Ergebnis

	ohne MwSt.	mit MwSt.
Reparaturkosten	54.600,00 EUR	64.974,00 EUR

DEKRA [REDACTED]

Duplikat

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 30.01.2025 wurde ein Schadengutachten unter Kaskogesichtspunkten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte [REDACTED]

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 11.02.2025 um 11:00 Uhr durch [REDACTED] bei Aachener Stadtbetrieb, Madrider Ring 20, 52078 Aachen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in beschädigtem Zustand.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Es konnten keine Angaben zu Vorschäden eingeholt werden. Feststellungen am Fahrzeug werden in Art und Umfang unter Vorschäden dokumentiert.

Es liegen keine Erkenntnisse vor, dass eine Vorsteuerabzugsberechtigung des Versicherungsnehmers besteht.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Aachener Stadtbetrieb, Madrider Ring 20, 52078 Aachen
Kennzeichen	AC EB1130
Tag der Erstzulassung	09.02.2018
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	09.02.2018

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	02 / 2026
---------------	-----------

Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Selbstf. Arbeitsmaschine
Hersteller	HANSA-MASCHINENBAU
Typ / Verkaufsbezeichnung	APZ 531 / Universal
Aufbauart	Friedhofsbagger
HSN / TSN	7744 / 000
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W09501205JSH18806
zul. Gesamtmasse	6000 kg
Achsen / angetr.Achsen	2 / 2

Duplikat

Sitzplätze	1
Farbe	Grün
Lackierung	Uni
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	110 kW / 2998 cm ³
Schadstoffklasse	EURO 6
Getriebe	Stufenlos
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Laufleistung nach Angaben	2.219 Stunden

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	315 / 55 R 16 120 U	Continental / MPT 81	G /O	25 mm
rechts	315 / 55 R 16 120 U	Continental / MPT 81	G /O	25 mm
2 links	315 / 55 R 16 120 U	Continental / MPT 81	G /O	25 mm
rechts	315 / 55 R 16 120 U	Continental / MPT 81	G /O	25 mm
Pannenset				

G/ Gelände; /O Original; /F Runflat;

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Hergangsschilderung

Der Schaden soll nach Angaben des Auftraggebers am 14.01.2025 durch Brand entstanden sein. Der Schadenhergang wurde durch den Fahrzeughalter wie folgt geschildert: So soll zu einem Brand im Motorraum des Fahrzeug gekommen sein.

Schadensfeststellung
Hauptbeschädigungsbereich

Das Fahrzeug / Objekt wurde im Heckbereich beschädigt.

Schadensbeschreibung

Brand im Motorraum: Motor, Kabelbaum Einspritzanlage und Anbauteile verbrannt, geschmolzen. Aggregate im Motorraum durch Löschmittel beschädigt, korrodiert.

Plausibilität

Art und Umfang der gegenständlichen Schäden lassen auf eine offene Flammenbildung schließen. Der gegenständliche Schaden kann mit dem geschilderten Hergang in Einklang gebracht werden.

Duplikat

Vorschäden

Bei der Besichtigung sind, soweit ohne weitergehende Untersuchung erkennbar, keine reparierten oder unreparierten Vorschäden festgestellt worden.

Instandsetzung

Reparaturkosten

Die Reparaturkosten wurden nur überschlägig ermittelt, da diese den Fahrzeug-/ Objektwert erheblich übersteigen. Die Reparaturkosten betragen ca.:

Gesamtkosten	ohne MwSt.	54.600,00 EUR
	19.0% MwSt.	10.374,00 EUR
	mit MwSt.	64.974,00 EUR

Reparaturkostenschätzung durch die Fa. Hansa nach Aktenlage.

Wertermittlung

Wiederbeschaffungswert

Es wurde eine Ermittlung des Fahrzeugwertes- /Objektwertes, bezogen auf den Zeitpunkt unmittelbar vor Schadeneintritt, durchgeführt. Unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung und Sonderzubehör sowie aller wertbildenden Faktoren und der örtlichen Marktlage, jedoch ohne Bewertung des außergewöhnlichen, umbaufähigen und wiederverwendbaren Sonderzubehörs - siehe Punkt Umbaukosten -, ermittelt sich ein Wiederbeschaffungswert in Höhe von:

	mit MwSt.	58.905,00 EUR
	ohne MwSt.	57.468,29 EUR

Vergleichbare Fahrzeuge / Objekte werden überwiegend differenzbesteuert angeboten.


Der Wiederbeschaffungswert wurde für das Grundgerät ohne Anbaugeräte (Schaufeln, Greifer, etc.) ermittelt

Schadenverhältnis

Aus dem Verhältnis von Wiederbeschaffungswert und Reparaturkosten ergibt sich unter Berücksichtigung gegebenenfalls anfallender Werte und Kosten (Aufschläge, Abschläge, Verbringungskosten, Teilschäden, Wertminderung) ein Schadenverhältnis in Höhe von:

111%

Duplikat




Schlusswort

Dieses Gutachten betrifft Feststellungen am Fahrzeug / Objekt und die hieraus gewonnenen technischen Erkenntnisse sowie die Kalkulation der zu erwartenden Instandsetzungskosten bzw. die Ermittlung weiterer schadens- und wertbildender Faktoren. Die Wertung des Schadens auf versicherungs-, vertrags- bzw. haftpflichtrechtliche Folgen obliegt dem Versicherer und dem Anspruchsteller bzw. dem Versicherungsnehmer.

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige



Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Restwertangebot

Duplikat

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vr



Bild 2 : Diagonale hl

Duplikat



Bild 3 : Seite I



Bild 4 : FIN

Duplikat



Bild 5 : Brand im Motorraum



Bild 6 : Kabelbaum verbrannt

Duplikat



Bild 7 : Motor durch Brand beschädigt

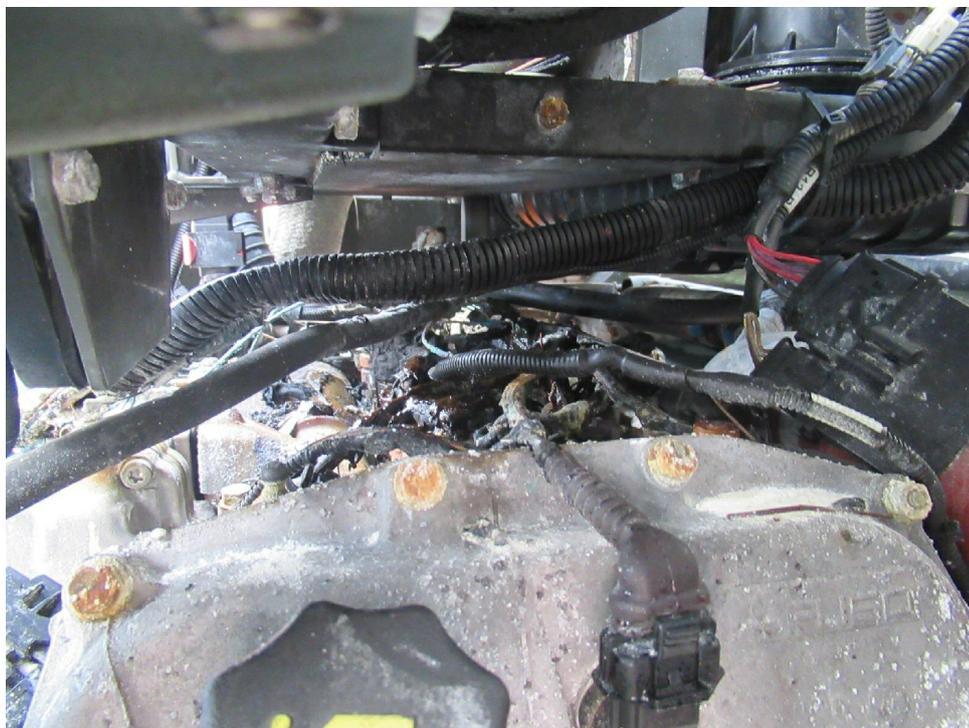


Bild 8 : Kabel und Motorteile verbrannt

Duplikat

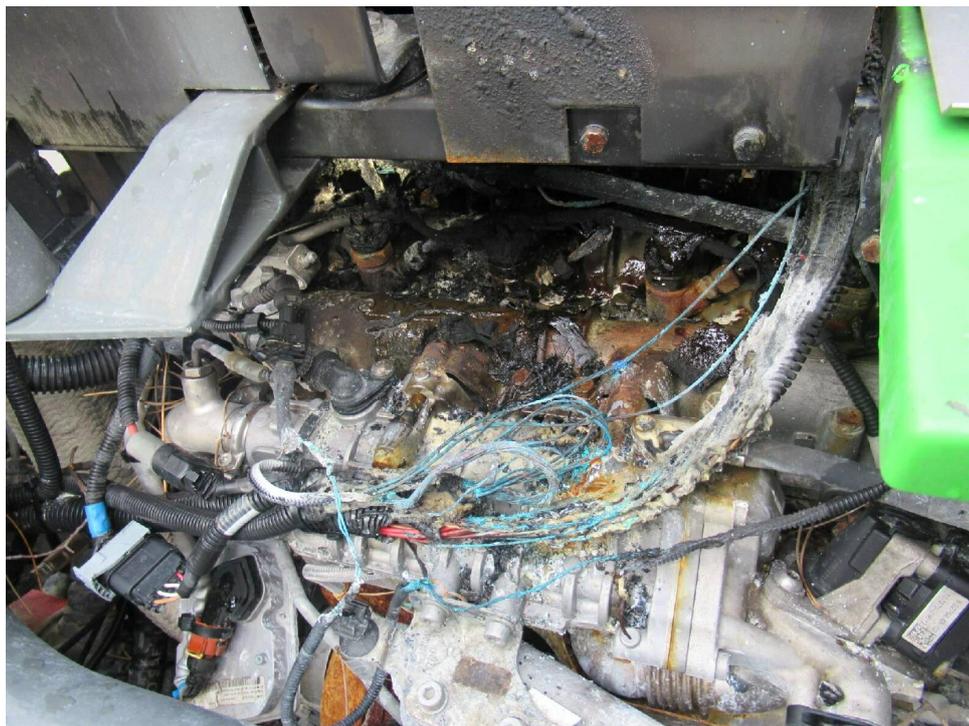


Bild 9 : Kabel und Motorteile verbrannt



Bild 10 : Teile der Einspritzanlage verbrannt, geschmolzen

Duplikat



Bild 11 : Korrosionsschäden durch Löschmittel



Bild 12 : Korrosionsschäden durch Löschmittel