

Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte
Madriker Ring 20
52078 Aachen
Deutschland

Wertgutachten

Vorgang

1739404



Fahrzeug:

AC-EB1031 / PG101175

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1739404
Auftrag vom: 03.07.2025 / 10:53 Uhr
Auftrag per: E-Mail
Bewertungsdatum: 03.07.2025

Wertzusammenfassung

Händlereinkaufswert ohne Mwst: 840,34 €
Händlereinkaufswert inkl. Mwst: 1.000,00 €

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 03.07.2025 / 10:55 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Aachener Stadtbetrieb
Madrider Ring 20
52078 Aachen
Erfolgt durch: Unterzeichner

Beteiligte

Auftraggeber:	Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte Madrider Ring 20 52078 Aachen	Fahrzeughalter:	Aachener Stadtbetrieb Madrider Ring 20 52078 Aachen
----------------------	---	------------------------	---

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	AC-EB1031	FIN:	PG101175
Fahrzeugart:	Landmaschine (Mäher)	Aufbau:	Mähmaschine
Hersteller:	Iseki	Modell:	SFH 240
Erstzulassung:	14.07.2015	Letztzulassung:	14.07.2015
Anzahl Vorbesitzer:	0	Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	1 / - / -
Leistung:	18,0 KW	Hubraum:	1.123 ccm
Antriebsart:	Diesel	Antriebskonzept:	Allradantrieb
Getriebeart:	Automatik	Laufleistung abgelesen:	2108 Betriebsstunden
Laufleistung geschätzt:	2108 Betriebsstunden		

Farbe außen

Farbe außen:	blau	Lackart:	Uni
---------------------	------	-----------------	-----

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	2330 mm / 1195 mm / 1770 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1420,0 kg
Leergewicht:	835,0 kg

Serienausstattung

2-Messer-Mähwerk mit zentralem Heckauswurf, 550 Liter Grassammelbehälter, neigungsverstellbare Lenksäule, stufenloser Hydrostatantrieb, Umsturzbügel

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
--	------------------

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Nein

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	20/ R 10,0	HTSU	Sommerreifen	-	Stahlfelge	2,0 mm
Vorderachse rechts	20/ R 10,0	HTSU	Sommerreifen	-	Stahlfelge	2,0 mm
Hinterachse links	18/ R 8,5	Bridgestone	Sommerreifen	-	Stahlfelge	1,0 mm
Hinterachse rechts	18/ R 8,5	Bridgestone	Sommerreifen	-	Stahlfelge	1,0 mm

Feststellungen

Sichtverhältnisse: allgemein ausreichend

Fahrbereitschaft: fahrfähig

Verkehrssicherheit: Nein

Inspektion: Dokumentation fehlt

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurden Lackschichtdickenmessungen vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Details zur Beschädigung

Allgemeinzustand

Fahrzeug, Fahrzeug komplett, starke Gebrauchsspuren, stark verschmutzt

Systeme, Batterie, defekt, erneuern

linke Seite, Kraftstofftank, Verunreinigt, stark verschmutzt, reinigen

Felgen / Bereifung

Hinterachse, Reifen hinten links, hinten rechts, unter Mindestprofiltiefe, erneuern

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 03.07.2025 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Das Fahrzeug hatte zum Zeitpunkt der Besichtigung einen Zustand, der aus der Sicht des Sachverständigen als "verbraucht" bezeichnet werden muss.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer PG101175 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand kein Hubmittel zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

Fahrprobe / Probelauf

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.

Die Durchführung eines Probelaufes der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.


Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

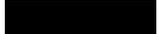

 **Kfz.-Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten**

Aachen, den 22.07.2025

Das Dokument umfasst 5 Seiten und 16 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.