

Aachener Stadtbetrieb Aachen Mitte
Madriker Ring 20
52078 Aachen
Deutschland

Kfz.-Sachverständiger für
Schaden- und Wertgutachten



Wertgutachten

Vorgang

1964154



Fahrzeug:

AC-EB1181 / WMAN36ZZ5KY396371

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1964154 (2. Fassung)
Auftrag vom: 31.07.2026 / 10:00 Uhr
Auftrag per: E-Mail
Beauftragt durch: 
Bewertungsdatum: 03.08.2026

Ordnungsmerkmale

Auftrags-ID: 45161252

Wertzusammenfassung



Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 03.08.2026 / 10:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Aachener Stadtbetrieb
Madrider Ring 20
52078 Aachen
Erfolgt durch: Unterzeichner

Beteiligte

Auftraggeber: Aachener Stadtbetrieb
Aachen Mitte
Madrider Ring 20
52078 Aachen

Fahrzeughalter: Aachener Stadtbetrieb
Madrider Ring 20
52078 Aachen

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	AC-EB1181	FIN:	WMAN36ZZ5KY396371
HSN/TSN:	1516 / 000	Fahrzeugart:	LKW
Aufbau:	Kippmulde mit Auf/Absetzvorrichtung	Hersteller:	MAN
Modell:	TGM 13.250 4x4BL	Erstzulassung:	14.10.2019
Letztzulassung:	14.10.2019	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	10.2025
Anzahl Vorbesitzer:	0	Anzahl Türen:	2
Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	2 / - / -	Emissionsgruppe:	Euro 6
Feinstaubplakette:	Grün	Leistung:	184,0 KW
Hubraum:	6.871 ccm	Antriebsart:	Diesel OBD
Antriebskonzept:	Allradantrieb	Getriebeart:	Automatik
Laufleistung abgelesen:	14104 Kilometer	Laufleistung geschätzt:	14104 Kilometer

Farbe außen

Farbe außen:	orange	Lackart:	Uni
---------------------	--------	-----------------	-----

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	6600 mm / 2550 mm / 3100 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1500,0 kg
Leergewicht:	8200,0 kg

Serienausstattung

12-Gang AS-Tronic (TipMatic), 9.00 x 22.5, ab 34.14 = 01.12.2014, ABGASRÜCKFÜHRUNG, ALCOA matt, Anhängerkupplung Maul, Arbeitsscheinwerfer FHS-Dach, Auspuffrohr hochgezogen links, Beifahrersitz statisch/längs-/lehnen-/höhenverstellbar, BETRIEBSANLEITUNG FÜR RADIO-NAVI, Bordsteinspiegel links heizbar elektrisch verstellbar, Bordsteinspiegel rechts heizbar elektrisch verstellbar, BREMSBELAGVERSCHEISSANZEIGE, Dachantenne Bündelfunk, Differentialsperre Hinterachse, Differentialsperre Vorderachse VP-06/09, EINSTIEG NORMAL, Einstiegsbeleuchtung, EINSTIEGSBELEUCHTUNG FÜR FAHRER UND BEIFÄHRER, F99L/R10 Nahverkehr Kompakt C, Fahrerkomfortsitz luftgef./Lendenwirbelst./Schulteranp./Heizung, Fahrgestell mit FHS, Fern-/Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht, Front Hydraulik Hubsystem, Frontspiegel beifahrerseitig, FUNKENTSTÖRUNG (EMV), GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER, Gurtanzeige fahrerseitig, HINTERFEDERN LUFT 9,5 T, Hubdach mechanisch, KABELSTRANG FÜR FHS./RADIO, KIF Vario Schneeplug, Kipphebelbremse (EVB), Klimaanlage automatische Temperaturregelung, KLIMAANLAGE AUTOMATISCHE TEMPERATURREGELUNG, Kotflügelverbreiterung, KRAFTSTOFFBEHÄLTER-ANBAU, KUPPLUNGSTEILE MOTORSEITIG, LENKRADSCHLOß, Leuchtweitenregulierung, LICHTMASCHINE DREHSTR.28V 120A, Luftansaugung hochgezogen Luftfilter hinter FHS, MAN Soundsystem, Markierungsleuchten seitlich, Mauterfassung OBU im DIN-Schacht, Multifunktionslenkrad, OHNE MATRATZE FÜR SCHLAFLIEGE UNTEN, ROT-WEISSE WARNSTREIFEN AN TÜREN UND WINDABWEISER, Rück-/Weitwinkelspiegel heizbar elektrisch verstellbar/Rangierhilfe, Rundum Warnleuchte orange, SCHEIBENWASCHANLAGE FÜR BUGSCHEIBE, Schmidt Streuaufsatz Stratos S30-27, Sitzbezüge Komfort, SONNENBLENDE VOR WINDSCHUTZSCHEIBE, Sonnenblende Windschutzscheibe, Sprühnebelverminderung, Stahlstossfänger, STIRNWANDVERKLEIDUNG, Tagfahrlicht, TANKVERSCHLUSS ABSCHLIESSBAR, Tempomat, Türfensterheber elektrisch, Türverkleidung abwaschbar, VISCO-LÜFTER, Vorderfeder 6.3 t, WASSERKÜHLER UND LADELÜFTKÜHLER, Windschutzscheibe getönt heizbar, Zentralverriegelung

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
HU - Prüfbericht:	lag nicht vor
Wartungs- / Serviceheft:	lag nicht vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	385/55 R 22,5 158 K	Continental	Winterreifen	-	Stahlfelge	11,0 mm
Vorderachse rechts	385/55 R 22,5 158 K	Continental	Winterreifen	-	Stahlfelge	11,0 mm
Hinterachse links innen	275/70 R 22,5 148/145 M	Continental	Winterreifen	-	Stahlfelge	10,0 mm
Hinterachse rechts innen	275/70 R 22,5 148/145 M	Continental	Winterreifen	-	Stahlfelge	10,0 mm
Hinterachse links außen	275/70 R 22,5 148/145 M	Continental	Winterreifen	-	Stahlfelge	10,0 mm
Hinterachse rechts außen	275/70 R 22,5 148/145 M	Continental	Winterreifen	-	Stahlfelge	10,0 mm

Feststellungen

Sichtverhältnisse: allgemein ausreichend

Fahrbereitschaft: fahrfähig

Nächste Sicherheitsprüfung: 04.2026

Verkehrssicherheit: Nein

Inspektion: Dokumentation fehlt

Checks

Sonstige

Bereich / Bauteil / System	Bewertung	Schadenart	Bemerkung
Klimaanlage	ohne Beanstandung		
Fensterheber vorne rechts	ohne Beanstandung		
Fensterheber vorne links	ohne Beanstandung		
Radioanlage	ohne Beanstandung		
Funkschlüssel	ohne Beanstandung		

Details zur Beschädigung

Allgemeinzustand

Wartung / Prüfung, Wartung, fällig, durchführen

Systeme, Batterie, defekt, erneuern

Aufbau, Kipphydraulik, Vorratstank, undicht, erneuern

Fahrzeug, Korrosion, Durch Winterdienst, stark korrodiert, instand setzen

Anbauteile

Aufbau, Auftritt mittig, gebrochen, erneuern

Mechanik / Motorraum

Motor, Motorlaufkultur, Fahrzeug springt sehr schlecht an, beschädigt, instand setzen

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 31.07.2026 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung alters- und laufeleistungsentsprechend.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer WMAN36ZZ5KY396371 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Fahrprobe / Probelauf

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Ergänzende Hinweise

Der Hydrauliktank ist undicht! Das Fahrzeug verliert während des Betriebs erhebliche Mengen Hydraulikflüssigkeit.

Die mit Hilfe der Hydraulik betätigten Anbauten konnten nicht geprüft werden.

Der LKW ist derzeit nicht verkehrssicher.

Nachtragsbegründung

Aus folgenden Gründen war es erforderlich, zu dem ursprünglichen Gutachten ein Nachtrag zu erstellen:

-

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

[Redacted Signature]

Kfz.-Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten

Aachen, den 14.08.2026

Das Dokument umfasst 6 Seiten und 34 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 34 Fotos

Dokumentennummer:

1964154

Amtliches Kennzeichen:

AC-EB1181

Fahrzeugidentifikationsnummer:

WMAN36ZZ5KY396371



Bild 1: Frontdiagonale



Bild 2: Frontdiagonale



Bild 3: Heckdiagonale

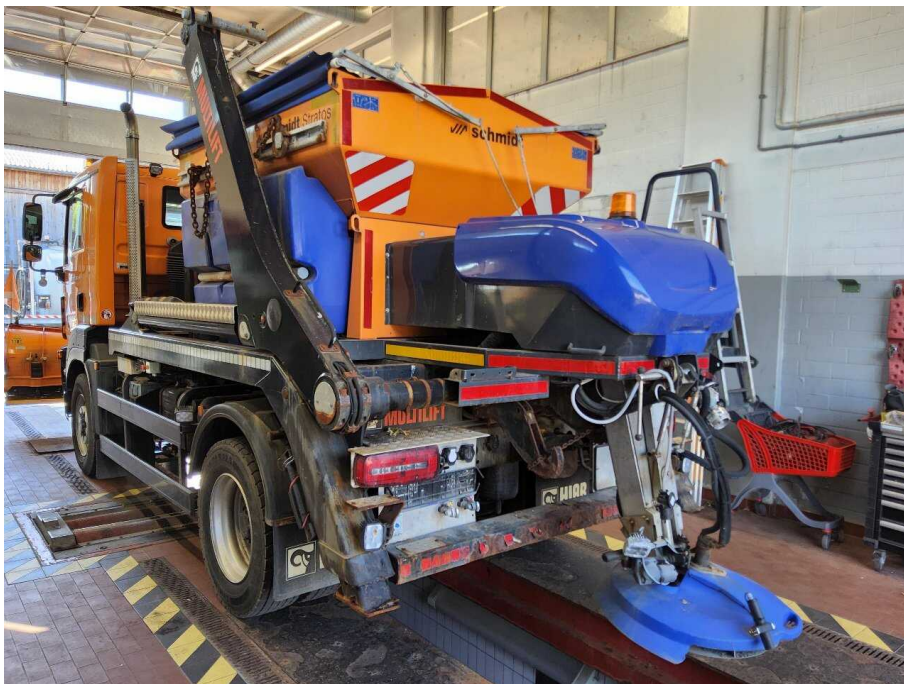


Bild 4: Heckdiagonale



Bild 5: VIN, Fahrgestellnummer



Bild 6: Tacho

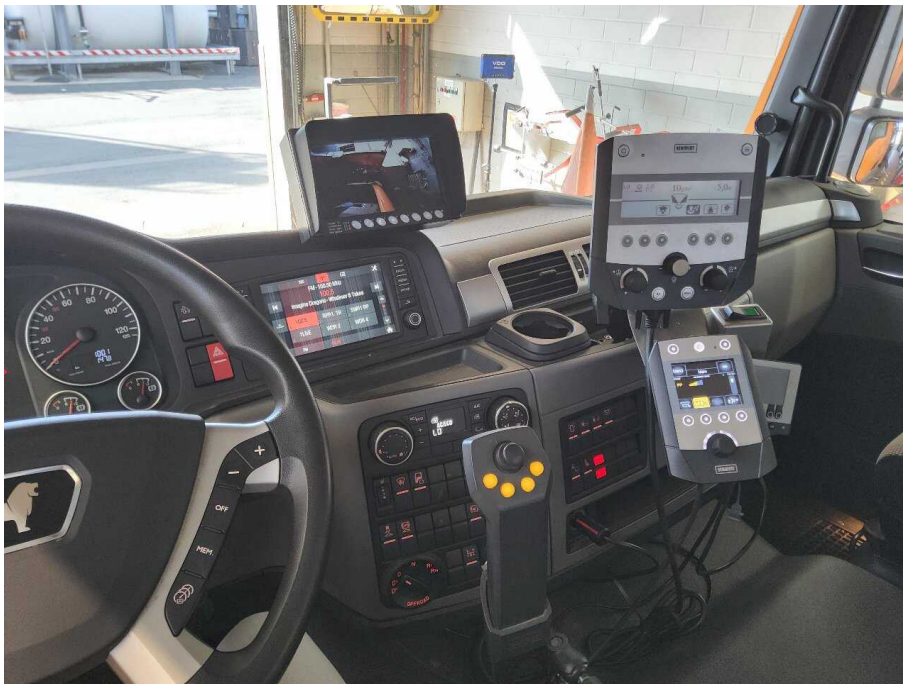


Bild 7: Armaturenbrett

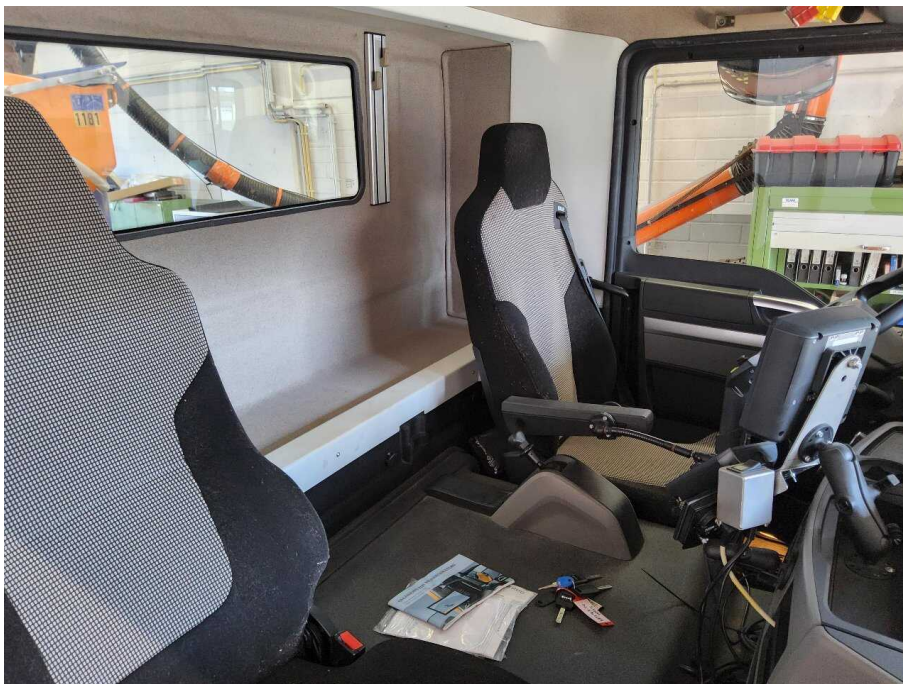


Bild 8: Innenraum vorne

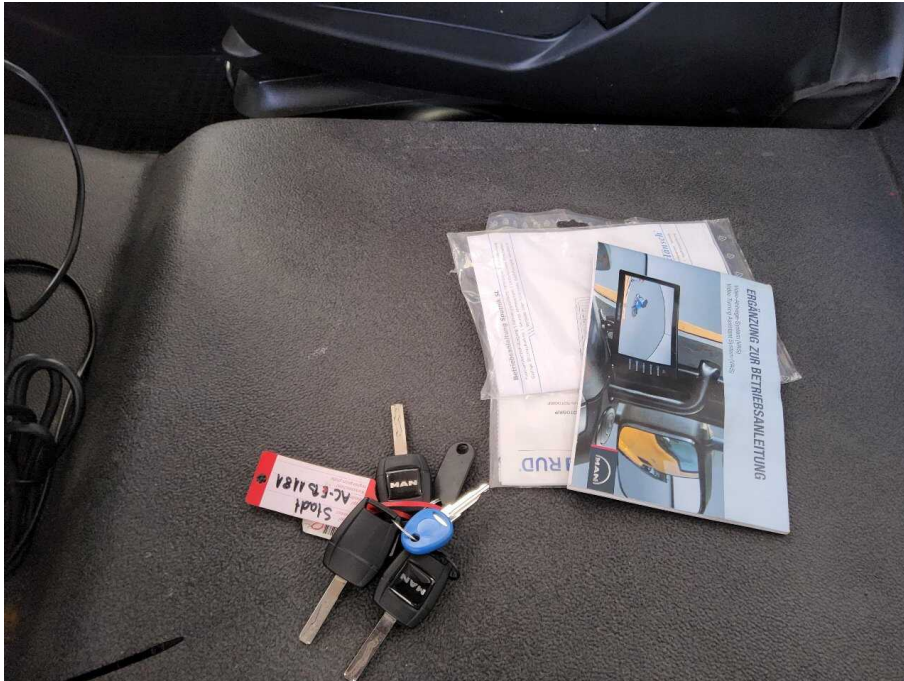


Bild 9: Schlüssel/Borddokumente



Bild 10: montierte Räder



Bild 11: Motorraum



Bild 12: Innenraum vorne



Bild 13: Servicemeldung

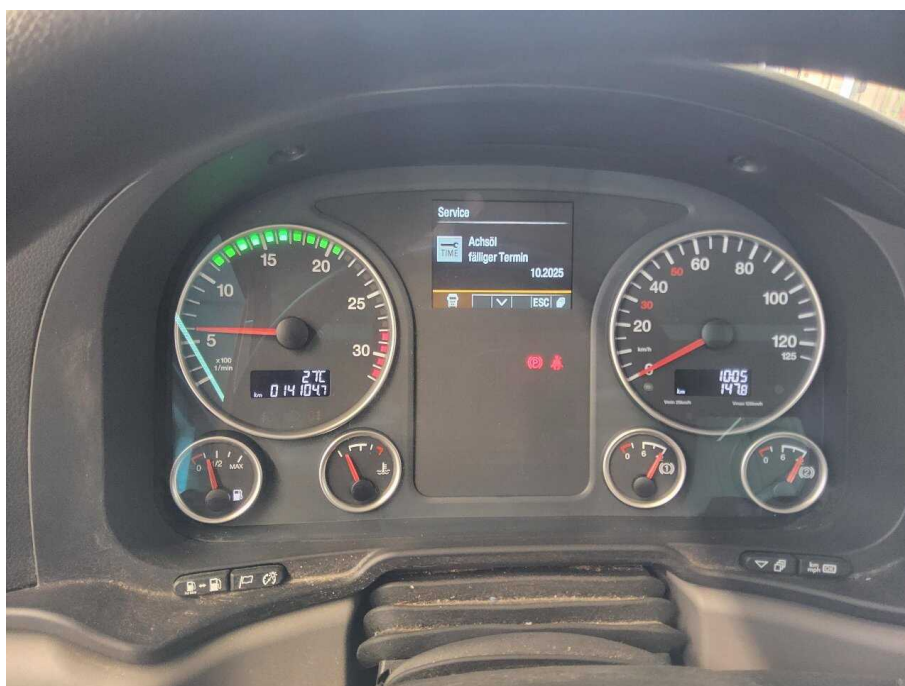


Bild 14: Servicemeldung



Bild 15: Servicemeldung



Bild 16: Servicemeldung



Bild 17: Servicemeldung

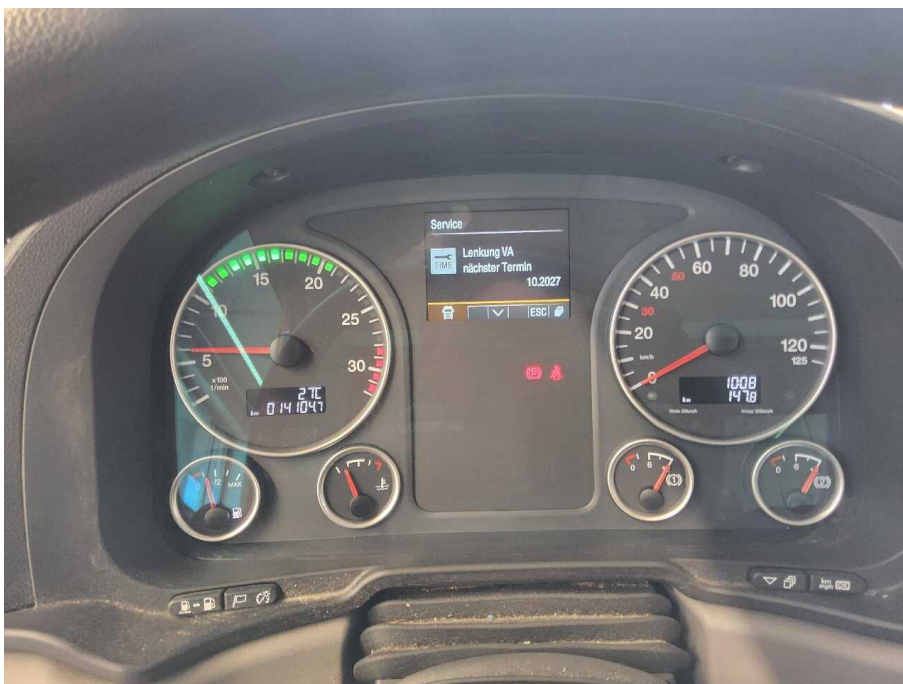


Bild 18: Servicemeldung

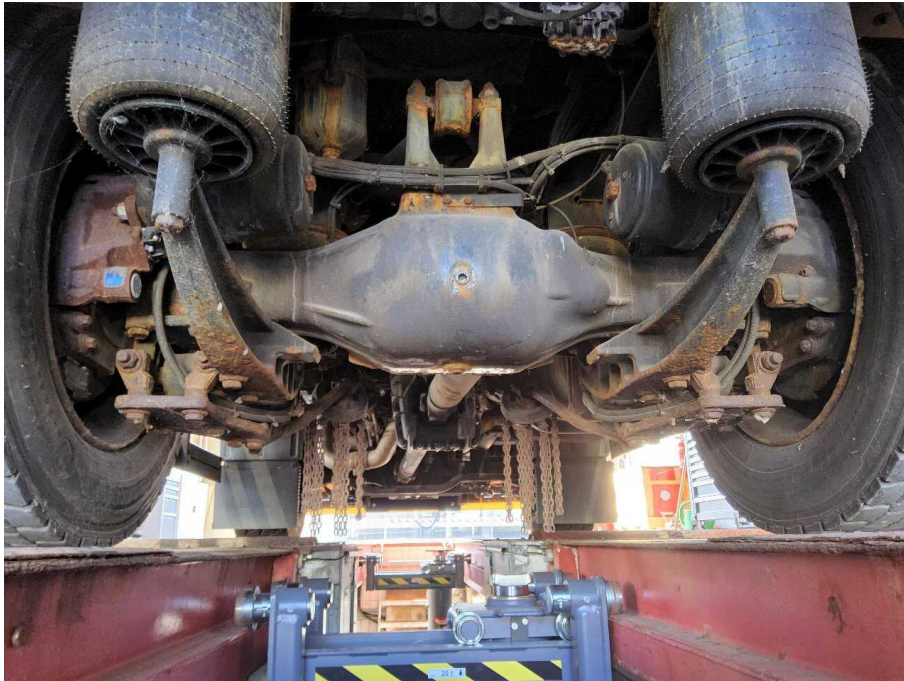


Bild 19: Fahrzeugunterseite

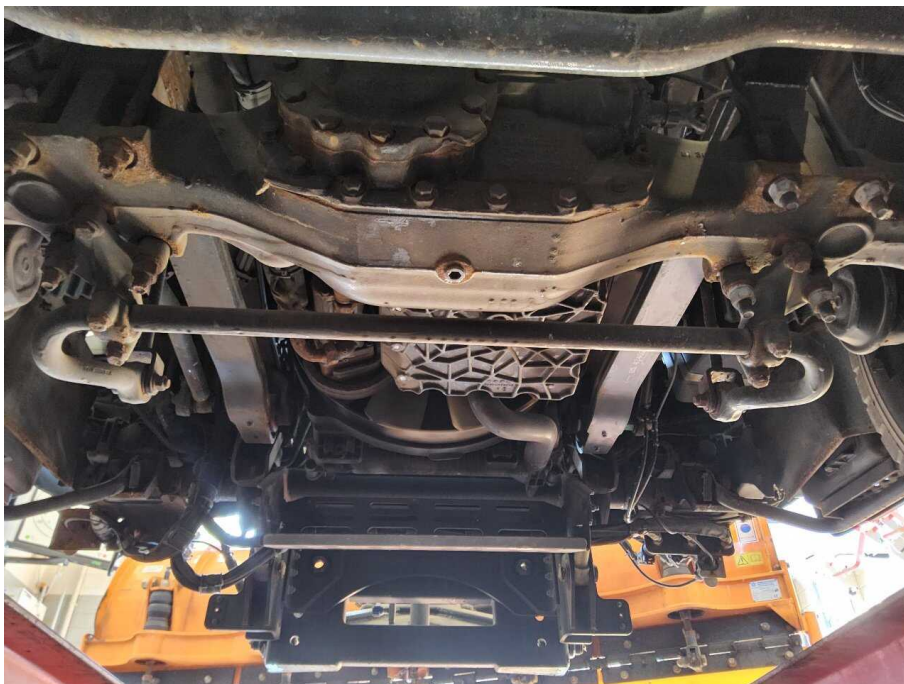


Bild 20: Fahrzeugunterseite



Bild 21: Typ Streuaufbau



Bild 22: Streuaufbau



Bild 23: Typ Schneepflug

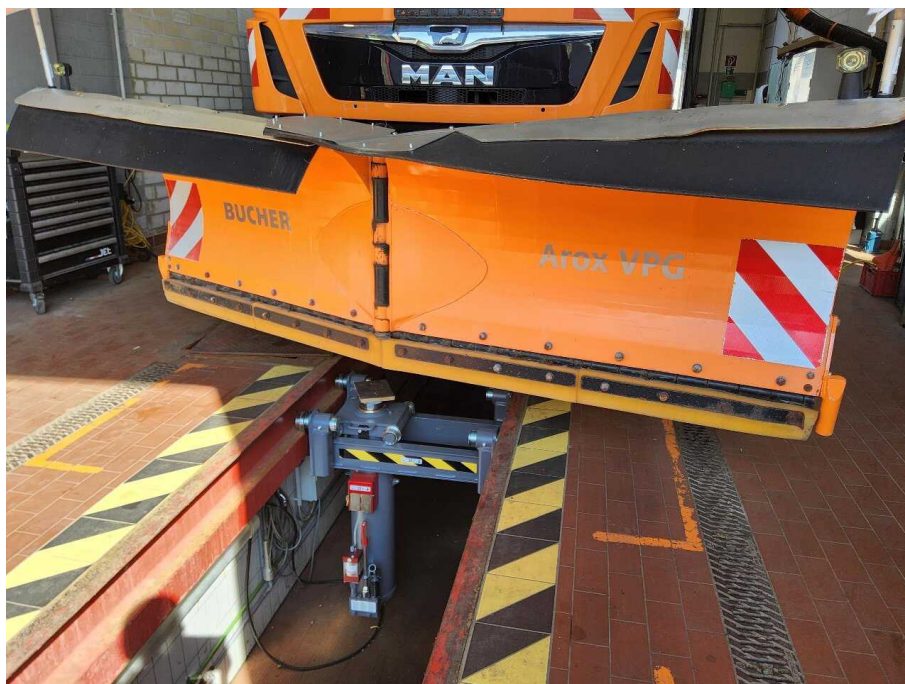


Bild 24: Schneepflug

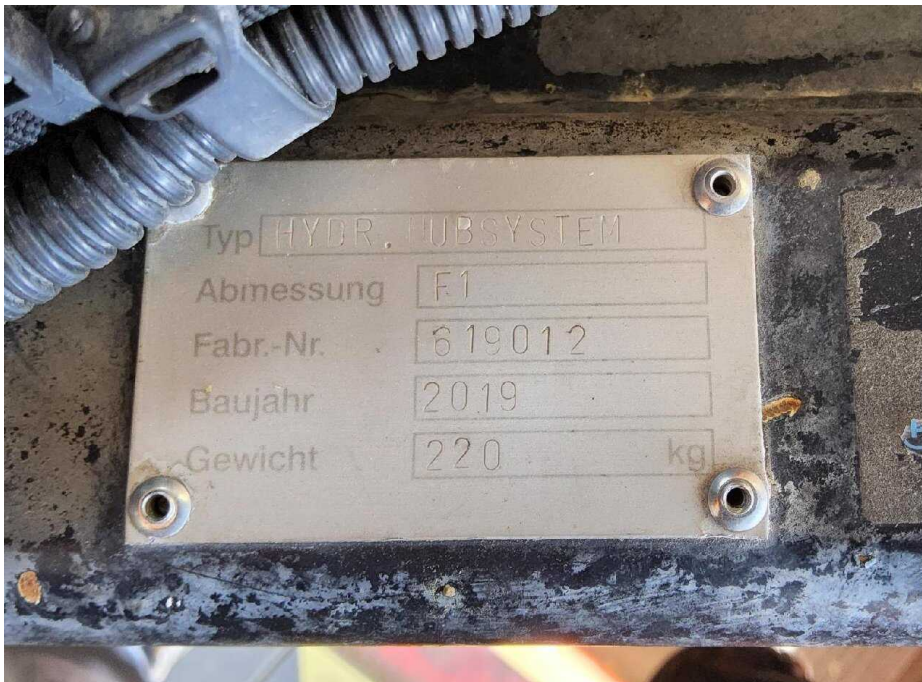


Bild 25: Typ Fronthydraulik

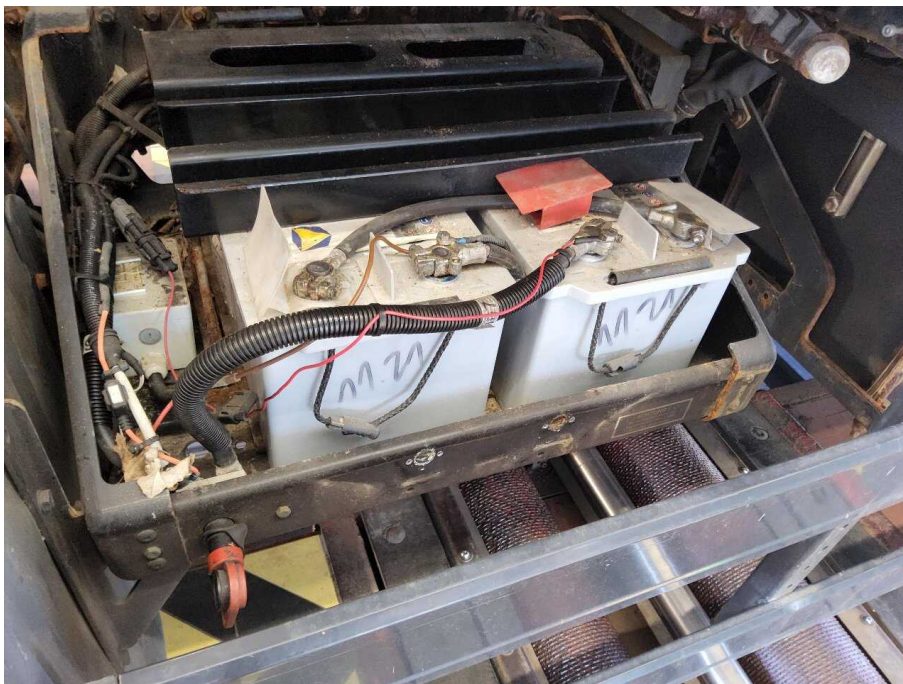


Bild 26
Systeme Batterie defekt

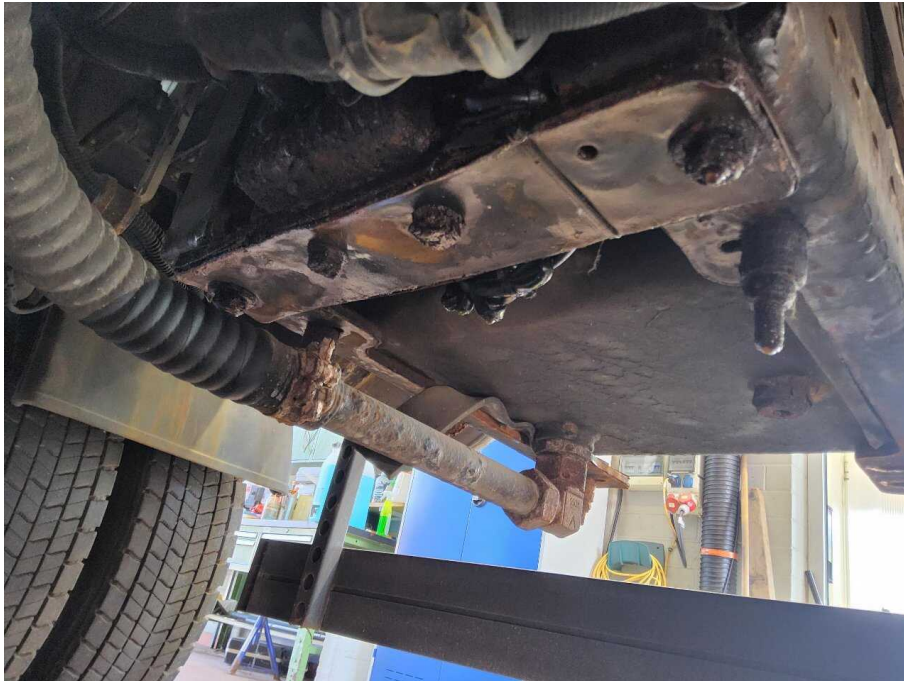


Bild 27
Aufbau Kipphydraulik Vorratstank undicht

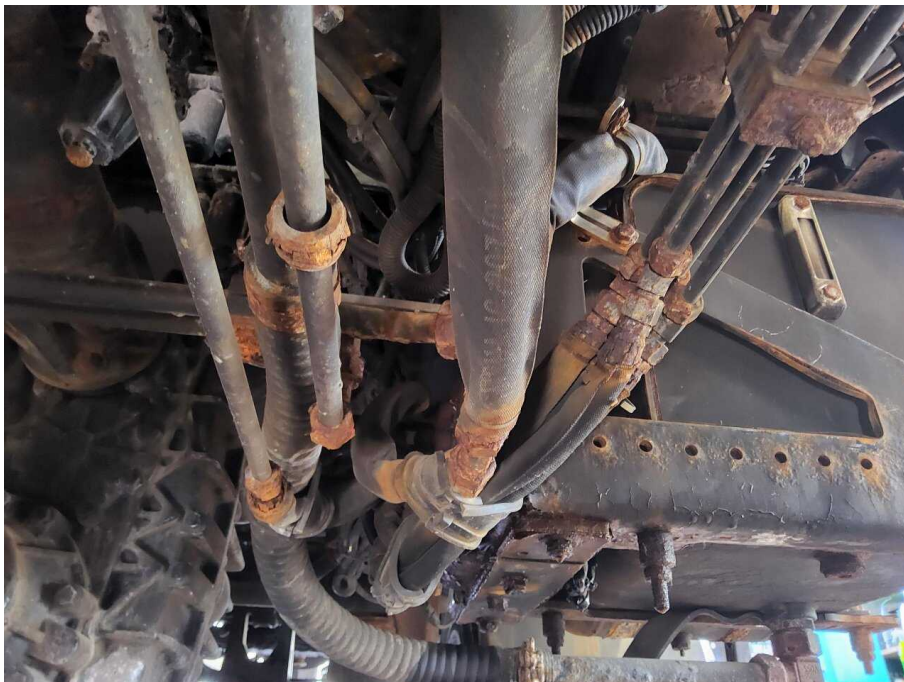


Bild 28
Fahrzeug Korrosion Durch Winterdienst stark korrodiert

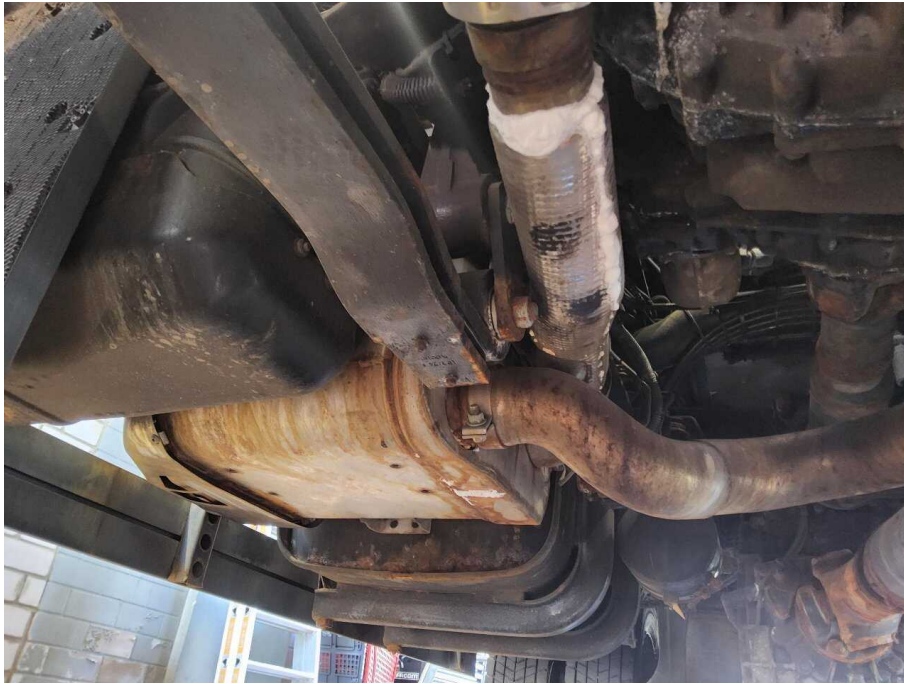


Bild 29
Fahrzeug Korrosion Durch Winterdienst stark korrodiert

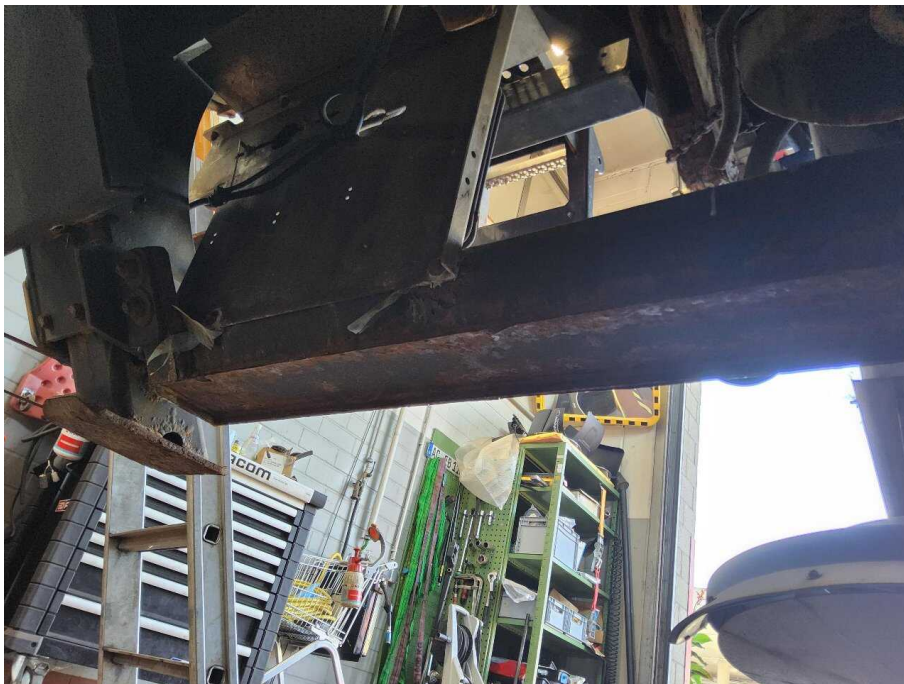


Bild 30
Fahrzeug Korrosion Durch Winterdienst stark korrodiert

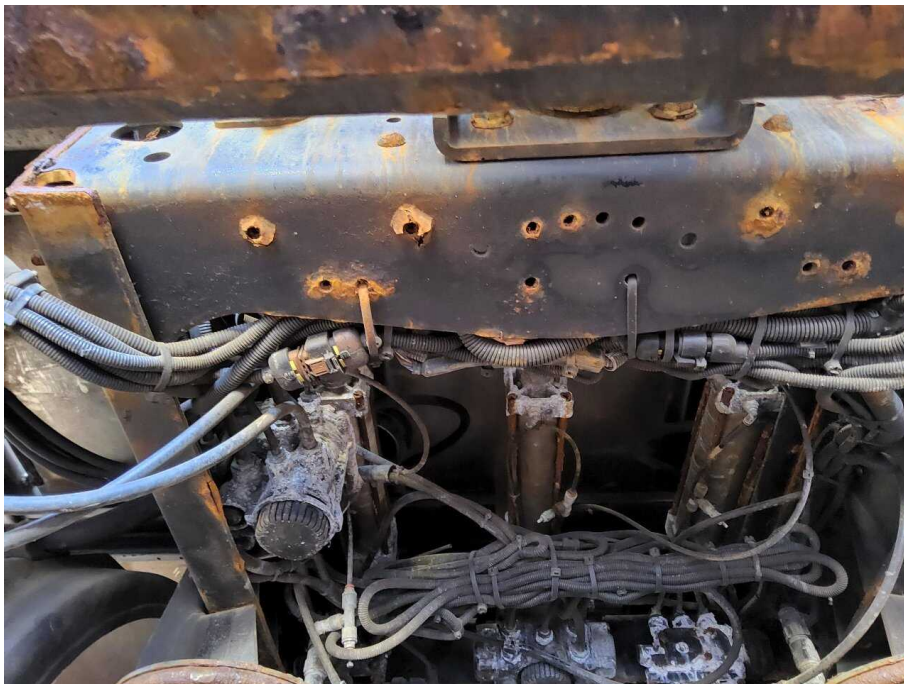


Bild 31
Fahrzeug Korrosion Durch Winterdienst stark korrodiert

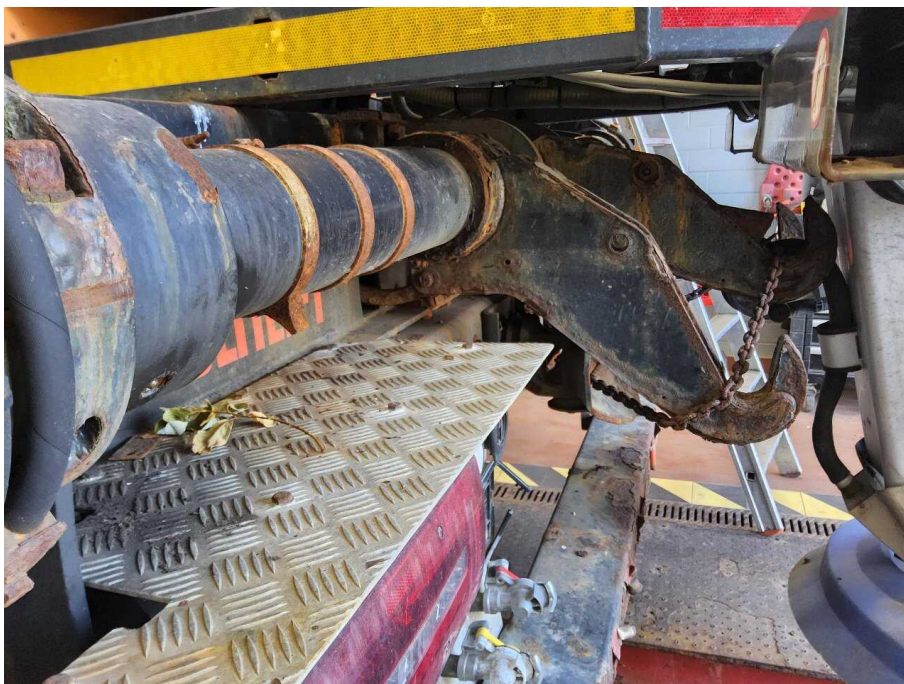


Bild 32
Fahrzeug Korrosion Durch Winterdienst stark korrodiert



Bild 33
Aufbau Auftritt mittig gebrochen

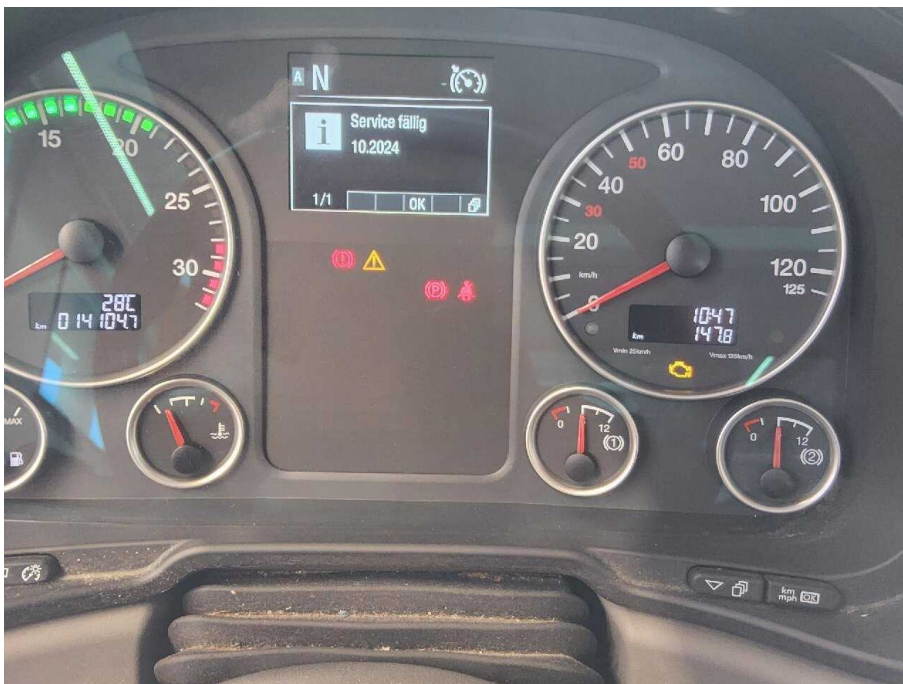


Bild 34
Wartung / Prüfung Wartung fällig