

Bewertungsgutachten

Kennzeichen KA XD775 **FIN** WWZZZZAUZJW813399

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 04.05.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	11.382,35 EUR	13.545,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	13.382,35 EUR	15.925,00 EUR

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 151 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Kennzeichen	KA XD775
Tag der Erstzulassung	23.07.2018
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	23.07.2018

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	07 / 2027
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Volkswagen
Typ / Verkaufsbezeichnung	Golf VII Lim. (BQ1/BE2)(01.2017->2020) / Golf VII 1.4 TSI Hybrid GTE
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	0603 / BPH
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZAUZJW813399
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Grau
Lackierung	K5, LB7W
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Motorart / Zylinderanzahl	Hybridantrieb / 4
Leistung / Hubraum	110 kW / 1395 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	DSG / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	47.694

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 V	Continental / EcoContact 5 MO	S / O	6 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Continental / EcoContact 5 MO	S / O	6 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 V	Continental / EcoContact 5 MO	S / O	7 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Continental / EcoContact 5 MO	S / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 12.10.2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Abbiegelicht, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth), Ausstattung GTE, Auto-Hold-Funktion, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel konvex, rechts, Außenspiegel lackiert, Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts, Batterie 44 Ah, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Bremsscheiben hinten (272 mm x 10 mm), Bremsscheiben vorn (288 mm x 25 mm), Chrom-Paket 2, Dachhimmel Stoff, schwarz, Dachspoiler, Doppeltonhorn, Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Einparkhilfe vorn und hinten, Einstiegsleisten (Edelstahl) vorn, beleuchtet, Elektromotor 75 kW (Hybridantrieb), Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Differentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm, Fahrassistenten-System: Fahrprofilwahl, Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenten-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch, Frontscheibe Verbundglas getönt, Funkschlüssel (2) klappbar, Fußmatten Textil, Fußraumbelichtung vorn LED, Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Handschuhfach mit Kühlfunktion, Heckleuchten LED, dunkelrot, Blinkleuchten dynamisch, Heckscheibenwischer, Hybrid 150 kW Plug-in (Motor 1,4 Ltr. - 110 kW TSI), Innenausstattung: Dekoreinlagen Honeycomb Black, Innenspiegel abblendbar, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kennzeichenbeleuchtung LED, Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn, Kopfstützen hinten (3-fach), Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert, Kältemittel R 134 A, LM-Felgen 6,5x16 (Astana), Ladekabel (Wechselstrom), Lautsprecher (8), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Leseleuchten vorn und hinten LED, Mittelarmlehne vorn, Modellpflege, Motor 1,4 Ltr. - 110 kW TSI Plug-in-Hybrid (CUKB), Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay), Nebelschlussleuchte, Notrufsystem, Parkbremse elektrisch, Pedale Edelstahl, Plug-in Hybrid, Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set), Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzlehne

geteilt, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar, Scheinwerfer LED, Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze: Top-Sportsitze vorn, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Stabilisator vorn, Start/Stop-Anlage, Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger Sport-Design, lackiert, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Wartung: ohne Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Winter-Paket, Wärmeschutzverglasung grün getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung, Ladekabel für Schnellladevorrichtung (CCS-Ladedose), Metallic-Lackierung, Raucher-Paket, Reifen 205/55 R16 ..H (M+S), Stahlfelgen 6x16, Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 11.500 km.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Zweiter Fahrzeugschlüssel ohne Funktion, Batterie wechseln, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Lenkradkranz mehrfach verkratzt, erneuern (Bild 7, 8); Stoßfänger hinten, Ladekante mehrfach verschrammt, smart repair (Bild 9, 10). Tür hinten rechts mehrfach verkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 11, 12). Tür vorne rechts mehrfach verkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13, 14). Stoßfänger vorne rechts verschrammt, smart repair (Bild 15).

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren


Beifahrersitz, Rückenlehne kleiner Riss, ; Heckklappenverkleidung leichte Kratzer, ; Frontscheibe leichte Steinschläge und Kratzer, ; Motorhaube leichte Steinschläge, ; Heckklappe kleine Delle, .

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.



Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Fahrzeugschlüssel

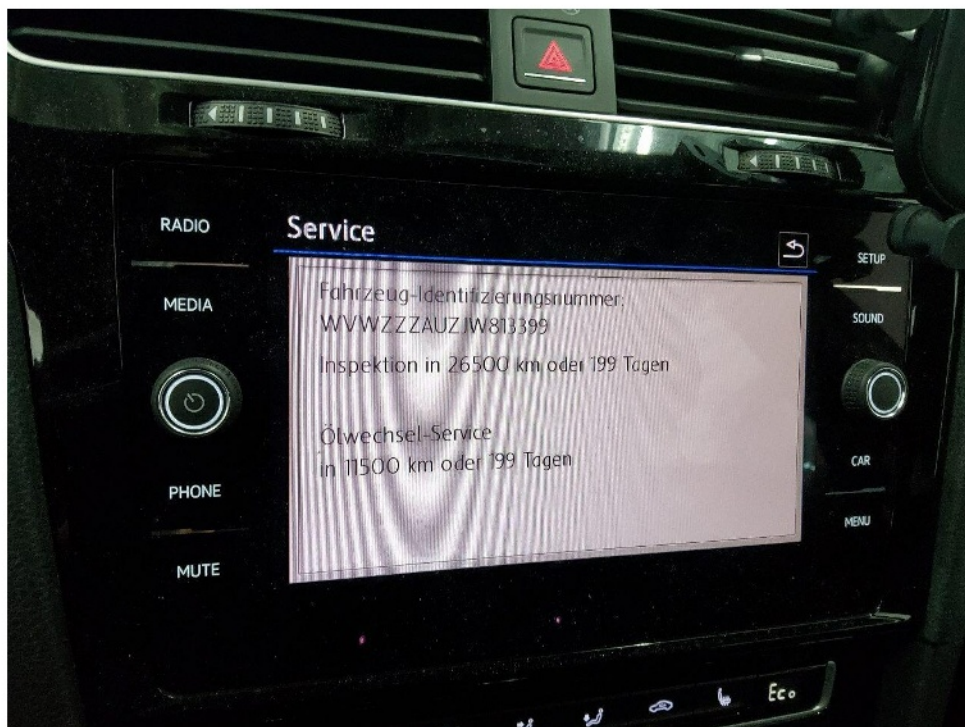


Bild 6 : Wartungsnachweis



Bild 7 : Lenkradkranz mehrfach verkratzt



Bild 8 : Lenkradkranz mehrfach verkratzt



Bild 9 : Stoßfänger hinten, Ladekante mehrfach verschrammt



Bild 10 : Stoßfänger hinten, Ladekante mehrfach verschrammt



Bild 11 : Tür hinten rechts mehrfach verkratzt

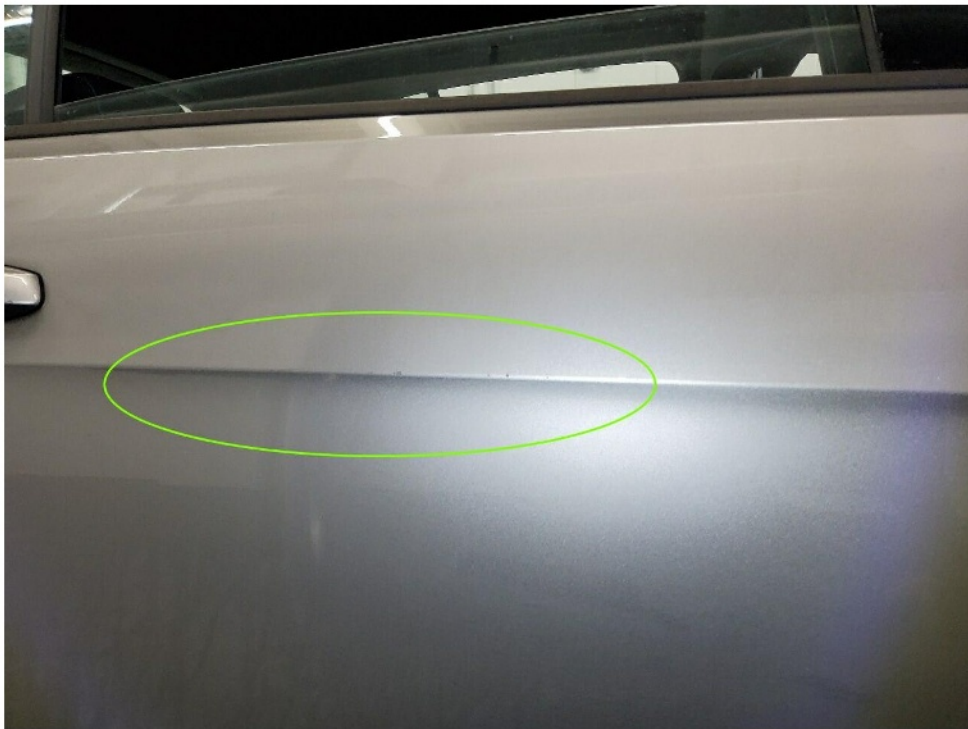


Bild 12 : Tür hinten rechts mehrfach verkratzt

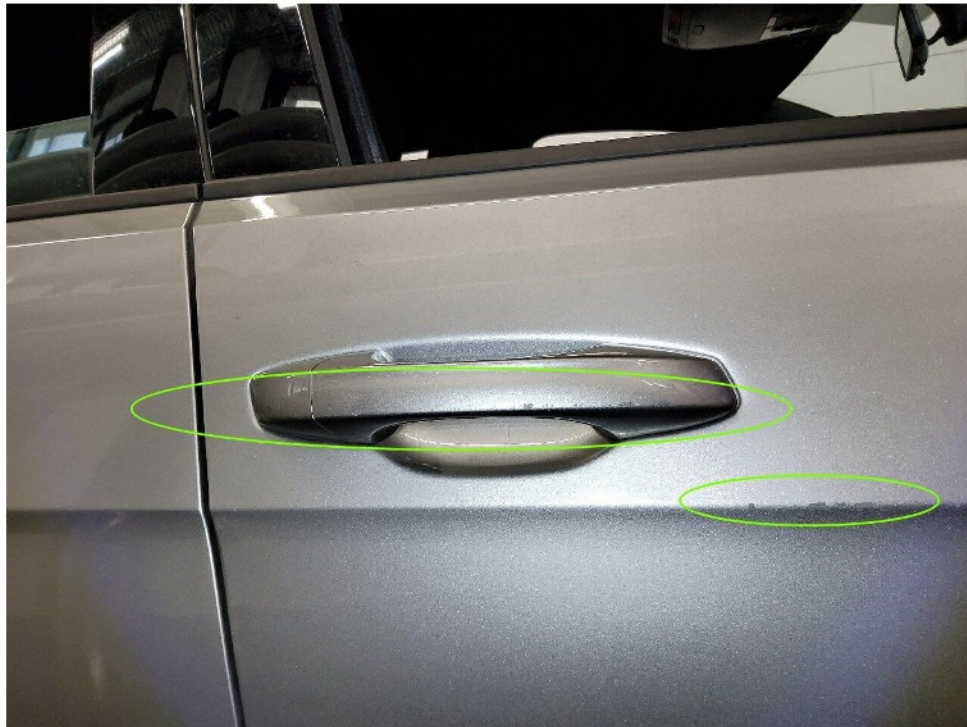


Bild 13 : Tür vorne rechts mehrfach verkratzt



Bild 14 : Tür vorne rechts mehrfach verkratzt



Bild 15 : Stoßfänger vorne rechts verschrammt