

Duplikat**Auftrag**

Entsprechend Ihres Auftrages vom 20.10.2025 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlerverkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte mündlich, durch Herrn Arsow. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 20.10.2025.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 20.10.2025 um 14:15 Uhr durch Herrn Jens Körner bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung München, Anton-Ditt-Bogen 1a, 80939 München, im Beisein von Herr Arsow.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Reparaturrechnung: Najjar, Karosserie-und Lackierbetr. Nr: 13127-23 vom 18.01.2023
- Reparaturrechnung: Gambs Fahrzeulglockierung Nr: 23-212006-07-25 vom 25.07.2025

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 185 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Laut Angabe reparierter Schaden vorn links, laut Rechnung vom 18.01.2023 3086,- Euro inkl. Mwst.
- Laut Angabe reparierter Schaden vorn, laut Rechnung vom 27.07.2025 1667,- Euro inkl. Mwst.

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *ein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Fahrzeug steht auf Winterräder / Sommerräder im Fahrzeug.

Fahrzeugbeschreibung**Zulassungsdaten**

Haltereintrag	Deutsche Bundesbank Hauptverwaltung in Bayern, Ludwigstr. 13, 80539 München
Kennzeichen	M BY8125E
Tag der Erstzulassung	17.11.2021
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	17.11.2021

Duplikat**Untersuchungstermine**

Fälligkeit HU 11 / 2026

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	F2A / A 250 e 8G-DCT Style
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	2222 / AJP
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K1770861J337147
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	iridiumsilber
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Kunstleder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Motorart / Zylinderanzahl	Hybridantrieb / 4
Leistung / Hubraum	118 kW / 1332 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	54.613
Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.	

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 17 91 W	Pirelli / Cinturato P7 MO FSL	S / O	5 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 W	Pirelli / Cinturato P7 MO FSL	S / O	5 mm
2 links	205 / 55 R 17 91 W	Pirelli / Cinturato P7 MO FSL	S / O	5 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 W	Pirelli / Cinturato P7 MO FSL	S / O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

ABS - Anti-Blockier-System, ATTENTION ASSIST (der Aufmerksamkeitsassistent), Adaptives Bremslicht
blinkend, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Kneebag für
Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Akustischer
Umfeldschutz, Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armauflage in Mittelkonsole für Fahrer und Beifahrer, klappbar,
Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Außentemperaturanzeige,
Bremsassistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Doppelcupholder vorne, Dritte Bremsleuchte, ECO
Start-Stopp-Funktion, Einstiegsleisten mit Schriftzug »Mercedes-Benz«, Elektronisches Stabilitäts-Programm
(ESP), Fahrlicht-Assistent, Fahrwerk: Komfortfahrwerk, Fahrzeugschlüssel mit Zierrahmen in Chrom,
Fensterheber elektrisch 4fach, Fußmatten Velours, Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne,
Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: Automatik 8G-DCT, Halogen-Scheinwerfer mit integriertem
LED-Tagfahrlicht, Heckscheibenwischer, Heizbare Heckscheibe, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO
Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch, Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kommunikationsmodul
(LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorne
höhenverstellbar, Kühlergrill mit Diamant-Pins in schwarz, Lackierung: Uni, Ladekabel für Haushaltssteckdose,
5m, glatt, Ladesystem: Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden) 3,7 kW, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad,
Mercedes-Benz Notrufsystem, Netz im Beifahrerfußraum, Ottopartikelfilter, Paket: Licht- und Sichtpaket, Paket:
Sitzkomfort, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff Bertrix, Radio-Zubehör: Digitales Radio (DAB),
Radio-Zubehör: USB Schnittstelle in Spontanablage & 2 USB Schnittstellen in Mittelkonsole hinten, Radio:
Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediasystem, Reifendruckkontrolle, Remote Services Plus,

Duplikat

Räder: 43,2 cm (17") Leichtmetallräder 4fach im 5-Doppelspeichen-Design, Schalthebel mit zusätzlichen Chromelementen, Scheibenwischer mit Regensor, Seitenwind-Assistent, Servolenkung, Sicherheitsgurte A-Klasse, Sitze: Fondsitzelehnen klappbar 40/20/40 geteilt, Sitze: Komfortsitze, Spurhalte-Assistent, aktiv, Steckdose: 12 V-Anschluss, Tempomat, Touchpad, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperrre elektronisch, Wärmedämmendes Glas, grün rundum, Zentralverriegelung, Zierelemente Style

Sonderausstattung

Feuerlöscher, Innenhimmel Stoff schwarz, Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC mit 2 Zonen, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Metallic, Ladesystem: Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden) 7,4 kW, Paket: Business für 250e, Paket: MBUX Advanced Paket, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Paket: Public-Charging, Räder: Winter-Kompletträder M+S 4fach 43,2 cm (17"), Räder: Winterkomplett-Räder ab Werk montiert, Rückfahrkamera, Sitze: 4-Wege-Lordosestütze, Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion, Trennnetz, Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe

Weitere wertbeeinflussende Faktoren

Minderwert aus Vorschaden

Zustandsbeschreibung**Allgemeinzustand und Wartung**

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeföhrten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 143 Tage.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

Einstieg vorn links deformiert, instandsetzen (Bild 8); Einstieg hinten rechts deformiert, instandsetzen (Bild 10); Hutablage Halter beschädigt, erneuern (Bild 11); Dach Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau; Lackvorbereitung;

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Motorhaube Steinschlag, .

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Jens Körner

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat

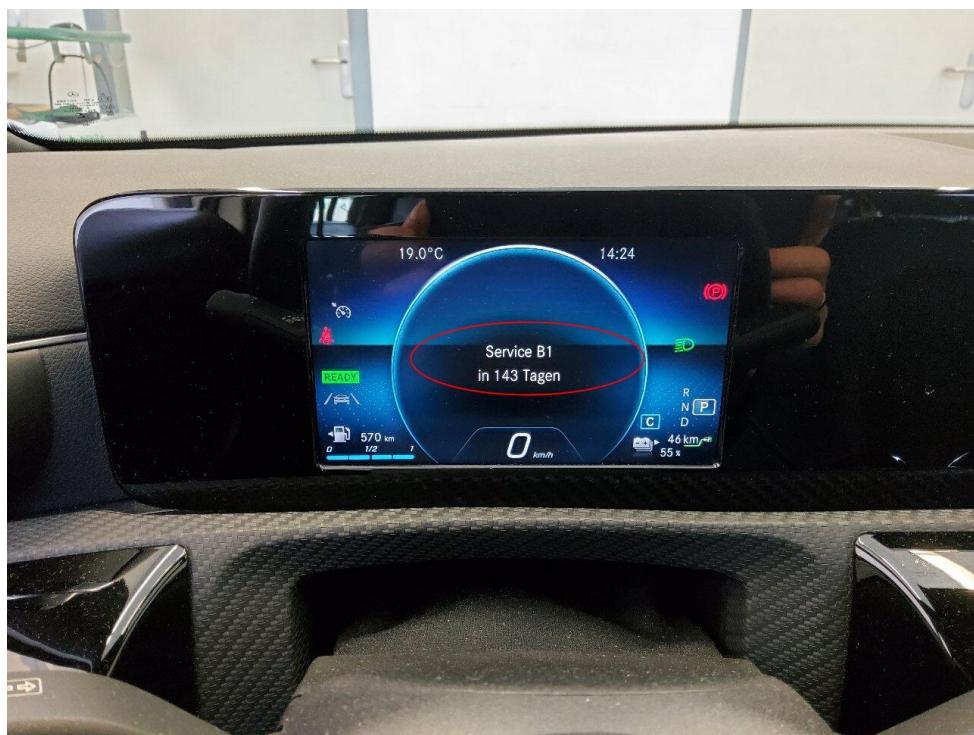


Bild 5 : Serviceanzeige



Bild 6 : Fahrgestellnummer / Typenschild

Duplikat



Bild 7 : Zusätzlicher Radsatz (Sommerreifen)



Bild 8 : Einstieg vorn links deformiert

Duplikat



Bild 9 : Dach Steinschlag, Lackabplatzer



Bild 10 : Einstieg hinten rechts deformiert

Duplikat



Bild 11 : Hutablage Halter beschädigt