TÜV Rheinland Schaden- und Wertgutachten GmbH
Zertifiziertes Unternehmen nach ISO 9001:2015
[redacted]

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte
Madrider Ring 20
52078 Aachen
Deutschland

[redacted]
Kfz.-Sachverständiger für
Schaden- und Wertgutachten
[redacted]

Wertgutachten

Vorgang

1992753



Fahrzeug:

AC-EB1935 / UU1KSDBL547601676

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1992753
Auftrag vom: 17.09.2026 / 15:00 Uhr
Auftrag per: E-Mail
Beauftragt durch: [redacted]
Bewertungsdatum: 22.09.2026

Ordnungsmerkmale

Auftrags-ID: 45162533

Wertzusammenfassung

[redacted]

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 22.09.2026 / 10:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte
Madrider Ring 20
52078 Aachen
Erfolgt durch: Unterzeichner

Beteiligte

Auftraggeber:
Aachener Stadtbetrieb
Aachen-Mitte
Madrider Ring 20
52078 Aachen

Fahrzeughalter:
Aachener Stadtbetrieb
Madrider Ring 20
52078 Aachen

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	AC-EB1935	**FIN:**	UU1KSDBL547601676
HSN/TSN:	8212 / ABM	**Fahrzeugart:**	PKW
Aufbau:	Kombi	**Hersteller:**	Dacia
Modell:	LoganMCV 1.5 dCi	**Erstzulassung:**	03.08.2012
Letztzulassung:	03.08.2012	**Anzahl Vorbesitzer:**	0
Anzahl Türen:	5	**Sitz-/Steh-/Liegeplätze:**	5 / - / -
Emissionsgruppe:	Euro 5	**Feinstaubplakette:**	Grün
Leistung:	65,0 KW	**Hubraum:**	1.461 ccm
Antriebsart:	Diesel	**Antriebskonzept:**	Frontantrieb
Getriebeart:	manuell	**Laufleistung abgelesen:**	100811 Kilometer
Laufleistung geschätzt:	100811 Kilometer		

Farbe außen

Farbe außen:	GLETSCHERWEISS	**Lackart:**	uni (2-Schicht)

Farbe und Polsterung innen

Art der Polsterung:	TUCH 54

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	4450 mm / 1740 mm / 1636 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1806,0 kg
Leergewicht:	1280,0 kg

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad, Audiosystem: Radio-CD 4 x 15 Watt (MP3-fähig) mit AUX-IN, USB-Anschluss und Bluetooth, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel Wagenfarbe, AUX-IN-Anschluss, Bordcomputer, Bremsassistent, Dachreling, Elektr. Bremskraftverteilung, Fensterheber elektrisch vorn, Fußmatten vorn und hinten, Gepäckraumabdeckung, Getriebe 5-Gang, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Mittelkonsole mit Getränkehalter vorn, Modellpflege, Motor 1,5 Ltr. - 65 kW dCi Diesel FAP KAT, Nebelscheinwerfer, Raucher-Paket, Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3), Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Schutzzierleisten seitlich, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff, Stoßfänger Wagenfarbe, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verglasung getönt, Wegfahrsperre mit Transponder, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Reserverad in Fahrbereifung

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag vor
HU - Prüfbericht:	lag nicht vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	185/65 R 15,0 92 V	Toyo	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	6,0 mm
Vorderachse rechts	185/65 R 15,0 92 V	Toyo	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	6,0 mm
Hinterachse links	185/65 R 15,0 92 V	Toyo	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	4,0 mm
Hinterachse rechts	185/65 R 15,0 92 V	Toyo	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	4,0 mm

Ersatzrad

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
4	185/65 R 15,0 - -	Michelin	Sommerreifen,	-	Stahlfelge	8,0 mm

Feststellungen

Sichtverhältnisse: allgemein ausreichend

Fahrbereitschaft: fahrfähig

Verkehrssicherheit: Ja

Inspektion: Dokumentation fehlt

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurden Lackschichtdickenmessungen vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Tür hinten rechts	823
Seitenwand rechts	207
Kotflügel vorne rechts	138
Motorhaube	221

Checks

Sonstige

Bereich / Bauteil / System	Bewertung	Schadenart	Bemerkung
Fensterheber vorne rechts	ohne Beanstandung		
Fensterheber vorne links	ohne Beanstandung		
Radioanlage	ohne Beanstandung		
Funkschlüssel	ohne Beanstandung		

Details zur Beschädigung

Anbauteile
linke Seite, Tür vorne links, deformiert, erneuern + lackieren
linke Seite, Tür hinten links, unsachgemäße Reparatur
linke Seite, Seitenwand links, Kratzer, Delle, Smart Repair
Fahrzeugheck, Hecktür links, deformiert, erneuern + lackieren
Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, deformiert, erneuern + lackieren
rechte Seite, Tür hinten rechts, unsachgemäße Reparatur, lackieren
rechte Seite, Tür vorne rechts, Delle, Smart Repair
rechte Seite, Kotflügel vorne rechts, Delle, Smart Repair
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, zerkratzt, aus- und einbauen + lackieren
linke Seite, Tür vorne links, Fangband, defekt, erneuern

Karosserie
rechte Seite, Schweller rechts, deformiert, instandsetzen + lackieren

Innenraum / Kofferraum
Innenraum, Sitz vorne links, gerissen / eingerissen, erneuern
Innenraum, Innenraum, stark verschmutzt, reinigen

Allgemeinzustand
Fahrzeugzubehör, Borddokumente, fehlt, erneuern
Wartung / Prüfung, Hauptuntersuchung, fehlt, erneuern

Verglasung
Fahrzeugfront, Frontscheibe, verkratzt, erneuern

Mechanik / Motorraum
Systeme, Fehlercode, aktiv / gestört, instand setzen

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 17.09.2026 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung alters- und laufleistungsentsprechend.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer UU1KSDBL547601676 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Fahrprobe / Probelauf

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Ergänzende Hinweise

An dem beschädigten Fahrzeug wurde im Rahmen der Besichtigung der Fehlerspeicher ausgelesen.
Soweit erforderlich, wurden festgestellte Fehler bei der Ermittlung der Reparaturkosten bzw. des Wiederbeschaffungswertes und des Restwertes berücksichtigt.

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

[redacted]

[redacted]
Kfz.-Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten
Aachen, den 24.09.2026
Das Dokument umfasst 7 Seiten und 31 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.
Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 31 Fotos

Dokumentennummer:	1992753
Amtliches Kennzeichen:	AC-EB1935
Fahrzeugidentifikationsnummer:	UU1KSDBL547601676



Bild 1: Frontdiagonale



Bild 2: Frontdiagonale



Bild 3: Heckdiagonale



Bild 4: Heckdiagonale

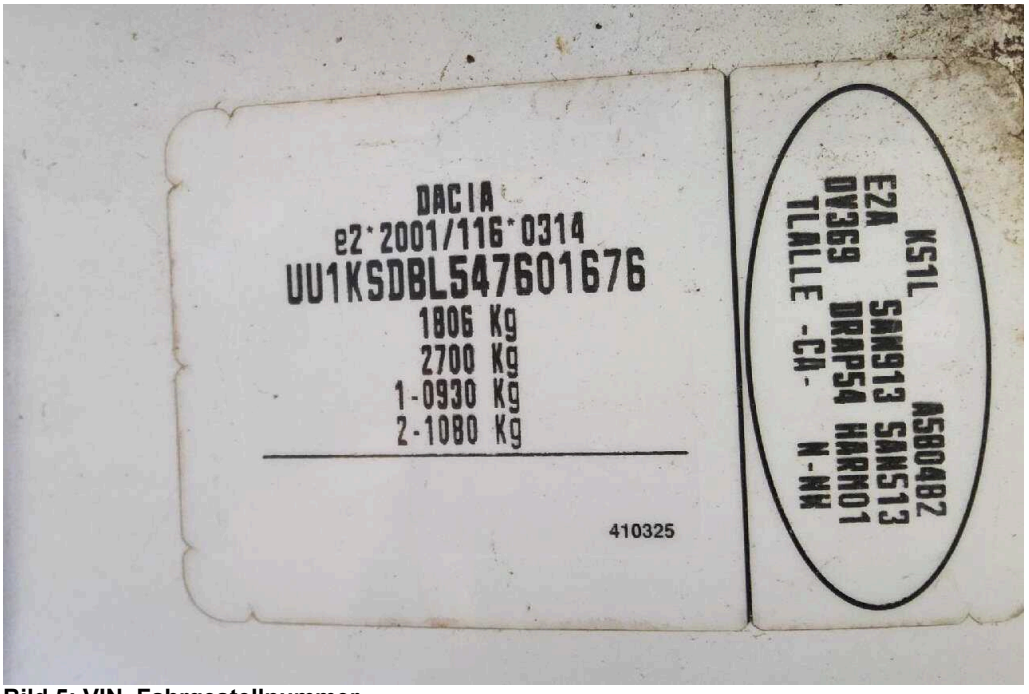


Bild 5: VIN, Fahrgestellnummer



Bild 6: Tacho



Bild 7: Armaturenbrett



Bild 8: Innenraum vorne

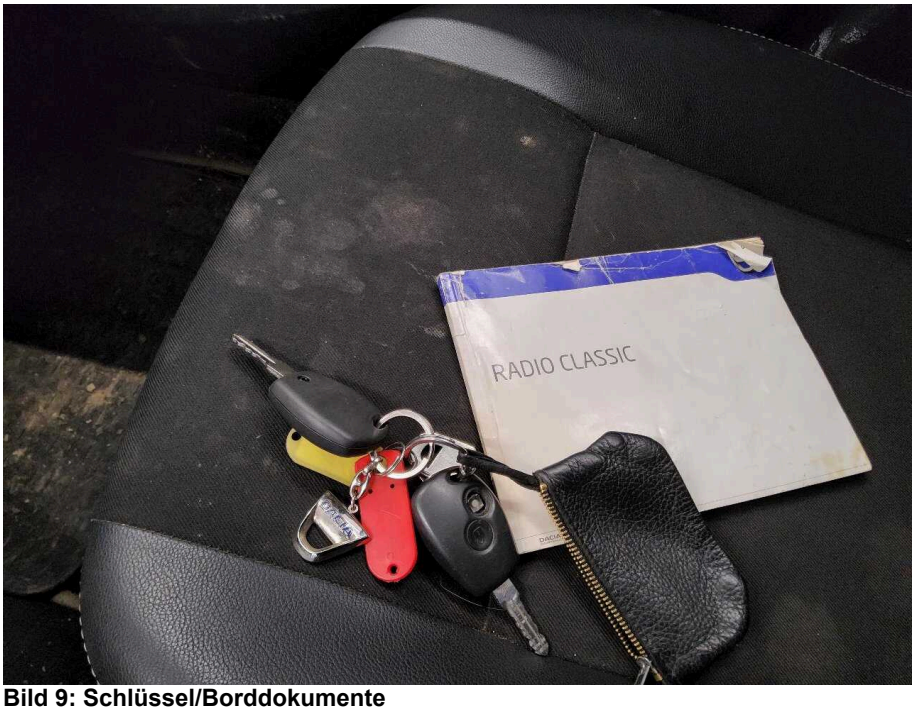


Bild 9: Schlüssel/Borddokumente



Bild 10: montierte Räder



Bild 11: Innenraum hinten



Bild 12: Kofferraum

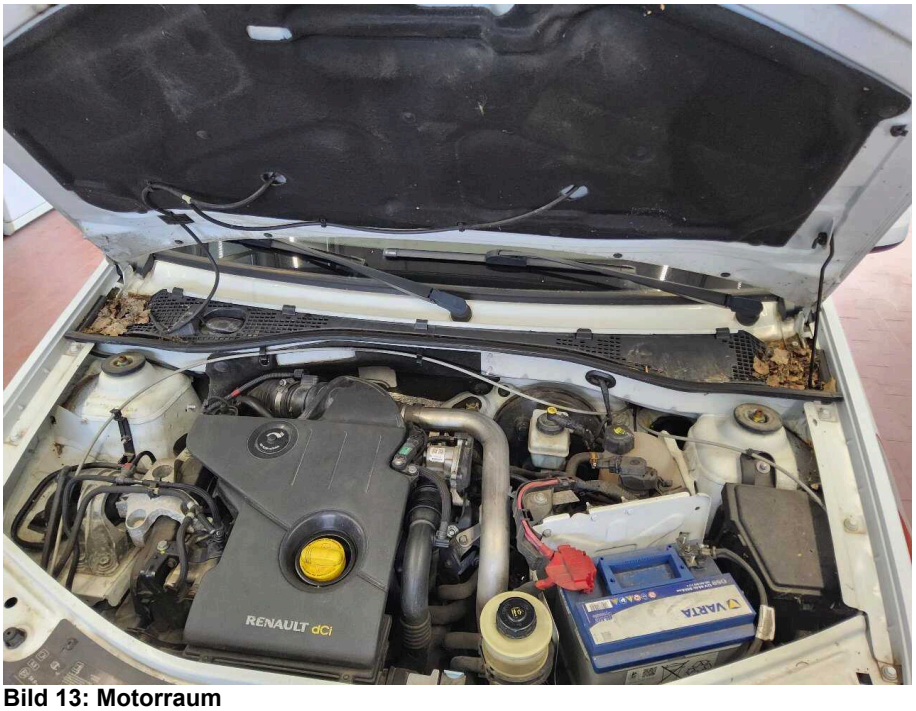


Bild 13: Motorraum

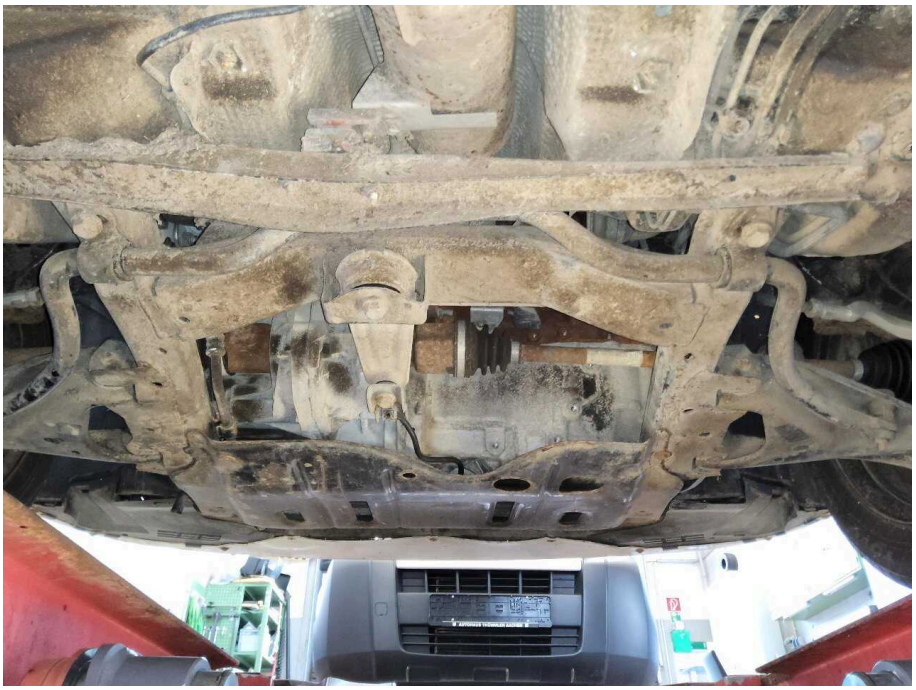


Bild 14: Unterseite vorne



Bild 15: Unterseite hinten

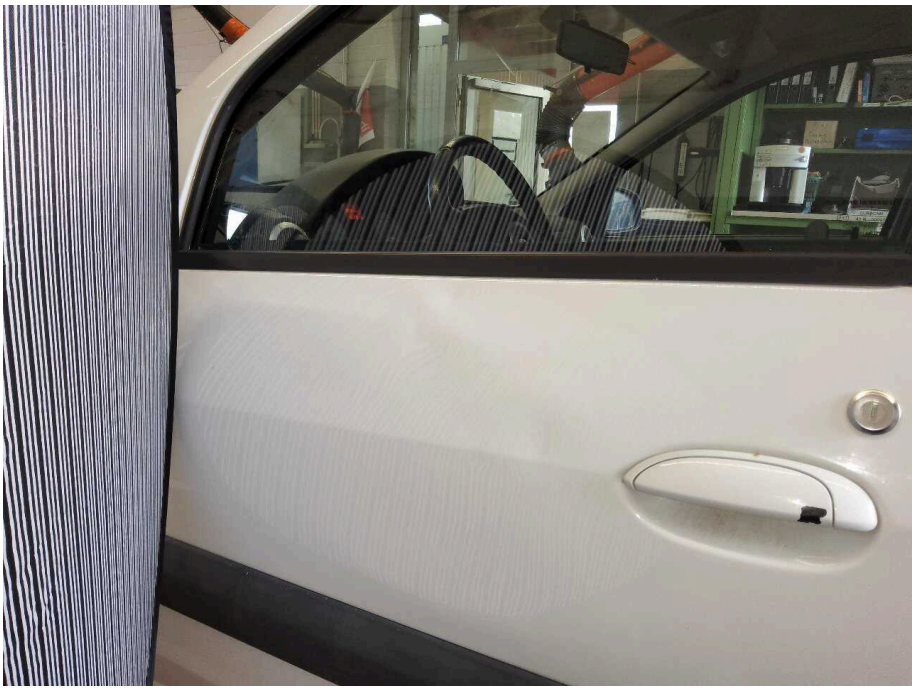


Bild 16
linke Seite Tür vorne links deformiert



Bild 17
linke Seite Tür vorne links deformiert



Bild 18
linke Seite Tür hinten links unsachgemäße Reparatur

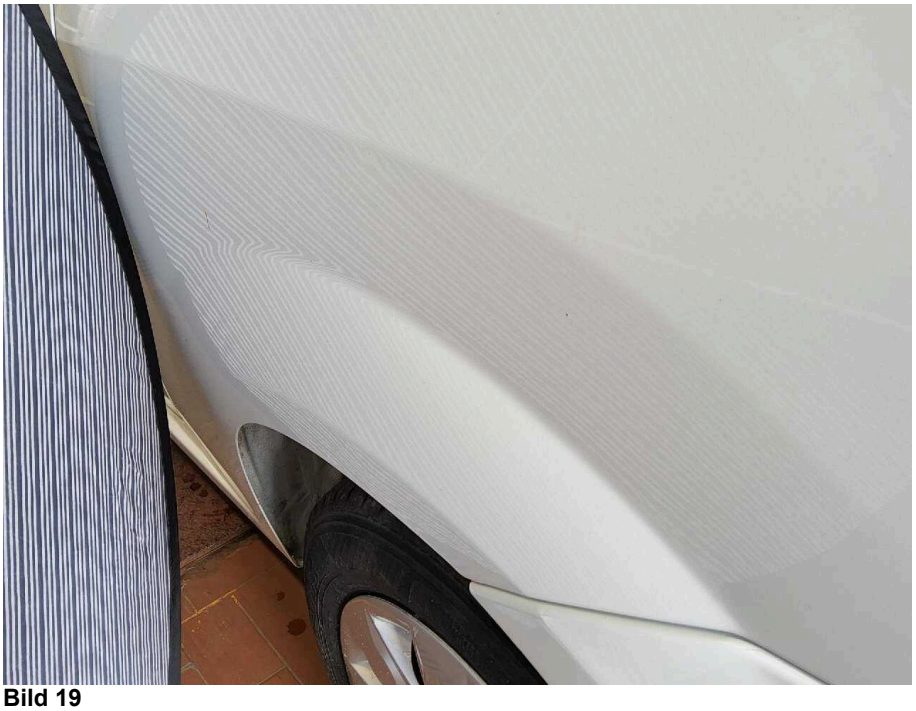


Bild 19
linke Seite Seitenwand links Kratzer Delle



Bild 20
Fahrzeugheck Hecktür links deformiert



Bild 21
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten deformiert



Bild 22
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten deformiert



Bild 23
rechte Seite Tür hinten rechts unsachgemäße Reparatur



Bild 24
rechte Seite Tür vorne rechts Delle

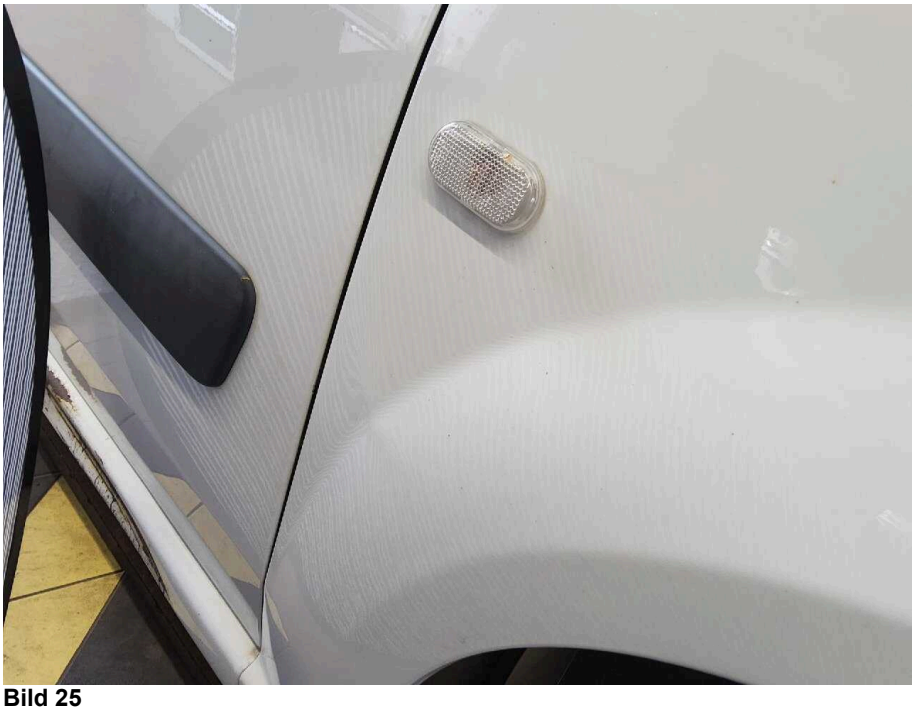


Bild 25
rechte Seite Kotflügel vorne rechts Delle

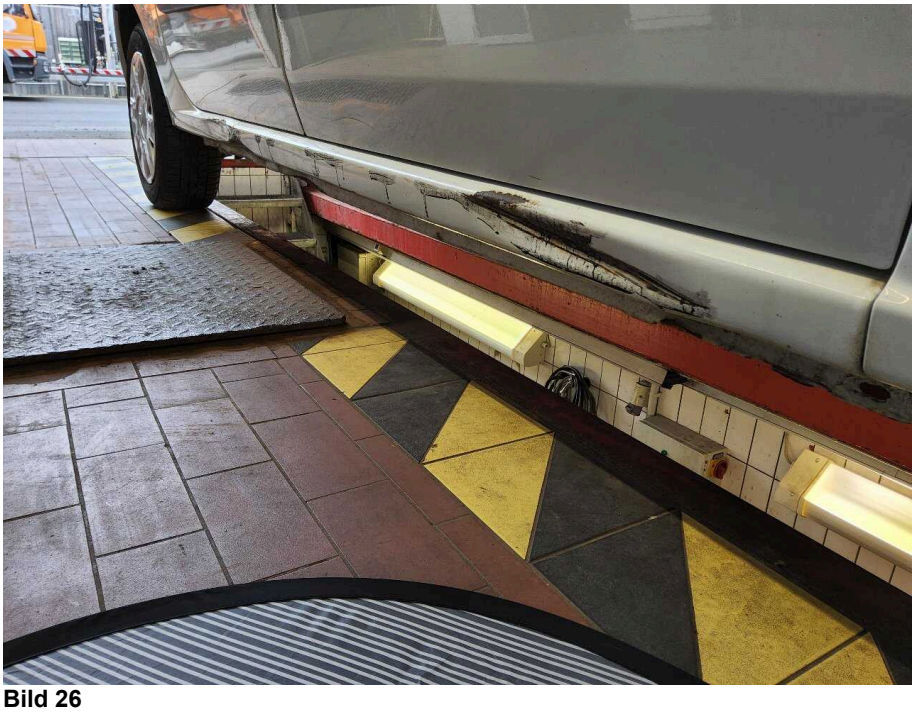


Bild 26
rechte Seite Schweller rechts deformiert

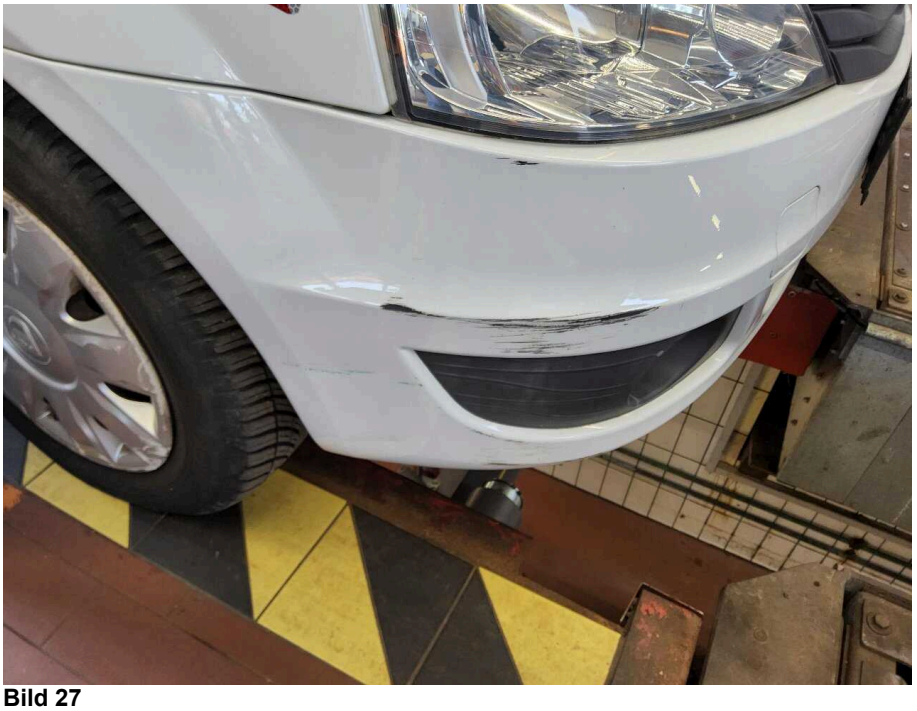


Bild 27
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne zerkratzt

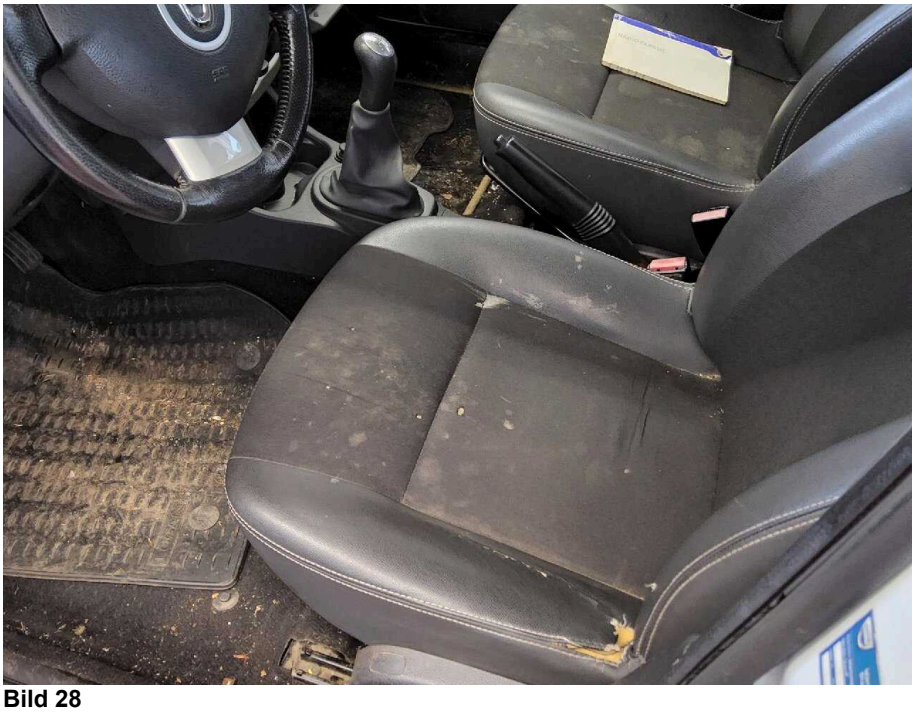


Bild 28
Innenraum Sitz vorne links gerissen / eingerissen

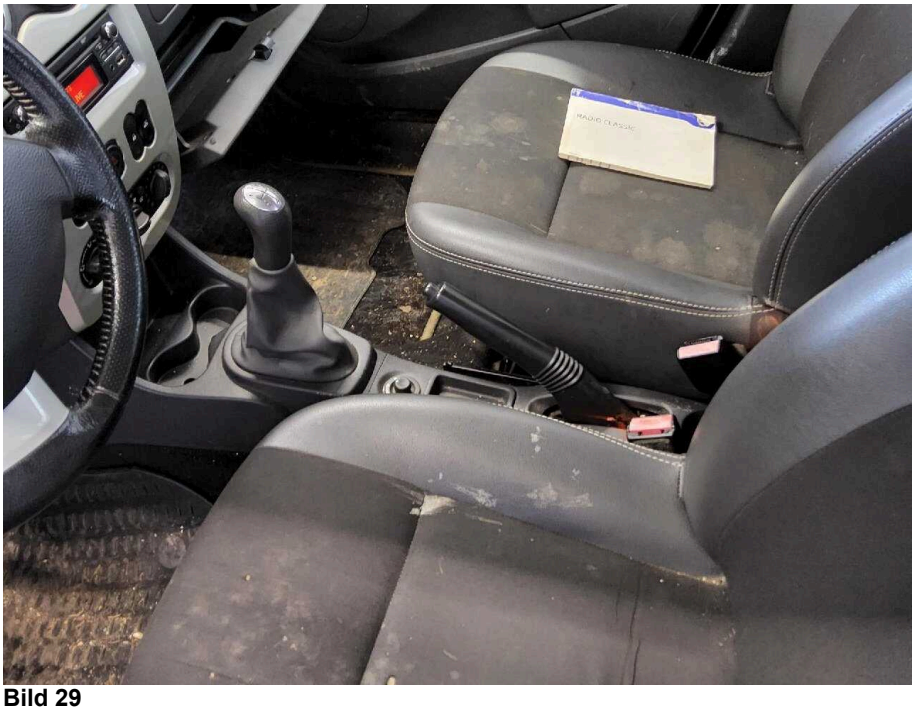


Bild 29
Innenraum Innenraum stark verschmutzt

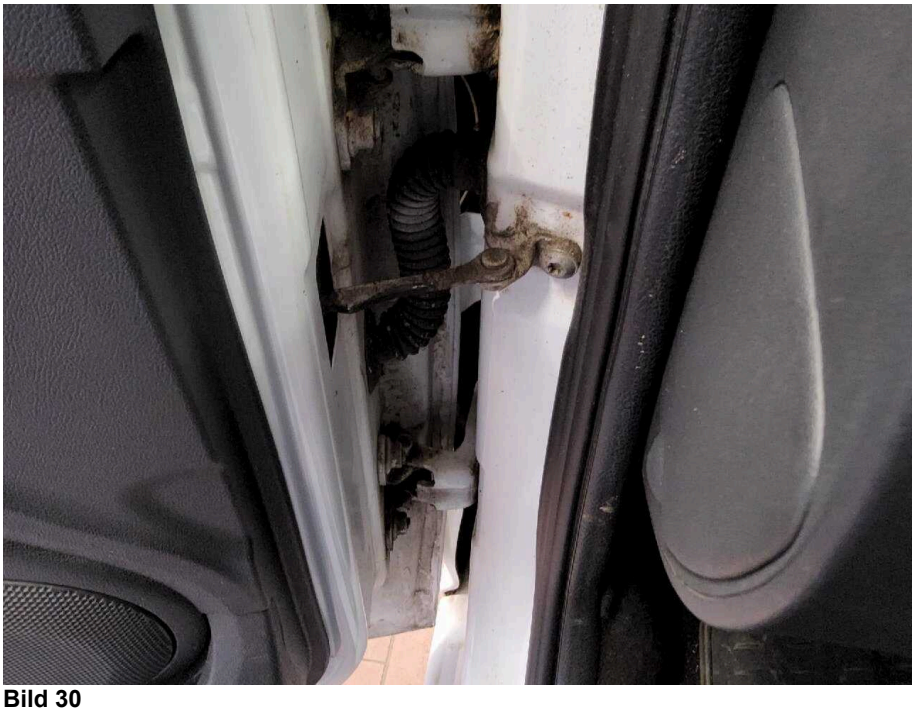


Bild 30
linke Seite Tür vorne links Fangband defekt

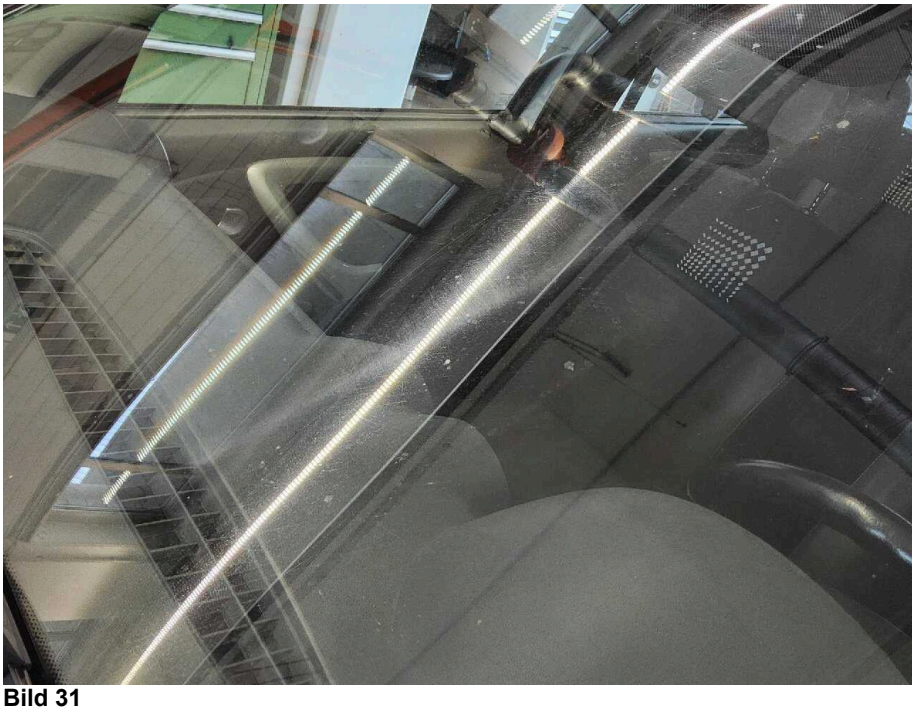


Bild 31
Fahrzeugfront Frontscheibe verkratzt